

# 110年度新北市營造業春安專案檢查結果公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱	初查日期(年/月/日)			違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期(年/月/日)	停工違反法條	復工日期(年/月/日)	工程金額
1	益益建設有限公司新建工程(105蓋建字第037號)	新北市蘆洲區民義街9巷口	1 豪豐營造股份有限公司	110	1	27	1.於地下1樓汽車升降機開口所設護欄,其杆柱相鄰間距超過2.5公尺。 2.對於東側地上2樓第1層施工架之構架方式,未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)。 3.對於地上3樓含有危害性化學品(甲苯)之底漆,未提供勞工安全資料表。	1.營20.*3 2.營59.1.1 3.處12.1	3	1.通知改善 2.罰鍰逕行處分 3.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬以上
2	大同建設開發股份有限公司新建工程(107營建字第543號)	新北市鶯歌區鶯桃路93號	2 冠軍營造工程股份有限公司	110	1	19	1.未於勞工執行職務時,採取預防勞工執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之措施(如實地辨識及評估危害、適當配置作業場所、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練與建立事件處理程序),並作成紀錄。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(地上4樓至9樓東側外牆施工架、地上9樓至10樓東側樓梯間),未設置護欄或安全網等防護設備。 3.未立即清除掉落在地上6樓電梯井安全網之材料及垃圾。	1.設324之3.1.1-6 2.營19.1 3.營22.*5	3	1.通知改善 2.部分停工;罰鍰逕行處分 3.通知改善	30,000	110/1/19	營19.1	110/1/26	五千萬以上
3	土城區新建工程(107土建字第547號)	新北市土城區金城路2段206號旁	3 成功營造股份有限公司	110	1	27	1.地上1樓車輛機械(挖土機)駕駛離開操作位置時,未將挖斗置於地面。 2.未於勞工執行職務時,採取預防勞工執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之措施(如實地辨識及評估危害、適當配置作業場所、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練與建立事件處理程序),並作成紀錄。 3.地上1樓地面鋼筋裸露,未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。	1.設116.*11 2.設324之3.1.1-6 3.營129.*9	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	五千萬以上
4	土城明德段174地號店舖及集合住宅新建工程(108土建字第123號)	新北市土城區學士路與龍山一街口	4 弘庭營造股份有限公司	110	1	27	1.未於勞工執行職務時,採取預防勞工執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之措施(如實地辨識及評估危害、適當配置作業場所、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練與建立事件處理程序),並作成紀錄。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(地上9樓至11樓北側外牆施工架),未設置護欄或安全網等防護設備。	1.設324之3.1.1-6 2.營19.1	2	1.通知改善 2.部分停工;罰鍰逕行處分	30,000	110/1/27	營19.1	110/2/1	五千萬以上
5	新北市三重區新建工程(107重建字第352號)	新北市三重區興德路82號	5 振城營造股份有限公司	110	1	18	1.工區內車輛機械(挖土機)駕駛離開操作位置時,未將挖斗置於地面。 2.連續鑿面鋼筋裸露,未採取加裝護套等防護設施。	1.設116.*11 2.營129.*9	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	五千萬以上
6	群祥開發股份有限公司新建工程(108林建字第270號)	新北市林口區文化北路1段60巷與惠民街交叉口	6 豐林營造有限公司	110	1	19	1.地上2樓連接於臨時配線之架空懸垂電纜,其懸垂帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩,致勞工有感電之虞。 2.施工架之構件連接(地上2樓、3樓外牆施工架及地上1樓施工架),未以金屬附屬配件固定(未以制式插銷固定)。	1.設242.*1 2.營59.1.4	2	1.通知改善 2.罰鍰逕行處分	30,000	-	-	-	五千萬以上
7	110年度新北市轄內道路品質提升工程(第一區)	新北市永和區中正路92號前	7 祥泰營造有限公司	110	1	31	1.使勞工從事露天開挖作業,未於事前就作業地點及其附近,地以鑽探、試挖或其他適當方法從事調查,致開挖時有地面崩塌或損壞地下埋設物等危害勞工之虞。 2.對於壓路機之使用,未就制動裝置實施每月定期檢查。	1.營63.1 2.營16.*1	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	五千萬以上
8	僑建經三重段住宅大樓新建工程(105重建字第524號)	新北市三重區疏洪東路1段與朝陽街口	8 根基營造股份有限公司	110	1	19	1.於工區內堆置物料(地下1樓鋸門窗、地上1樓門型框架及施工踏板、地上5樓鋸門框、砂袋鈎板及地上6樓施工踏板)時,未以繩索捆綁或設置擋柵等必要措施,致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 2.地下4樓以搖揚機從事物料吊運作業時,其吊索通路未有防護設施,致有碰觸之虞而危害勞工。 3.未於勞工執行職務時,採取預防勞工執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之措施(如實地辨識及評估危害、適當配置作業場所、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練與建立事件處理程序),並作成紀錄。 4.地上5樓模板材料拆除後,未拆除殘留其上之鐵釘,致勞工有被刺之虞。 5.地上4樓裝裝材料(黏著劑)堆置高度超過10層,致有倒塌危害勞工之虞。 6.地下4樓拆除模板時,未妥善整理模板物料,致人員有跌倒之虞。	1.設153 2.設155之1.*7 3.設324之3.1.1-6 4.營7 5.營36.*1 6.營145	6	1.罰鍰逕行處分 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善 5.通知改善 6.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬以上
9	板橋區江翠段集合住宅新建工程(108板建字第095號)	新北市三重區疏洪東路1段與朝陽街口	9 中福營造股份有限公司	110	1	22	1.未於勞工執行職務時,採取預防勞工執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之措施(如實地辨識及評估危害、適當配置作業場所、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練與建立事件處理程序),並作成紀錄。 2.地上5樓未有適當之採光及照明。 3.地上6樓模板材料拆除後,未拆除殘留其上之鐵釘,致勞工有被刺之虞。 4.管料散置於地下1樓地面,未儲存於堅固平坦之臺架上。	1.設324之3.1.1-6 2.設30 3.營7 4.營37.*1	4	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善	-	-	-	-	五千萬以上
10	欣益建設股份有限公司水利路新建工程(108永建字第182號)	新北市永和區水利路與永亨路交叉	10 北城營造股份有限公司	110	1	19	1.未於勞工執行職務時,採取預防勞工執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之措施(如實地辨識及評估危害、適當配置作業場所、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練與建立事件處理程序),並作成紀錄。 2.對於高度2公尺以上之乙種屋架外牆施工架開口,未設置護欄或安全網等防護設備。 3.地上2樓拆除模板時,未妥善整理模板物料,致人員有跌倒之虞。	1.設324之3.1.1-6 2.營19.1 3.營145	3	1.通知改善 2.部分停工;罰鍰逕行處分 3.通知改善	30,000	110/1/19	營19.1	110/1/26	五千萬以上
11	元信開發集合住宅新建工程(108重建字第035號)	新北市三重區元信一街與仁義街26巷口	11 德東營造股份有限公司	110	1	23	1.對於有墜落危險之地上10樓電梯井未設置警告標示。 2.未於勞工執行職務時,採取預防勞工執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之措施(如實地辨識及評估危害、適當配置作業場所、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練與建立事件處理程序),並作成紀錄。 3.對於高度2公尺之開口部份(地上1樓至地上13樓貫穿路側外牆施工架),未設置護欄或安全網等防護設備。	1.設232 2.設324之3.1.1-6 3.營19.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.部分停工;罰鍰逕行處分	30,000	110/1/23	營19.1	110/1/29	五千萬以上
12	富育開發有限公司新建工程(107泰建字第112號)	新北市泰山區福興三街28號旁	12 榮華工程股份有限公司	110	1	20	1.地上1樓堆置鋸門窗及鋸門框時,未以繩索捆綁或設置擋柵等必要措施,致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 2.對於有墜落危險之地上2樓電梯井,未設置警告標示及禁止無關人員進入之設備(如將護欄上鎖等)。 3.未於勞工執行職務時,採取預防勞工執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之措施(如實地辨識及評估危害、適當配置作業場所、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練與建立事件處理程序),並作成紀錄。	1.設153 2.設232 3.設324之3.1.1-6	3	1.罰鍰逕行處分 2.通知改善 3.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬以上
13	和毅建設-信華段新建大樓工程(108泰建字第225號)	新北市泰山區莊泰路與坡雅路交叉	13 國城營造有限公司	110	1	20	1.對於高度2公尺以上之開口部分(地上2樓至5樓北側外牆施工架),未設置護欄或安全網等防護設備。 2.地上2樓裝裝材料(黏著劑)堆置高度超過10層,且未以至少每2層交錯1次方向堆疊,致有倒塌危害勞工之虞。	1.營19.1 2.營36.*1&2	2	1.部分停工;罰鍰逕行處分 2.通知改善	30,000	110/1/20	營19.1	110/1/29	五千萬以上
14	長虹建設新莊中原段住宅區新建工程(108莊建字第173號)	新北市新莊區思源路166巷25號對面	14 宏林營造股份有限公司	110	1	18	1.地上2樓使用之合梯,其踏板脫落,且腳部亦未設置防滑絕緣座套。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(地上1樓至2樓外牆施工架),未設置護欄或安全網等防護設備。 3.於地上2樓外牆施工架上置放模板物料未予以固定,致有飛落之虞而危害勞工。	1.設230.1.2&3 2.營19.1 3.營26	3	1.通知改善 2.部分停工;罰鍰逕行處分 3.通知改善	30,000	110/1/18	營19.1	110/1/26	五千萬以上
15	大辰開發-三重區五谷王段354-0地號集合住宅新建工程(106重建字第423號)	新北市三重區重新路5段317巷1弄對面	15 建程營造工程有限公司	110	1	19	1.屋架2層以搖揚機吊運物料時,其吊鉤所設置防止吊車中所吊物體脫落之裝置(防滑舌片)故障。 2.未於勞工執行職務時,採取預防勞工執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之措施(如實地辨識及評估危害、適當配置作業場所、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練與建立事件處理程序),並作成紀錄。 3.對於高度2公尺以上之開口部分(地上5樓至7樓東、南側及屋架2層外牆施工架),未設置護欄或安全網等防護設備。 4.屋架2層管道開口周邊護欄未依規定設置中欄杆。	1.設155之1.*4 2.設324之3.1.1-6 3.營19.1 4.營20.*1	4	1.通知改善 2.通知改善 3.部分停工;罰鍰逕行處分 4.通知改善	30,000	110/1/19	營19.1	110/1/26	五千萬以上
16	三松開發建設三重區三重段417地號等5筆(107重建字第059號)	新北市三重區成功路50巷與竹圍仔街口	16 台灣松下營造股份有限公司	110	1	18	1.地上19樓使用之合梯,其兩梯腳間無金屬等硬質墊材扣牢,且腳部亦未設置防滑絕緣座套。 2.對於高度2公尺以上之地上1樓室內裝修施工架開口,未設置護欄或安全網等防護設備。	1.設230.1.3 2.營19.1	2	1.通知改善 2.部分停工;罰鍰逕行處分	40,000	110/1/18	營19.1	110/1/25	五千萬以上

# 110年度新北市營造業春安專案檢查結果公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱	初查日期 (年/月/日)			違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期 (年/月/日)	停工違反法條	復工日期 (年/月/日)	工程金額
17	首泰三重住宅新建工程 (106重建字第168號)	新北市三重區三陽路134巷4號對面	17 新安營造有限公司	110	1	25	1.未於勞工執行職務時，採取預防勞工執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之措施(如實地辨識及評估危害、適當配置作業場所、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練與建立事件處理程序)，並作成紀錄。 2.地上6樓樓板間護欄其杆柱鉤鉤未能承受75公斤之荷重(徒手施力即會搖動)。 3.地下4樓樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。 4.在未確認無作業危險之虞時(未將混凝土輸送管所產生之作用力列入施工架之安全計算)，即以地上3樓外牆施工架作為固定混凝土輸送管之用，致混凝土輸送時有造成該施工架振動而影響作業安全之虞。	1.設324之3.1.1-6 2.管20*5 3.管21*2&6 4.管46.1.2	4	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上
18	福隆建設新店區文山段集合住宅新建工程 (107店建字第478號)	新北市新店區中興路1段及光明街138巷口	18 森城建設股份有限公司	110	1	20	1.對於地上2樓外牆施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定(未以制式插銷固定)。 2.未就外牆施工架之架材之損傷、安裝狀況實地每週定期檢查1次。	1.管59.1.4 2.管43.1.1	2	1.罰鍰進行處分 2.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬元以上
19	聯捷股份有限公司集合住宅新建工程 (108店建字第486號)	臺北市中山區松江路126號15樓	19 忠明營造工程股份有限公司	110	1	25	1.於地上1樓堆放物料(門型框架、水平踏板及內爬梯)時，未以繩索捆綁或設置擋格等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 2.地上1樓拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。	1.設153 2.管145	2	1.罰鍰進行處分 2.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬元以上
20	永邦開發中和區盛昌段新建工程 (107中建字第034號)	新北市中和區國通路305巷5弄	20 千瑞營造股份有限公司	110	1	18	1.地上1樓施工人員未佩戴安全帽。 2.對於高度2公尺以上之地上3樓至4樓東側外牆施工架內側與樓板間開口，未設置護欄或安全網等防護設備。 3.地上2樓護欄未依規定設置(中間欄杆高度未介於35至55公分間，且未設腳趾板)。	1.管11之1 2.管19.1 3.管20*1	3	1.通知改善 2.部分停工；罰鍰進行處分 3.通知改善	30,000	110/1/18	管19.1	110/1/25	五千萬元以上
21	國美翠亨村住宅新建工程 (107板建字第281號)	新北市板橋區華江六路與環河西路交叉口	21 金弘承營造股份有限公司	110	1	19	1.對於高度2公尺以上之開口部分(地上9樓至10樓西側外牆施工架)，未設置護欄或安全網等防護設備。 2.地上2樓樓板護欄之杆柱底部未鉤鉤，致未能承受75公斤之荷重(徒手施力即會搖動)。 3.於地上11樓外牆施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。	1.管19.1 2.管20*5 3.管26	3	1.部分停工；罰鍰進行處分 2.通知改善 3.通知改善	30,000	110/1/19	管19.1	110/1/25	五千萬元以上
22	玖原建設中和案玖原君邸新建工程 (106中建字第267號)	新北市中和區連城路66號	22 富霖營造有限公司	110	1	20	1.對於地上1樓高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(地上10樓至11樓西南側天井施工架)，未設置護欄或安全網等防護設備。 3.未立即清除掉落於地上10樓電梯井安全網之材料及垃圾。	1.設108*5 2.管19.1 3.管22*5	3	1.通知改善 2.部分停工；罰鍰進行處分 3.通知改善	30,000	110/1/20	管19.1	110/2/2	五千萬元以上
23	悅築建設新地90地號新建工程 (108建字第011號)	新北市新莊區新北大道3段與新和十路交叉	23 茂茂營造股份有限公司	110	1	26	1.於地上17樓堆置可調鋼管支柱時，未以繩索捆綁或設置擋格等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 2.未於勞工執行職務時，採取預防勞工執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之措施(如實地辨識及評估危害、適當配置作業場所、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練與建立事件處理程序)，並作成紀錄。 3.於地上10樓外牆施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。	1.設153 2.設324之3.1.1-6 3.管26	3	1.罰鍰進行處分 2.通知改善 3.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬元以上
24	御府建設有限公司新建工程 (108重建字第132號)	新北市三重區元信二街176巷口	24 偉宏營造股份有限公司	110	1	29	1.地上1樓儲存易燃性物料(乙炔)，未設置防止太陽直接照射之遮蔽物及禁止煙火之警告標誌。 2.外牆施工架未於明顯易見之處標示載重限制。 3.對於外牆施工架設備未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。	1.管12 2.管46.1.3 3.管63	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上
25	新北市三重區仁信段76地號等1筆新建工程 (108重建字第347號)	新北市三重區元信二街與元富二街交叉	25 巴森營造股份有限公司	110	1	29	1.對於地上1樓高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。 2.A棟兩邊區地上2樓施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定(未以制式插銷固定)。 3.對於施工架設備未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。	1.設108*5 2.管59.1.4 3.管63	3	1.通知改善 2.罰鍰進行處分 3.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬元以上
26	吳洲旺年區集合住宅新建工程 (107建字第406號)	新北市新莊區榮華路1段67號旁	26 旺洲開發股份有限公司	110	2	2	1.對於有墜落危險之地上2樓電梯井，未設置警告標示。 2.未於勞工執行職務時，採取預防勞工執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之措施(如實地辨識及評估危害、適當配置作業場所、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練與建立事件處理程序)，並作成紀錄。 3.地上6樓拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。	1.設232 2.設324之3.1.1-6 3.管145	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上
27	富利達土城區明德段集合住宅大樓新建工程 (108土建字第445號)	新北市土城區青仁路與青雲路交叉	27 昌隆營造股份有限公司	110	1	25	1.於地上1樓使用高壓氣體容器(氧氣及乙炔鋼瓶)時，未將該容器固定。 2.未於勞工執行職務時，採取預防勞工執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之措施(如實地辨識及評估危害、適當配置作業場所、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練與建立事件處理程序)，並作成紀錄。 3.對於高度2公尺以上之開口部分(地上2樓北側樓板與施工架間)，未設置護欄或安全網等防護設備。	1.設106*4 2.設324之3.1.1-6 3.管19.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.部分停工；罰鍰進行處分	30,000	110/1/25	管19.1	110/1/29	五千萬元以上
28	集合住宅新建工程 (107土建字第296號)	新北市土城區青雲路與明德路口	28 新倫營造有限公司	110	1	25	1.未於勞工執行職務時，採取預防勞工執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之措施(如實地辨識及評估危害、適當配置作業場所、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練與建立事件處理程序)，並作成紀錄。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(地上6樓至7樓北側天井施工架)，未設置護欄或安全網等防護設備。	1.設324之3.1.1-6 2.管19.1	2	1.通知改善 2.部分停工；罰鍰進行處分	30,000	110/1/25	管19.1	110/1/29	五千萬元以上
29	鴻昌建設股份有限公司集合住宅新建工程 (107建字第425號)	新北市三重區環河北路3段170號旁	29 中元營造有限公司	110	1	18	1.對於地上1樓高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。 2.地上2樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 3.對於高度2公尺以上之地上2樓外牆施工架開口，未設置護欄或安全網等防護設備。	1.設108*5 2.設230.1.3 3.管19.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.部分停工；罰鍰進行處分	40,000	110/1/8	管19.1	110/1/22	五千萬元以上
30	三峽安溪段綠園道住宅新建工程 (107峽建字第343號)	新北市三峽區愛國路170號旁	30 立信營造股份有限公司	110	1	20	1.地上14樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(地上4樓至14樓外牆施工架及屋突層外牆施工架)，未設置護欄或安全網等防護設備。 3.地上10樓袋裝材料(水泥)堆置高度超過10層，致有倒塌危害勞工之虞。	1.設230.1.3 2.管19.1 3.管36*1	3	1.通知改善 2.部分停工；罰鍰進行處分 3.通知改善	30,000	110/1/20	管19.1	110/1/26	五千萬元以上
註： 1.違反法條說明： 管：職業安全衛生管理辦法 營：營造安全衛生設施標準 設：職業安全衛生設施規則 危：危險性機械及設備安全檢查規則 2.罰鍰金額單位：新臺幣(元)							合計：	87	1.通知改善：64項次 2.罰鍰進行處分：23項次 3.部分停工：15項次	710,000					