

106年度金屬表面塗裝業專案初複查結果

序號	事業單位名稱	受檢地址	初查日期	違反法條	違反法條數量	安全衛生設施				自主管理違規	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	安全衛生設施				自主管理違規	行政處分	重複違規項次	改善情形
						火災爆炸預防	化學品管理	機械設備	違規						火災爆炸預防	化學品管理	機械設備	違規				
1	久勤企業有限公司	新北市泰山區中港西路136巷83之15號	106/03/08	1. 設177-1.03:噴漆室有易燃液體(含二甲苯、正丁醇、甲苯的塗料)蒸氣滯留而有爆炸、火災之虞,使用的燈具未有防爆性能構造。 2. 設287:使勞工使用含二甲苯、正丁醇、甲苯等的塗料從事塗飾作業,有暴露於有害蒸氣之虞,未置備適當的呼吸防護具。 3. 有019:使勞工從事有機溶劑(使用含二甲苯、正丁醇、甲苯等的塗料從事塗飾)作業時,未指定現場主管擔任有機溶劑作業主管,從事監督作業。 4. 環測008-1.03:未每6個月監測有機溶劑作業(使用含二甲苯、正丁醇、甲苯等的塗料從事塗飾作業)場所的有機溶劑濃度。 5. 危標012-1:未提供勞工危害性化學品(含二甲苯、正丁醇、甲苯等的塗料)的安全資料表。	5	1	3	0	1	通知改善	106/10/18	1. 設106-1.04:未固定使用中的高壓氣體(瓦斯鋼瓶)。 2. 教014-1.03:未使吊升荷重0.5公噸以上未滿3公噸的固定式起重機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。 3. 危標005-1:未於裝有危害性化學品(即含甲苯、異丁醇、丁酮的加速塗料)的容器標示危害圖式及內容。	3	1	1	0	1	通知改善	0			
2	興禪德興業有限公司	新北市五股區成泰路2段147巷34之46號	106/03/15	1. 安管003-1:僱用勞工7人,未置丙種職業安全衛生業務主管。 2. 安管017-1:未每年對堆高機定期實施整體檢查。 3. 安管017-2:未每月對堆高機定期實施檢查。 4. 安管040-1:未每年對局部排氣裝置定期實施自動檢查。 5. 固040:未於固定式起重機吊鉤設置防止所吊物體脫落的裝置(即未有防滑舌片)。 6. 固045-1.03:未於固定式起重機的操作用開關器易見處標示起重機的動作種類及動作方向。	6	0	0	2	4	通知改善	106/12/18	無缺失	-	-	-	-	無	0				
3	國彰科技有限公司	新北市三峽區三樹路222巷236弄59之1號	106/04/07	1. 設177-1.03:噴漆室有易燃液體之蒸氣滯留而有爆炸、火災之虞,使用的燈具未有防爆性能構造。 2. 教016-1:未使勞工接受從事工作必要的安全衛生教育訓練。 3. 健011-1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。 4. 環測008-1.03:未每6個月監測有機溶劑作業(使用含異丙醇、甲基異丁酮、硫酸的金屬表面處理劑從事噴漆作業)場所之有機溶劑濃度。 5. 危標017-1.02:未製作危害性化學品(金屬表面處理劑)清單。	5	1	2	0	2	通知改善	106/10/13	教027-1:未將在職勞工一般安全衛生教育訓練教材保存3年。	1	0	0	0	1	通知改善	0			
4	加明有限公司	新北市汐止區環河街88巷3弄21號	106/04/12	1. 設095:未於升降機升降路2樓出入口門設連鎖裝置,致機器地板與樓板相差7.5公分以上時,出入口門仍可開啟。 2. 設106-1.04:未固定使用中的高壓氣體(瓦斯)鋼瓶。 3. 設177-1.03:對具有可燃性粉塵(熱硬化型粉體塗料)滯留,致有爆炸、火災之虞的場所(粉體塗裝區),未使用具有防爆性能構造之照明燈具。 4. 健012-1:對從事粉塵作業(粉體塗料區內從事噴塗散布含有硫酸銨的熱硬化型粉體塗料作業)的在職勞工,未實施特殊健康檢查。 5. 高氣167:於室內消費高壓氣體(液化石油氣),有氣體洩洩積滯之虞,未設置可探測洩洩氣體,且自動發出警報的氣體洩洩檢知警報設備。 6. 環測008-1.02:未每6個月監測特定粉塵作業(粉體塗料區內從事噴塗散布含有硫酸銨的熱硬化型粉體塗料作業)場所的粉塵濃度。	6	3	1	1	1	通知改善	106/10/31	1. 設095:未於升降機升降路2、4樓出入口門設連鎖裝置,致機器地板與樓板相差7.5公分以上時,出入口門仍可開啟。 2. 設106-1.04:未固定使用中的高壓氣體(液化石油氣)鋼瓶。 3. 設177-1.03:對具有可燃性氣體、可燃性粉塵(液化石油氣、熱硬化型粉體塗料)滯留場所,未於瓦斯間採取通風、換氣、除塵等措施,亦使用未具有防爆性能構造之風扇、扇風機及輸送機等電氣設備,致有爆炸、火災之虞。 4. 健012-1:對從事粉塵作業(粉體塗料區內從事噴塗散布含有硫酸銨的熱硬化型粉體塗料作業)的在職勞工,未實施特殊健康檢查。	4	2	0	1	1	通知改善 裁處新台幣3萬元整	4	-		
5	迅展企業股份有限公司	新北市汐止區新台五路1段77號1樓	106/04/12	1. 健006-1:未設置急救人員。 2. 健011-1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。 3. 安管003-1:僱用勞工36人,未置丙種職業安全衛生業務主管。	3	0	0	0	3	通知改善	106/12/27	無缺失	0	0	0	0	無	0				
6	銓德機械有限公司	新北市五股區五權三路57號	106/04/12	1. 設106-1.04:未固定使用中的高壓氣體(氬氣)鋼瓶。 2. 設108-1.05:未固定貯存的高壓氣體(氬氣鋼瓶)。 3. 設230-1.03:未於合梯兩梯間設有金屬等硬質繫材扣牢。 4. 教016-1:未使勞工接受從事工作必要的安全衛生教育訓練。	4	2	0	1	1	通知改善	106/09/07	無缺失	-	-	-	-	無	0				
7	永泰烤漆工程有限公司	新北市土城區忠義路135之1號	106/04/14	1. 設106-1.04:未固定使用中的高壓氣體(瓦斯)鋼瓶。 2. 設177-1.03:對具有可燃性粉塵(熱硬化型粉體塗料)滯留,致有爆炸、火災之虞的場所(粉體塗裝區),未使用具有防爆性能構造之照明燈具。 3. 教014-1.02:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。 4. 健011-1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。 5. 安管003-1:僱用勞工7人,未置丙種職業安全衛生業務主管。 6. 環測008-1.02:未每6個月監測特定粉塵作業(粉體塗料區內從事噴塗散布含有硫酸銨的熱硬化型粉體塗料作業)場所的粉塵濃度。 環測008-1.03:未每6個月監測有機溶劑作業場所(使用含二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯的塗料從事塗飾作業)的有機溶劑濃度。	6	2	1	0	3	通知改善	107/01/22	1. 設159-1.06:物料的堆放妨礙消防栓之緊急使用。	1	0	0	1	0	通知改善	0			
8	泰源精密企業有限公司	新北市樹林區三俊街199巷12弄19號1、2樓	106/04/20	1. 設177-1.03:對具有可燃性粉塵(粉體塗料)滯留致有爆炸、火災之虞場所(粉體塗裝區),使用未具有防爆性能構造之電氣設備。 2. 健011-1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。 3. 安管003-1:僱用勞工8人,未置丙種職業安全衛生業務主管。	3	1	0	0	2	通知改善	106/08/22	教027-1:未將新僱勞工一般安全衛生教育訓練紀錄保存3年。	1	0	0	0	1	通知改善	0			
9	艾克富國際企業有限公司	新北市五股區登林路77巷7號	106/04/20	設224-1:高度2公尺以上的平臺開口有墜落危險之虞,未設圍欄。	1	0	0	1	0	通知改善	106/06/17	無缺失	-	-	-	-	無	0				

10	陳俊璋(即圭德企業社)	新北市五股區民義路二段50號之1	106/04/20	1.職安016-1:設置使用未經檢查合格之操作壓力每平方公分0.7公斤,體積約為2.34立方公尺的高壓氣體特定設備(即液化石油氣儲槽),未經勞動檢查機構或勞動部指定的代行檢查機構檢查合格。 2.設106-1.04:未固定使用中的高壓氣體(液化石油氣鋼瓶)。 3.設177-1.03:對作業場所(塗裝區)有可燃性粉塵(含有硫酸銨等的熱硬化型粉體塗料)滯留而有爆炸、火災之虞,未使用具有防爆性能構造之照明燈具。 4.健012-1:未對從事粉塵作業(塗裝區內從事噴塗散布含有硫酸銨等的熱硬化型粉體塗料作業)的勞工定期實施特殊健康檢查。 5.高氣167:高壓氣體(液化石油氣)消費設備中有氣體洩洩致積滯之虞之場所(液化石油氣儲槽區),未設置可探測該洩洩氣體,且發出自動發出警報氣體洩洩檢知警報設備。 6.環測008-1.02:未每6個月監測特定粉塵作業(塗裝區內從事噴塗散布含有硫酸銨等的熱硬化型粉體塗料作業)場所的粉塵濃度。 7.危標017-1.02:未製作危害性化學品(含磷酸等的皮膜劑與含矽酸鈉等的脫脂粉等)清單。	7	3	2	0	2	通知改善、停工	106/10/18	1.設171-1.02:瓦斯鋼瓶放置場所所有引起火災及爆炸危險之虞,未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入,並規定勞工不得使用明火。 2.教027-1:未保存勞工一般安全衛生教育訓練資料3年(包含訓練教材、課程表等之訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程內容等實施資料)。 3.危標005-1:未於裝有危害性化學品(香蕉水)之容器標示危害圖示及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。	3	1	1	0	1	通知改善	0
11	凱智塗裝有限公司	新北市鶯歌區德昌二街70巷27弄3號	106/04/25	1.設177-1.03:噴漆室有易燃液體(含甲苯、二甲苯、乙酸丁酯的油漆)蒸氣逸散的作業場所,未使用具防爆性能構造的電氣設備(如防爆燈具)。 2.教017-1第1.01:未使丙種職業安全衛生業務主管粘毓珍接受安全衛生在職教育訓練。 3.有019:使勞工從事有機溶劑作業(使用含有甲苯、二甲苯、乙酸丁酯的油漆從事噴漆作業)時,未指定現場主管擔任有機溶劑作業主管。 4.安管040-1:未每年對噴漆區、粉體塗裝區的局部排氣裝置定期實施檢查。 5.環測008-1.03:未每6個月監測有機溶劑作業(使用含有甲苯、二甲苯、乙酸丁酯的油漆從事噴漆作業)場所的有機溶劑濃度。 6.危標005-1:未於裝有危害性化學品(脫脂劑、皮膜劑)的容器標示GHS危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。 7.危評004:使勞工使用具健康危害的化學品(含矽酸鹽的脫脂劑、含磷酸的皮膜劑),未評估其危害及暴露程度,劃分風險等級,並採取對應之分級管理措施。	7	1	3	0	3	通知改善	106/11/23	1.設083:扇風機葉片有危害勞工之虞,未設護網。 2.設159-1.06:物料堆放妨礙消防器具(室內消防箱)之緊急使用。 3.教017-1.01:未使丙種職業安全衛生業務主管粘毓珍接受安全衛生在職教育訓練。 4.機076:堆高機裝設之方向指示器故障未修復。	4	0	0	3	1	通知改善	0
12	弘鼎實業有限公司	新北市鶯歌區二甲路80之1號	106/04/25	1.設043-1:鑽孔機的傳動輪及傳動帶有危害勞工之虞,未設護罩。 2.設116-1.12:未使堆高機駕駛離開位置前將堆高機制動(即堆高機未拉手煞車)。 3.安管040-1:未每年對粉體塗裝區的局部排氣裝置定期實施檢查。 4.機005-1.01:安全護圍仍能使手指通過該護圍觸及危險界限。	4	0	0	2	2	通知改善	106/11/09	1.健012-1:未對從事粉塵作業(粉體塗裝區內使用熱硬化型粉體塗料從事噴塗作業)的勞工定期實施特殊健康檢查。 2.環測008-1.02:未每6個月監測特定粉塵作業(粉體塗裝區內使用熱硬化型粉體塗料從事噴塗作業)場所的粉塵濃度。 3.危標005-1:未於裝有危害性化學品(柴油)之容器標示危害圖示及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。	3	1	1	0	1	通知改善	0
13	亞太興金屬建材有限公司	新北市林口區南勢路72之36號	106/04/27	1.環測008-1.03:未每6個月監測有機溶劑(使用甲苯從事擦拭)作業場所濃度。 2.危標005-1:未於裝有危害性化學品(甲苯)的容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話)。 3.危標012-1:未提供勞工危害性化學品(甲苯)安全資料表。	3	0	3	0	0	通知改善	106/11/22	1.教017-1.08:未使特殊作業(吊升荷重在3公噸以下的固定式起重機)人員姜義東接受安全衛生在職教育訓練。 2.機004-1:未於剪斷機械(剪床)設有安全護圍。	2	0	0	1	1	通知改善	0
14	宜路發塗裝有限公司	新北市樹林區柑園街1段167巷12號之13	106/04/28	1.粉020:使勞工從事粉塵(含硫酸銨的粉體塗料H3-9733)作業,未指定粉塵作業主管從事監督作業。 2.健012-1:使勞工從事粉塵(含硫酸銨的粉體塗料H3-9733)特別危害健康作業,未定期實施特殊健康檢查。 3.安管003-1:僱用勞工45人,未置乙種職業安全衛生業務主管。 4.環測008-1.02:未每6個月監測粉塵作業(使用含硫酸銨粉體塗料H3-9733從事塗裝作業)場所之粉塵濃度。 5.危標012-1:未適時更新危害性化學品(含硫酸銨的粉體塗料H3-9733)安全資料表。	5	0	2	0	3	通知改善	106/10/12	1.設106-1.04:未固定使用中的高壓氣體(瓦斯鋼瓶)。 2.教017-1.01:未使乙種職業安全衛生業務主管蘇錦秀接受安全衛生在職教育訓練。 3.有020:使勞工從事有機溶劑作業,未指定有機溶劑作業主管從事監督作業。 4.環測008-1.03:未每6個月監測使用含二甲苯、乙酸丁酯的漆料及含丁酮、異丙醇的混合溶劑從事塗裝作業場所之有機溶劑濃度1次以上。 5.危標005-1:未於裝有危害性化學品(即含二甲苯、乙酸丁酯的漆料及含丁酮、異丙醇的混合溶劑)的容器標示危害圖式及內容。	5	1	2	0	2	通知改善	0
15	永昌德企業有限公司	新北市中和區莒光路211之13號	106/04/28	1.設177-1.03:塗裝作業場所所有可燃性粉塵(含硫酸銨及氧化鋁的熱硬化型粉體塗料)滯留而有爆炸、火災之虞,使用的燈具未有防爆性能構造。 2.粉020:使勞工從事粉塵(含硫酸銨及氧化鋁的熱硬化型粉體塗料)作業,未指定粉塵作業主管從事監督作業。 3.健012-1:使勞工從事粉塵(含硫酸銨及氧化鋁的熱硬化型粉體塗料)特別危害健康作業,未定期實施特殊健康檢查。 4.環測008-1.02:未每6個月監測粉塵作業(使用含硫酸銨及氧化鋁的熱硬化型粉體塗料從事塗裝作業)場所之粉塵濃度。	4	1	1	0	2	通知改善	106/10/31	1.設275-1.05:無熔絲斷路器保護蓋遺失有使勞工感電之虞,未即修補。 2.機077:未於堆高機設置倒車警報裝置。 3.固040:未於固定式起重機吊鉤設置防止所吊物體脫落的裝置。	3	0	0	3	0	通知改善	0
16	楊盛實業有限公司	新北市五股區四維路118巷18號	106/05/03	1.設043-1:輸送帶側面齒輪、傳動帶,有危害勞工之虞,未設護罩。 2.設177-1.03:對具有爆燃性粉塵致有爆炸、火災之虞場所(粉體塗料噴漆作業區),使用的燈具未具有防爆性能構造。 3.環測008-1.03:未每6個月監測有機溶劑作業(使用含二甲苯、乙酸丁酯、甲苯之烤漆從事表面處理作業;使用含二甲苯、1-丁醇之漆料從事表面處理作業;使用環己酮、乙二醇丁醚、二甲苯、1-丁醇等溶劑從事混合倒注作業;)場所的有機溶劑濃度。 4.危標017-1.02:未製作危害性化學品(含二甲苯、乙酸丁酯、甲苯之烤漆;含二甲苯、1-丁醇之漆料;環己酮、乙二醇丁醚、二甲苯、1-丁醇等有機溶劑)清單。	4	1	2	1	0	通知改善	106/12/06	無缺失	-	-	-	-	無	0	
17	鄭坤義(即偉聯實業社)	新北市蘆洲區永安南路一段166號	106/05/03	1.設177-1.03:對具有可燃性粉塵致有爆炸、火災之虞場所(粉體塗料噴漆作業區),使用的燈具未具有防爆性能構造。 2.教014-1.03:未使吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸之固定式起重機操作人員鄭坤榮、鄭順卿接受特殊作業安全衛生教育訓練。 3.環測008-1.02:未每6個月監測特定粉塵作業(使用含硫酸銨的粉體塗料從事噴塗作業)場所的特定粉塵濃度。 4.固040:未於固定式起重機具之吊鉤設置防止吊舉物脫落之裝置。	4	1	1	1	1	通知改善	106/10/17	1.機076:堆高機未設置方向指示器。 2.機077:未於堆高機設置倒車警報裝置。	2	0	0	2	0	通知改善	0

18	毅宜工業股份有限公司	新北市泰山區美寧街37號及57巷31號	106/05/31	1.設300-1第2:僱用勞工188人,未訂定聽力保護計畫。 2.教017-1第1.02:未使職業安全衛生管理員武國勇接受每2年至少12小時的安全衛生在職教育訓練。 3.健012-1:未對從事勞工噪音暴露工作日8小時日時量平均音壓級在85分貝以上的噪音作業勞工定期實施特殊健康檢查。 4.危標005-1:未於裝有危害性化學品(硝酸)的容器標示GHS危害圖式,且未於鹽酸儲槽標示警示語。	4	0	1	0	3	通知改善	106/10/19	無缺失	-	-	-	-	-	無	0
19	鳴美有限公司	新北市新莊區瓊林南路101巷10、12號	106/06/06	1.設159-1.06:物料的堆放妨礙消防栓之緊急使用。 2.健013-3:對於從事特別危害健康作業勞工的健康管理屬第2級管理者,未請辦理勞工體格及健康檢查的醫護人員提供其健康指導。	2	0	1	0	1	通知改善	106/11/29	無缺失	-	-	-	-	-	無	0
20	永春塗裝企業有限公司	新北市林口區南勢街71之116號	106/06/13	1.設177-1.01:對具有之可燃性粉塵(粉體塗料)滯留致有爆炸、火災之虞場所(粉體塗裝區),使用不具有防爆性能構造之電氣設備。 2.健012-1:對從事粉塵作業(從使用含碳酸鈣的粉體塗料從事塗裝作業)的在職勞工,未實施特殊健康檢查。 3.安管003-1:僱用勞工8人,未置丙種職業安全衛生業務主管。 4.環測008-1.02:未每6個月監測特定粉塵作業(使用含碳酸鈣的粉體塗料從事塗裝作業)場所的粉塵濃度。	4	1	1	0	2	通知改善	106/11/02	設108-1.05:未固定貯存的高壓氣體(瓦斯鋼瓶)。	1	1	0	0	0	通知改善	0
總計				87	18	24	9	36				總計	33	7	5	11	10		4

註：違反法條簡語說明
職安：職業安全衛生法
安管：職業安全衛生管理辦法
教：職業安全衛生教育訓練規則
設：職業安全衛生設施規則
機：機械設備器具安全標準
健：勞工健康保護規則
環測：勞工作業環境監測實施辦法
危標：危害性化學品標示及通識規則
特：特定化學物質危害預防標準
有：有機溶劑中毒預防規則
粉：粉塵危害預防標準
固：固定式起重機安全檢查構造標準
危評：危害性化學品評估及分級管理辦法
高氣：高壓氣體勞工安全規則