

106年火災爆炸危害預防暨專家學者陪檢專案初複查結果表

序號	事業單位名稱	負責人	受檢地址	初查日期	違反法條	違反法條數量	火災爆炸違規	化學管理違規	機械設備違規	墜落危害違規	其他違規	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	火災爆炸違規	化學管理違規	機械設備違規	墜落危害違規	其他違規	行政處分	罰鍰金額
1	新廣大造漆工業有限公司	張春梅	新北市新莊區新樹路333巷41號	106/08/14	1.設177.1.3:調漆室有易燃液體(即甲苯、乙酸丁酯、乙二醇乙醚醋酸酯)蒸氣滯留,而有爆炸、火災之虞,使用之電氣機械、器具或設備(即燈具、電器開關箱、空壓機、烤箱等)未具有防爆性能構造。 2.設224.1:對於高度2公尺以上空桶放置區開口部分,未設置適當強度之圍欄。 3.危標5.1:未於裝有危害性化學品(即甲苯、乙酸丁酯、乙二醇乙醚醋酸酯)之容器,標示危害圖式及內容(包含名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施、製造者、輸入者或供應者之名稱、地址及電話)。	3	1	1	0	1	0	限期改善	107/01/04	設177.1.3:調漆室有易燃液體(即甲苯、乙酸丁酯、乙二醇乙醚醋酸酯)蒸氣滯留,而有爆炸、火災之虞,使用之電氣機械、器具或設備(即燈具、變頻器、電器開關箱、空壓機、烤箱等)未具有防爆性能構造。	1	1	0	0	0	0	限期改善及罰鍰	\$30,000
2	益誠實業股份有限公司	陳泰誌	新北市土城區大曠路116號	106/08/15	1.設116.*.12:堆高機駕駛者離開其位置時,未將手煞車拉起制動。 2.設177.1.3:對有可燃性氣體(瓦斯)滯留,致有爆炸、火災之虞場所,使用未具有防爆性能構造之電氣設備。 3.危標15.1:未依實際狀況檢討甲苯安全資料表內容之正確性並適時更新。 4.圍構40:未於固定式起重機具吊鉤設置防止所吊物體脫落的阻擋裝置(即防滑舌片失效)。	4	1	1	2	0	0	限期改善	107/01/03	設14.1.3:未使吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸之固定式起重機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。	1	0	0	0	0	1	限期改善	0
3	達強紡織有限公司	陳連鎮	新北市樹林區三龍街38號	106/09/11	1.設22.2:使勞工操作鍋爐,染布機有接觸高溫表面之虞,未設置警示標誌。 2.設43.1:染布機之傳動輪及傳動帶有危害勞工之虞,未設護罩。 3.設73.1:未於脫水離心機設置連鎖裝置。 4.設159.*.6:物料的堆放已妨礙消防器具之緊急使用。 5.設224.1:高度2公尺以上的2樓邊緣有墜落之虞,未設圍欄。 6.設228:高度差超過1.5公尺的作業場所,未設置安全上下的設備(即樓梯未設扶手)。 7.教17.1.7:未使危險性設備(鍋爐、第一類壓力容器)操作人員陳崇華接受安全衛生在職教育訓練。 8.鍋18.*.2:鍋爐房放置與作業無關的易燃物品。 9.特化23:使用丁類物質(硫酸)合計超過100公升,未設置洩洩警報裝置。 10.危標15.1:未每3年檢討安全資料表(雙氧水、氫氧化鈉)的正確性,並適時更新。	10	2	2	2	2	2	限期改善	107/01/24	設159.*.4:推車的堆放已阻礙交通。 設243.1:對於含水的潮濕場所,因有漏電而生感電危害,未於連接電路上設置漏電斷路器。	2	0	0	0	0	2	限期改善	0
4	世享勝業有限公司	余鳳女	新北市泰山區泰林路3段301巷21號	106/09/12	1.設116.12:堆高機駕駛者離開其位置時,未將貨叉置於地面。 2.教17.1.1:未使兩種職業安全衛生業務主管卓光輝接受安全衛生在職教育訓練。 3.特化21.1:對於硫酸儲槽管線之閥、旋塞,未明顯標示其開關方向。 4.特化25:對於硫酸儲槽管線之配管,未於勞工易見處標示其輸送對象設備及方向。 5.危標15.1:未每3年依實際狀況更新新過氧化氫及水醋酸之安全資料表。 6.危標17.1.3:未將危害性化學品(即保險粉)之安全資料表置於工作場所易取得之處。	6	0	4	1	0	1	限期改善	107/02/08	設43.1:落布機之傳動帶未設護罩、護圍,致勞工有被捲及被夾之虞。 設159.*.6:物料之堆放已妨礙滅火器之緊急使用。 設241:交流電焊機二次側帶電端子裸露,未設置護圍或絕緣被覆,致勞工有感電之虞。	3	1	0	1	0	1	限期改善	0
5	翰盛實業有限公司	莊敏成	新北市樹林區樹潭街14號	106/09/25	1.教16.1:未使勞工接受從事工作必要的安全衛生教育訓練。 2.健11.1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。 3.危標15.1:未依實際狀況檢討安全資料表內容,並適時更新。	3	0	1	0	0	2	限期改善	107/01/18	健15.1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。	1	0	0	0	0	1	限期改善	0
6	樹昇開發股份有限公司樹林廠	陳樹	新北市樹林區復興街219巷49號	106/09/26	1.設43.1:1樓1號染色缸、2樓解布機及3樓空氣壓縮機之傳動帶未設置護罩等安全設備,致勞工有被捲及被夾之虞。 2.設73.1:對於2樓之離心脫水機,未裝置連鎖裝置。 3.設95:未於2、3樓升降機出入口門設置有效之連鎖裝置,致搬器地板與樓板相差7.5公分以上時,出入口門仍可開啟。 4.設116.12:堆高機駕駛者離開其位置時,未將貨叉置於地面,並將手煞車拉起。 5.設159.*.6:推車及物料堆放已妨礙消防栓、消防器具之緊急使用。 6.設228:未於高差1.5公尺以上之3樓廢水處理槽樓梯設置安全上下設備(未設扶手)。 7.鍋18.2:對於2樓鍋爐房放置保險粉及與作業無關物品。 8.危標17.1.2:未製作危害性化學品(即氫氧化鈉、醋酸、硫酸及過氧化氫)清單。	8	2	1	4	1	0	限期改善	107/03/05	設73.2:離心脫水機連鎖裝置,未使覆蓋未完全關閉時無法啟動。 設95:升降機之升降路各樓出入口門連鎖裝置失效,致使搬器地板與樓板相差7.5公分以上時,升降路出入口門仍能開啟。 設224.1:對於高度2公尺以上之作業平臺開口,未設置圍欄等防護措施。 管3.1:僱用勞工37人,未置乙種職業安全衛生業務主管1人。 健15.1:未對在職勞工江運寶定期實施一般健康檢查。	5	0	0	2	1	2	限期改善及罰鍰	\$30,000
7	耀華電子股份有限公司四廠	張元銘	新北市土城區中山路6號	106/10/11	危標17.1.2:未製作危害性化學品(含氧氣、一氧化碳及二氧化碳等氣體的混合氣)清單。	1	0	1	0	0	0	限期改善	107/01/02	無	0	0	0	0	0	無	0	
8	阿克蘇諾貝爾常誠股份有限公司	彭文德	新北市林口區工六路21號	106/10/25	危標5.1:對裝有危害性化學品(即500MH粉料)之容器,未依規定標示危害圖式。	1	0	1	0	0	0	限期改善	107/01/31	無	0	0	0	0	0	無	0	
9	耀華電子股份有限公司土城三廠	張元銘	新北市土城區大同街12號	106/10/26	設83:扇風機之葉片有危害勞工之虞,未設護網。	1	0	0	1	0	0	限期改善	107/01/17	無	0	0	0	0	0	無	0	
10	一詮精密工業股份有限公司二廠	周萬順	新北市新莊區五工五路17、19號	106/11/28	1.設159.*.6:地上3樓物料之堆放已妨礙消防栓之緊急使用。 2.設230.1.3:合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。 3.特化36:地上4樓使用特定化學物質丁類物質(硫酸),設置緊急沖淋設備無法使用。 4.特化40:地上3樓特定化學物質(氫氧化鈉)作業場所未禁止飲食,且未將其意旨揭示於該作業場所之顯明易見之處。 5.管31.1:未每年對低壓電氣設備定期整體檢查。 6.管86:僱用勞工人數259人,未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書,陳報本處備查。	6	1	2	0	1	2	限期改善	107/01/29	設94:地上1樓升降機出入口,未標示積載荷重或乘載之最高人數。	1	0	0	0	0	1	限期改善	0
					總計	43	7	14	10	5	7			總計	14	2	0	3	1	8		\$60,000

註：違反法條簡述說明
 管：職業安全衛生管理辦法
 教：職業安全衛生教育訓練規則
 設：職業安全衛生設施規則
 鍋：鍋爐及壓力容器安全規則
 危標：危害性化學品標示及通識規則
 特化：特定化學物質危害預防標準
 圍構：固定式起重機安全檢查構造標準
 健：勞工健康保護規則