

107年度新北市營造業校園安全專案勞動檢查結果公開資訊

工地序號	工程名稱	工程地址	事業單位名稱	負責人	初查日期(年/月/日)	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期(年/月/日)	停工違反法條	復工日期(年/月/日)	工程金額	備註
1	107年度科技樓補強工程	新北市泰山區民生路30號	1 年建築造有限公司	張清松	107/08/06	1. 科技樓地上2樓扇風機之葉片未設置護網或護圍等安全設備，致勞工有接觸而發生危險之虞。 2. 使勞工於夏季期間從事地上1樓戶外作業時，未採取降低作業場所溫度之措施。 3. 對於高度2公尺以上之開口部分(科技樓東側地上2樓至5樓外牆施工架)，未設置護欄等防護設備。	1. 設83 2. 設324-6.*1 3. 警19.1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 部分停工	-	107/08/06	警19.1	107/08/10	查核金額5千萬以下	新北市泰山區義學國民小學
2	新北市泰山區同榮國民小學107年度第二期校舍B區耐震能力補強工程	新北市泰山區公園路33號	2 欣揚營造工程股份有限公司	翟光復	107/08/06	1. 對於後棟地上1樓高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。 2. 使勞工於夏季期間從事地上1樓戶外作業時，未採取降低作業場所溫度之措施。 3. 後棟地上1樓橫板材料拆除後，未視除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。	1. 設108.*5 2. 設324-6.*1 3. 警7	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以下	新北市樹林區三多國民小學
3	B棟(全校舍)耐震補強工程	新北市鶯歌區德昌二街2號	3 紹興營造股份有限公司	林炳坤	107/08/10	1. 對於高差1.5公尺以上之地下1樓獨立施工架，未設置安全上下設備。 2. 地上3樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 3. 鄰近鶯歌區德昌二街工場所設之固定式圍籬，未裝設警告標示。 4. 對於高度2公尺以上之東南側外牆施工架開口，未設置護欄等防護設備。	1. 設228. 2. 設230.1.3 3. 警8.*1 4. 警19.*1	4	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 部分停工	-	107/08/10	警19.1	107/08/17	查核金額5千萬以下	新北市鶯歌市永吉國民小學
4	新北市鶯歌區建國國民小學向陽樓及書聲樓校舍耐震補強工程採購案	新北市鶯歌區建國里18鄰育英街2號	4 德居營造有限公司	張國華	107/08/10	1. 對於高差1.5公尺以上之工作場所(地上3樓至4樓梯間施工架)，未設置安全上下設備。 2. 地上1樓使勞工於夏季期間從事戶外作業時，未提供適當之飲料或食鹽水。 3. 對於地上3樓裝有汽油之容器，未依規定標示危害圖示及警示語。	1. 設228. 2. 設324-6.*2 3. 警5.*1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以下	新北市政府新建工程處工務科
5	至善樓耐震補強工程	新北市土城區金城路2段356號	5 保盛營造有限公司	王歸秀	107/08/06	1. 地上1樓施工人員未佩戴安全帽。 2. 對於高度2公尺以上之地上4樓梯間開口，未設置護欄等防護設備。 3. 地上1樓外牆施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定(未以制式插銷固定)。	1. 警11-1 2. 警19.1 3. 警59.*4	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以下	新北市鶯歌市永吉國民小學
6	博愛、至善、惟德樓耐震能力補強工程	新北市林口區忠孝路591號	6 壬申營造股份有限公司	許欣欣	107/08/09	1. 使勞工於夏季期間從事地上1樓戶外作業時，未提供適當之飲料或食鹽水。 2. 對於高度2公尺以上之開口部分(至善樓外牆施工架)，未設置護欄等防護設備。 3. 地上1樓外牆施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定(未以制式插銷固定)。	1. 設324-6.*3 2. 警19.1 3. 警59.*4	3	1. 通知改善 2. 部分停工 3. 通知改善	-	107/08/09	警19.1	107/08/13	查核金額5千萬以下	新北市鶯歌市永吉國民小學
7	新北市林口區頭湖國民小學運動場跑道修繕工程	新北市林口區民權路101號	7 星華工程有限公司	郭建生	107/08/16	1. 未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2. 未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。 3. 工場所設之移動式圍籬未設置警告標示(警告帶或警示圖樣)。	1. 職安34 2. 教16.1 3. 警8.*2	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以下	新北市樹林區三多國民小學
8	107年度誠正樓屋頂樓板置換工程	新北市新店區安興路25號	8 九禾營造有限公司	曾郭碧蓮	107/08/08	1. 於誠正樓屋頂使勞工於夏季期間從事戶外作業時，未提供適當之飲料或食鹽水。 2. 對於誠正樓屋頂樓板之拆除，未選任專人於現場指揮監督。 3. 誠正樓屋頂樓板拆除構造物時，有塵土飛揚者，未適時予以灑水，且未設置禁止無關人員進入之標示。	1. 設324-6.*3 2. 警156 3. 警157.*7&11	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以下	新北市立安康高級中學
9	107年度誠正樓耐震補強工程	新北市新店區安興路25號	9 九禾營造有限公司	曾郭碧蓮	107/08/08	1. 對於高差1.5公尺以上之誠正樓地上1樓至4樓施工架，未設置安全上下設備。 2. 對於高度2公尺以上之誠正樓地上1樓至4樓施工架，未設置護欄等防護設備。 3. 地上1樓以鋼筋作為起重支撐架。	1. 設228 2. 警19 3. 警129.*7	3	1. 部分停工 2. 通知改善 3. 通知改善	-	107/08/08	1. 設228 2. 警19.1	107/08/14	查核金額5千萬以下	新北市立安康高級中學
10	107年永平國小活動中心耐震能力結構補強工程	新北市永和區保生路25號	10 鐘城工程有限公司	鍾文浩	107/08/07	1. 未於工程施工規劃階段實施風險評估。 2. 對於高度2公尺以上之開口部分(活動中心地上1樓至3樓外牆施工架)，未設置護欄或安全網等防護設備。 3. 活動中心外牆施工架未標示載重限制。	1. 職5.2 2. 警19 3. 警46.1.3	3	1. 通知改善 2. 部分停工 3. 通知改善	-	107/08/07	警19.1	107/08/30	查核金額5千萬以下	新北市永和區永平國民小學
11	107年度永平國小幼兒園增班工程	新北市永和區保生路25號	11 晉升營造有限公司	林銘鎮	107/08/07	1. 對於高差1.5公尺以上之仁愛樓地上2樓獨立施工架，未設置安全上下設備。 2. 一心樓地上1樓泥作作業所使用之混凝土攪拌機，未在其連接電路上裝設漏電斷路器，致勞工有感電之虞。 3. 工場所設之移動式圍籬(二聖樓)未設置警告標示(如警告帶或警示圖樣)。	1. 設228 2. 設243.1 3. 警8.*2	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以下	新北市永和區永平國民小學
12	新北市立永平高級中學仁愛樓暨體育館耐震補強工程	新北市永和區永平路205號	12 登昇營造有限公司	李逢榮	107/08/07	1. 對於高差1.5公尺以上之仁愛樓地上2樓獨立施工架，未設置安全上下設備。 2. 仁愛樓地上1樓未保持清潔(堆放垃圾雜物)，致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。 3. 工場所設之移動式圍籬(永平高級中學體育館)未設置警告標示(如警告帶或警示圖樣)。	1. 設228 2. 設315 3. 警8.*2	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以下	新北市立永平高級中學
13	新北市新莊區中信國民小學靜思樓及勵志樓校舍耐震補強工程	新北市新莊區中信街168號	13 沐創營造工程有限公司	林銘鎮	107/08/13	1. 未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2. 地上1樓堆置鋁窗框時，未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 3. 對於高差1.5公尺以上之勵志樓地上1樓獨立施工架，未設置安全上下設備。 4. 地上1樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 5. 對於地上1樓所用之木材加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。	1. 職34 2. 設153 3. 設228 4. 設230.1.4 5. 警60.2	5	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 通知改善 5. 通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以下	新北市樹林區三多國民小學
14	新北市板橋區文德國民小學二聖樓、五倫樓、文德樓等校舍耐震補強工程	新北市板橋區英士路179號	14 創彥營造工程有限公司	許宇傑	107/08/14	1. 未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2. 地上1樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 3. 對於高度2公尺以上之開口部分(文德樓南側地上2樓至5樓外牆施工架)，未設置護欄或安全網等防護設備。 4. 構築文德樓南側地上1樓施工架之方式，未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)。	1. 職34 2. 設230.1.4 3. 警19.1 4. 警59.*1	4	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 部分停工 4. 通知改善	-	107/08/14	警19.1	107/08/22	查核金額5千萬以下	新北市鶯歌市永吉國民小學
15	第一棟教學大樓舍側棟校舍耐震補強工程	新北市蘆洲區民族路488號	15 辰松營造工程有限公司	高金松	107/8/24	1. 於地上1樓堆置施工架時，未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 2. 地上1樓地面未保持清潔(堆放垃圾雜物)，致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。	1. 設153 2. 設315	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以下	新北市鶯歌市永吉國民小學
16	新北市蘆洲區蘆洲國民小學忠孝樓校舍耐震補強工程	新北市蘆洲區中正路100號	16 同佑營造股份有限公司	陳明福	107/6/29	1. 未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則，並報經檢査機構備查後實施。 2. 地上4樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 3. 使勞工於夏季期間從事戶外作業時，未於地上1樓休息場所提供適當之飲料或食鹽水。 4. 地上5樓外牆施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定(未以制式插銷固定)。	1. 職034.1 2. 設230.1.03 3. 設324-6.*3 4. 警59.*04	4	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以下	新北市政府新建工程處工務科
17	新北市新莊區崇富國小文晉樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程	新北市新莊區中和街193號	17 壬申營造股份有限公司	許欣欣	107/08/15	1. 地上5樓以捲揚機吊運物料時，因未標示最高負荷致未能注意吊掛重量是否超重。 2. 對於高差1.5公尺以上之工作場所(文晉樓背側獨立式施工架)，未設置安全上下設備。 3. 地上5樓以合梯作為移動梯使用時，未採取防止滑溜或轉動之必要措施(如倚靠處以繩索固定)。 4. 未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。	1. 設155.*1 2. 設228 3. 設229.*4 4. 教16.1	4	1. 通知改善 2. 部分停工 3. 通知改善 4. 通知改善	-	107/08/15	設228	107/09/10	查核金額5千萬以下	新北市樹林區三多國民小學

107年度新北市營造業校園安全專案勞動檢查結果公開資訊

工地序號	工程名稱	工程地址	事業單位名稱	負責人	初查日期(年/月/日)	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期(年/月/日)	停工違反法條	復工日期(年/月/日)	工程金額	備註
18	新泰國中活動中心屋頂防水隔熱工程	新北市新莊區新泰路359號	18 禾榮營造有限公司	蔡哲明	107/08/07	1. 地上4樓未設置移動式圍籬及警告標示(如警示帶或警示圖樣)。 2. 對於高度2公尺以上之開口部分(教學大樓左側地上4樓至5樓樓梯間之移動式施工架),未設置護欄等防護設備。 3. 地上4樓尾端突出之管料,未儲存於堅固而平坦之臺架上。 4. 對於地上4樓含有危害性化學品(乙酸乙酯)之底漆,未提供勞工物質安全資料表。	1. 營8. * 2 2. 營19. 1 3. 營37. * 1 4. 危12. 1	4	1. 通知改善 2. 部分停工 3. 通知改善 4. 通知改善	-	107/08/07	營19. 1	107/08/09	查核金額5千萬以下	新北市政府新建工程處工務科
19	國立臺灣藝術大學多功能活動中心新建工程(105板建字第038號)	新北市板橋區大觀路1段59號	19 世誠營造股份有限公司	游文杰	107/08/08	1. 對於高度2公尺以上之開口部分(東側及北側外牆施工架),未設置護欄及安全網等防護設備。 2. 地上6樓東北側護欄未依規定設置(上欄杆高度未達90公分)。 3. 地上5樓露臺可調鋼管支撐未使用制式金屬配件(以鋼筋替代插銷)。	1. 營19. 1 2. 營20. * 1 3. 營135. * 3	3	1. 部分停工; 罰鍰進行處分 2. 通知改善 3. 通知改善	40,000	107/08/08	營19. 1	107/08/13	查核金額5千萬以上	新北市政府永吉國民小學
20	三峽國小行政大樓校舍耐震補強工程	新北市三峽區中山路16號	20 昌坤營造有限公司	張淑玲	107/08/23	1. 地上2樓使用之合梯,其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。 2. 地上1樓未保持清潔(堆放垃圾雜物),致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。	1. 設230. 1. 3 2. 設315	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以下	新北市政府永吉國民小學
21	106年度「摘星樓老舊廁所整修工程」	新北市淡水區中正東路二段145號	21 川遠營造股份有限公司	吳棟欽	107/08/09	1. 地上1樓模板材料拆除後,未拆除殘留其上之鐵釘,致勞工有被刺之虞。 2. 地上3樓工區出入口所設置之拉開式大門,無作業需要時未予關閉。 3. 摘星樓外牆施工架上之載重限制未於明顯易見處明確標示。 4. 地上1樓木材加工用圓盤鋸,未設置鋸齒接觸預防裝置。	1. 營7 2. 營11. * 2 3. 營46. 1. 3 4. 機60. * 2	4	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以下	新北市淡水區竹圍國民小學
22	新民樓左棟及右棟校舍耐震補強工程	新北市淡水區淡海路72巷26號	22 家名營造有限公司	高美霞	107/08/09	1. 對於高差1.5公尺以上之工作場所(新民樓南面外牆左側、中間及右側施工架),未設置安全上下設備。 2. 地上2樓使用之合梯無固定繫材扣牢。 3. 外牆施工架上之載重限制未於明顯易見處明確標示。	1. 設228 2. 設230. 1. 3 3. 營46. 1. 3	3	1. 部分停工 2. 通知改善 3. 通知改善	-	107/08/09	設228	107/08/14	查核金額5千萬以下	新北市政府新建工程處工務科
23	105年度第6階段公立國小前棟圓形大樓校舍補強工程	新北市汐止區仁愛路90號	23 百輝營造有限公司	林文繼	107/8/25	1. 扇風機之葉片未設置護欄或護圍等安全設備,致勞工有接觸而發生危險之虞。 2. 對於高差1.5公尺以上之外牆施工架,未設置安全上下設備。 3. 對於高度2公尺以上之外牆施工架開口,未設置護欄等防護設備。	1. 設83 2. 設228 3. 營19. 1	3	1. 通知改善 2. 部分停工 3. 部分停工	-	107/08/25	1. 設228 2. 營19. 1	107/9/4	查核金額5千萬以下	新北市汐止區秀峰國民小學
24	新北市立秀峰高級中學106年度無障礙電梯工程	新北市汐止區忠孝東路201號	24 鐘城工程有限公司	鍾文浩	107/8/25	1. 地上1樓臨時施工架未以斜撐材作適當且充分的支撐;另基礎地面未平整,且未襯以適當之墊材,致有滑動之虞而危害勞工。 2. 四年九班之教室前電梯井垂直開挖深度超過1.5公尺時,在未具有地質、土木等專長人員簽認其安全性的情況下,亦未設置擋土支撐。	1. 營45 2. 營71	2	1. 部分停工 2. 部分停工	-	107/08/25	1. 營45 2. 營71	107/9/12	查核金額5千萬以下	新北市政府永吉國民小學
25	新北市五股區德音國民小學維心樓校舍耐震補強工程	新北市五股區明德路2號	25 年建營造有限公司	張清松	107/08/06	1. 地下1樓金屬螺桿裸露,未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。 2. 地上1樓以鋼筋作為起重支撐架。	1. 營5 2. 營129. * 7	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以下	新北市政府永吉國民小學
26	新北市德音國小明德樓廁所整修工程	新北市五股區明德路2號	26 大術土木包工業	翁林薇	107/08/06	1. 未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2. 地上5樓使用之合梯,其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢,且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。	1. 職34. 1 2. 設230. 1. 3	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以下	新北市樹林區三多國民小學
27	新北市中和區錦和國民小學二儀及六藝樓結構補強工程	新北市中和區國通路292號	27 晉達營造有限公司	邱德峰	107/08/09	1. 未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2. 地上3樓使用之合梯,其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。 3. 對於高度2公尺以上之開口部分(六藝樓地上2樓至4樓外牆施工架),未設置護欄或安全網等防護設備。 4. 地上1樓拆除模板時,未妥善整理模板物料,致人員有跌倒之虞。	1. 職34 2. 設230. * 3 3. 營19. 1 4. 營145	4	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 部分停工 4. 通知改善	-	107/08/09	營19. 1	107/08/13	查核金額5千萬以下	新北市政府永吉國民小學
28	新北市立漳和國民中學自立午餐廚房興建工程	新北市中和區廣福路39號	28 天崗營造股份有限公司	蔡德城	107/08/08	1. 未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則並報經本處備查後實施。 2. 地上3樓使用之合梯,其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢,且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 3. 地上1樓未保持清潔(堆放垃圾雜物),致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。 4. 工地鄰國中路口所設置之拉開式大門,無作業需要時未予關閉。	1. 職34 2. 設230. * 3 3. 設315 4. 營11. * 2	4	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以下	新北市政府永吉國民小學
29	新北市板橋區中山國民小學老舊校舍改建暨地下停車場新建工程(105板建字第017號)	新北市板橋區大觀路2段109巷口	29 啟赫營造股份有限公司	潘士正	107/08/24	1. 與承攬人鑫即工程有限公司(下稱鑫即公司)分別僱用勞工共同作業時,未指導及協助鑫即公司對所僱勞工施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。 2. 地上3樓東側外牆施工架所設之捲揚機,其安裝前未確認設計資料及強度計算書。 3. 對於高差1.5公尺以上之地上1樓至3樓獨立施工架,未設置安全上下設備。 4. 地上3樓所使用之捲揚機(對地電壓199伏特),未在其連接電路上裝設漏電斷路器,致勞工有感電之虞。 5. 對於高度2公尺以上之地上2樓至4樓東側樓板開口,未設置護欄等防護設備。	1. 職27. 1. 4 2. 設155-1. * 1 3. 設228 4. 設243. 1 5. 營19. 1	5	1. 罰鍰進行處分 2. 通知改善 3. 部分停工; 罰鍰進行處分 4. 罰鍰進行處分 5. 部分停工; 罰鍰進行處分	60,000	107/08/24	1. 設228 2. 營19. 1	107/08/28	查核金額5千萬以上	新北市政府永吉國民小學
			30 鑫即工程有限公司	吳火郎	107/08/24	1. 僱用勞工14人,卻未為所僱勞工申報投保勞工保險。 2. 未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。 3. 地上2樓施工人員未佩戴安全帽。	1. 勞6. 1 2. 教16. 1 3. 營11-1	3	1. 移送勞保局 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額5千萬以下	新北市板橋區中山國民小學
30	107年度忠孝樓二耐震補強工程	新北市板橋區國慶路221號	31 台頂營造工程有限公司	吳碧華	107/08/10	1. 忠孝樓地上1樓儲存易燃性物料(即乙炔),未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。 2. 對於高度2公尺以上之忠孝樓外牆施工架開口,未設置護欄或安全網等防護設備。 3. 忠孝樓地上2樓袋裝材料(即水泥)堆置高度超過10層,且未以至少每2層交錯一次方向堆疊,致有倒塌危害勞工之虞。	1. 營12 2. 營19. 1 3. 營36. * 1&2	3	1. 通知改善 2. 部分停工 3. 通知改善	-	107/08/10	營19. 1	107/08/13	查核金額5千萬以下	新北市立重慶國民中學
								100	1. 通知改善: 94項次 2. 罰鍰進行處分: 5項次 3. 移送勞保局: 1項次	100,000	停工: 15項次				

註:

1. 工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準

2. 違反法條說明:

營: 營造安全衛生設施標準 設: 職業安全衛生設施規則 機: 機械設備器具安全標準 職: 職業安全衛生法 管: 職業安全衛生管理辦法 教: 職業安全衛生教育訓練規則 保: 勞工健康保護規則 起: 起重升降機具安全規則