

107年度汽車修配業專案檢查公開資訊

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	檢查日期	違反法條	違反法條數量	自主管理違規	機械設備違規	化學管理違規	行政處分	備註
1	國都汽車股份有限公司蘆洲服務廠分公司	徐秀昌	新北市蘆洲區集賢路196號	107/6/5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設規83：扇風機葉片未設護網或護圍等設備，致有危害勞工之虞。 2. 設規108.*.5：對於高壓氣體(即冷媒)鋼瓶貯存未予固定及裝妥護蓋。 3. 設規230.1.3：合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。 4. 鍋30.*.3：未於壓力容器(空氣壓縮機儲氣桶)壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。 5. 危標15.1：危害性化學品(即含丁基甲酚之自動變速箱油)之安全資料表未每3年檢討1次以上。 	5	0	4	1	通知改善	
2	匯豐汽車股份有限公司汐止保養廠	嚴凱泰	新北市汐止區大同路1段159之1號	107/6/7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設規108.*.5：對於高壓氣體容器(即液化石油氣)之貯存，未予固定。 2. 鍋30.*.3：未於壓力容器壓力表之刻度板上，明顯標示最高使用壓力之位置。 3. 機安104.1：對於桌上用研磨機之護罩，未設置可調整研磨輪周邊與護罩間隙在10毫米以下之舌板。 4. 機安107：桌上用研磨機未具有可調整研磨輪與工作物支架之間隙在3毫米以下之工作物支架。 5. 危標12.1：未提供勞工危害性化學品(即含甲苯之油漆)之安全資料表。 	5	0	4	1	通知改善	
3	北智捷汽車股份有限公司板橋營業所	蔡文榮	新北市板橋區長江路3段101號	107/6/8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機安104.1：對於桌上用研磨機之護罩，未設置可調整研磨輪周邊與護罩間隙在10毫米以下之舌板。 2. 機安107：桌上用研磨機未具有可調整研磨輪與工作物支架之間隙在3毫米以下之工作物支架。 	2	0	2	0	通知改善	
4	賓勝汽車股份有限公司	林玲娟	新北市中和區中山路2段338號	107/6/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教16.1：未使所僱勞工接受適於工作必要之一般安全衛生教育訓練。 2. 鍋30.*.3：未於壓力容器(空氣壓縮機儲氣桶)壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。 3. 安管3.1：僱用勞工9人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 4. 安管15.1：車輛頂高機未每三個月檢查一次以上。 5. 健9.1：僱用勞工9人，未置合格急救人員1人。 	5	4	1	0	通知改善	
5	首都客運股份有限公司三重保養廠	李博文	新北市三重區復興路323巷188之1號	107/6/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設規108.*.5：對於高壓氣體(即液化石油氣)貯存，未加固定。 2. 設規241：交流電焊機二次側接電端子裸露，未設置護圍或絕緣被覆，致勞工有感電之虞。 3. 設規245：電焊作業所使用之焊接柄絕緣被覆損壞，致勞工有感電之虞。 4. 設規275.*.5：無熔絲斷路器保護盒外蓋破損，有引起感電危險之虞，未即修補。 5. 危標5.1：對裝有危害性化學品(即含乙二醇之水箱精)之容器，未依規定標示危害圖式及內容。 6. 危標12.1：對於危害性化學品(即含乙二醇之水箱精)，未提供勞工安全資料表。 	6	0	4	2	通知改善	
6	北達汽車股份有限公司中和服務廠	王中和	新北市中和區中正路1145號	107/6/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設規108.*.5：對於高壓氣體(即冷媒)鋼瓶貯存未予固定及裝妥護蓋。 2. 鍋30.*.3：未於壓力容器(空氣壓縮機儲氣桶)壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。 3. 安管15.1：車輛頂高機未每三個月檢查一次以上。 4. 機安97.1：對於桌上用研磨機之護罩，未覆蓋拆卸側研磨輪軸之側面。 5. 危標12.1：未提供勞工危害性化學品(即含聚醚胺之噴油嘴清潔添加劑、含四氟甲烷之R134a冷媒螢光劑)之安全資料表。 	5	1	3	1	通知改善	
7	商富實業股份有限公司土城分公司	楊健龍	新北市土城區中華路2段225號	107/6/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設規108.*.5：對於高壓氣體容器(即二氧化碳鋼瓶)之貯存，未予固定及裝妥護蓋。 2. 教14.1.3：未使吊升荷重為0.5公噸之固定式起重機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。 3. 鍋30.*.3：未於壓力容器壓力表之刻度板上，明顯標示最高使用壓力之位置。 4. 安管80：對於車輛頂高機之定期檢查未保存紀錄。 5. 固構40：固定式起重機吊鉤未設置防止吊掛用鋼索等脫落之阻擋裝置(如防滑舌片)。 6. 固構45.*.3：未明顯標示固定式起重機操作用開關器所控制之動作方向(即部分標示脫落)。 	6	2	4	0	通知改善	
8	賓航賓士汽車股份有限公司新北分公司	張瑞仁	新北市中和區健康路48號	107/6/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設規56：加工用之旋轉刀具(即鑽孔機)，未標示勞工不得使用手套，致有被捲之虞而危害勞工。 2. 設規230.1.3：合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑腳座套。 3. 設規324-1.1.1&2：使勞工從事重複性作業，有促發肌肉骨骼疾病之虞，未採取下列危害預防措施，並作成執行紀錄：(1)分析作業流程、內容及動作；(2)確認人因性危害因子。 4. 教17.1.1：未使甲種職業安全衛生業務主管接受安全衛生在職教育訓練。 5. 鍋30.*.3：未於壓力容器(即壓縮空氣儲氣桶)之壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。 	5	2	3	0	通知改善	
9	鴻源汽車股份有限公司中和分公司	林智源	新北市中和區中正路1155號	107/6/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教16.1：未使所僱勞工接受適於工作必要之一般安全衛生教育訓練。 2. 教17.1.1：未使甲種職業安全衛生業務主管接受安全衛生在職教育訓練。 3. 有機19：使勞工從事有機溶劑作業(即使用丁烷從事表面處理作業)時，未指定現場主管擔任有機溶劑作業主管，從事監督作業。 4. 安管15.1：車輛頂高機未每三個月檢查一次以上。 5. 危標5.1：對於裝有危害性化學品(即乙二醇丁醚)之容器，未標示危害圖式與內容。 	5	4	0	1	通知改善	

107年度汽車修配業專案檢查公開資訊

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	檢查日期	違反法條	違反法條數量	自主管理違規	機械設備違規	化學管理違規	行政處分	備註
10	欣格汽車股份有限公司	卓俊良	新北市中和區中正路802號	107/6/13	<ol style="list-style-type: none"> 設規108.*.4&5：未將可燃性氣體(乙炔)及氧氣鋼瓶分開貯存，且未加固定及裝妥護蓋。 設規230.1.3：合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 教16.1：未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。 安管3.1：僱用勞工13人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 安管80：對於車輛頂高機之定期檢查未保存紀錄。 危標12.1：未提供勞工危害性化學品(即含乙酸丁酯之塗料)之安全資料表。 	6	3	2	1	通知改善	
11	建富汽車股份有限公司三重分公司	周詠順	新北市三重區中正北路383號	107/6/14	<ol style="list-style-type: none"> 設規43.1：清洗器傳動帶未設置護罩或護圍等安全設備，致勞工有被捲及被夾之虞。 設規108.*.4&5：對於高壓氣體(即乙炔及氧氣)之貯存，未將可燃性氣體(即乙炔)及氧氣鋼瓶分開貯存，且未裝妥護蓋。 設規177.1.3：對具有易燃液體(即含二甲苯之車漆)之蒸氣滯留，致有爆炸、火災之虞場所(即烤漆房)，未使用具有防爆性能構造之燈具等電氣設備。 設規230.1.3：合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 安管3.1：僱用勞工29人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 機安95：手持式研磨機之研磨輪未設置護罩。 危標12.1：對於危害性化學品(即含二甲苯之車漆)，未提供勞工安全資料表。 健9.1：僱用勞工29人，未置急救人員1人。 健15.1：未對在職勞工周億展定期實施一般健康檢查。 	9	3	5	1	通知改善	
12	北智捷汽車股份有限公司新莊廠	廖威竣	新北市新莊區思源路40之1號	107/6/14	<ol style="list-style-type: none"> 教16.1：未對所僱勞工實施一般安全衛生教育訓練。 	1	1	0	0	通知改善	
13	汎德永業汽車股份有限公司汎德竹園營業所	高世杰	新北市淡水區中正東路2段179號1樓	107/6/14	<ol style="list-style-type: none"> 設規43.1：烤漆爐之傳動帶未設置護罩，致勞工有被捲及被夾之虞。 設規159.*.6：物料堆放已妨礙消防栓之緊急使用。 設規230.1.3：對於木製合梯，其兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢。 危標5.1：對裝有危害性化學品(即含甲苯之香蕉水)之容器，未依規定標示危害圖式及警示語。 危標12.1：對於危害性化學品(即含甲苯之香蕉水)(即含乙酸丁酯之標準型稀釋劑)，未提供勞工安全資料表。 	5	0	3	2	通知改善	
14	中太汽車股份有限公司新店分公司	周坤元	新北市新店區民權路108之4號1樓	107/6/15	<ol style="list-style-type: none"> 教16.1：未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。 鍋30.*.3：未於壓力容器(即空壓機儲氣筒)壓力表之刻度板上標示最高使用壓力之位置。 機安95：未於研磨機之研磨輪設置護罩。 機安104.1：對於桌上用研磨機之護罩，未設置可調整研磨輪周邊與護罩間隙在10毫米以下之舌板。 機安107：桌上用研磨機未具有可調整研磨輪與工作物支架之間隙在3毫米以下之工作物支架。 危標12.1：未提供勞工危害性化學品(即含乙二醇之水箱精)之安全資料表。 	6	1	4	1	通知改善	
15	協聖汽車股份有限公司新莊營業所	陳真儒	新北市新莊區中正路535號1樓	107/6/19	<ol style="list-style-type: none"> 設規56：加工用之旋轉刀具(即鑽孔機)，未標示勞工不得使用手套，致有被捲之虞而危害勞工。 設規108.*.5：對於高壓氣體容器(即冷煤鋼瓶)之貯存，未予固定及裝妥護蓋。 設規159.*.6：物料堆放已妨礙消防栓之緊急使用。 教17.1.13：未使勞工接受每3年至少3小時之安全衛生在職教育訓練。 健15.1：未對在職勞工定期實施一般健康檢查。 	5	2	3	0	通知改善	
16	三鈴汽車股份有限公司	陳照郎	新北市三重區新北大道2段69號1樓	107/6/20	<ol style="list-style-type: none"> 設規106.*.4：高壓氣體容器(即乙炔及氧氣鋼瓶)使用時未加固定。 設規108.*.4&5：未將可燃性氣體(即乙炔)及氧氣鋼瓶分開貯存，且未予固定及裝妥護蓋。 設規177.1.3：對具有易燃液體(即含乙酸丁酯及二甲苯之車漆)之蒸氣滯留，致有爆炸、火災之虞場所(即烤漆房)，未使用具有防爆性能構造之燈具等電氣設備。 設規230.1.3：合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 設規275.*.5：電氣設備(即配電箱)護蓋損壞未修復，致勞工有感電之虞。 安管3.1：僱用勞工31人，未置乙種職業安全衛生業務主管1人。 安管15.1：車輛頂高機未每三個月檢查一次以上。 危標12.1：對於危害性化學品(即含乙酸丁酯及二甲苯之車漆)，未提供勞工安全資料表。 健15.1：未對在職勞工定期實施一般健康檢查。 	9	3	5	1	通知改善	

107年度汽車修配業專案檢查公開資訊

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	檢查日期	違反法條	違反法條數量	自主管理違規	機械設備違規	化學管理違規	行政處分	備註
17	上永汽車有限公司	郭進華	新北市板橋區民生路2段17號	107/6/22	<ol style="list-style-type: none"> 設規108.*.5：未將地上1樓之氧氣及乙炔（可燃性氣體）鋼瓶分開貯存，且未予以裝妥護蓋。 教16.1：未使所僱勞工接受適於工作必要之一般安全衛生教育訓練。 安管3.1：僱用勞工7人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 危標12.1：未提供勞工危害性化學品MB-修補漆(含二甲苯、醋酸乙酯及醋酸丁酯)之安全資料表。 	4	2	1	1	通知改善	
18	金元三汽車股份有限公司	陳金鐘	新北市中和區健康路28號	107/06/22	<ol style="list-style-type: none"> 設規108.*.5：對於高壓氣體(即冷媒)貯存，未予固定及裝妥護蓋。 設規275.*.5：電氣設備(即配電箱)護蓋損壞未修護，致勞工有感電之虞。 教17.1.1&9：未使甲種職業安全衛生業務主管陳文波及急救人員周駿池接受安全衛生在職教育訓練。 危標12.1：未提供勞工危害性化學品(即含甲苯之節流閥清潔劑)之安全資料表。 	4	1	2	1	通知改善	
19	匯豐汽車股份有限公司蘆洲營業所	嚴凱泰	新北市蘆洲區集賢路196之16號	107/6/22	<ol style="list-style-type: none"> 設規106.*.4：高壓氣體容器(即瓦斯鋼瓶)使用時未加固定。 設規230.1.3：合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑腳座套。 機安104.1：對於桌上用研磨機之護罩，未設置可調整研磨輪周邊與護罩間隙在10毫米以下之舌板。 機安107：桌上用研磨機未具有可調整研磨輪與工作物支架之間隙在3毫米以下之工作物支架。 危標5.1：對於裝有危害性化學品(即柴油)之容器，未標示危害圖式與內容。 危標12.1：未提供勞工危害性化學品(即柴油)之安全資料表。 	6	0	4	2	通知改善	
20	新北都鈴木汽車股份有限公司	黃朝池	新北市中和區中正路911號	107/6/27	<ol style="list-style-type: none"> 設規108.*.5：對於高壓氣體容器（即冷媒鋼瓶）貯存，未予固定及裝妥護蓋。 設規230.1.3：木製合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑腳座套。 教16.1：未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。 鍋30.*.3：未於壓力容器（即氮氣儲存桶）之壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。 安管3.1：僱用勞工27人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 危標12.1：未提供勞工危害性化學品（即含正己烷之去漬油）之安全資料表。 健14.1：僱用勞工時，未實施一般體格檢查。 	7	3	3	1	通知改善	
21	南陽實業股份有限公司新莊服務廠	蔡維力	新北市新莊區思源路120號	107/7/17	<ol style="list-style-type: none"> 教27.1：對所僱勞工實施之一般安全衛生教育訓練，未保存包含訓練教材、課程表等之訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程內容等實施資料。 危標5.1：對於裝有危害性化學品(即柴油)之容器，未依規定標示危害圖式與內容。 危標12.1：未提供勞工危害性化學品(即柴油)之安全資料表。 健9.1：僱用勞工18人，未置急救人員1人。 	4	2	0	2	通知改善	
22	華禱股份有限公司	李志剛	新北市中和區板南路468號	107/7/17	<ol style="list-style-type: none"> 安管86：僱用勞工人數47人，對於設置之職業安全衛生業務主管，未填具職業安全衛生管理單位（人員）設置（變更）報備書，陳報本處備查。 危標5.1：對於裝有危害性化學品(即柴油)之容器，未依規定標示危害圖式與內容。 危標12.1：未提供勞工危害性化學品(即柴油)之安全資料表。 	3	1	0	2	通知改善	
23	政錫汽車股份有限公司	簡周麗玉	新北市五股區五工路116號	107/7/18	<ol style="list-style-type: none"> 設規83：扇風機葉片未設護網或護圍等設備，致有危害勞工之虞。 設規108.*.5：對於高壓氣體(即氧氣及乙炔)鋼瓶貯存未予固定及裝妥護蓋。 設規230.1.3：使用之木製合梯，其兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢，腳部亦未有防滑腳座套。 設規275.*.5：電氣設備(即配電箱)護蓋損壞未修復，致勞工有感電之虞。 教16.1：未使所僱勞工接受適於工作必要之一般安全衛生教育訓練。 安管3.1：僱用勞工20人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 安管15.1：車輛頂高機未每三個月檢查一次以上。 危標5.1：對於裝有危害性化學品(即含甲苯之松香水)之容器，未標示危害圖式與內容。 危標12.1：未提供勞工危害性化學品(即含甲苯之松香水)之安全資料表。 	9	3	4	2	通知改善	
24	新北都鈴木汽車股份有限公司新莊服務廠	黃朝池	新北市新莊區新泰路425號	107/7/18	<ol style="list-style-type: none"> 設規108.*.5：對於高壓氣體(即冷媒)鋼瓶貯存未予固定及裝妥護蓋。 鍋30.*.3：未於壓力容器（即氮氣儲氣桶）壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。 危標12.1：未提供勞工危害性化學品(即含石油腦之噴油嘴專用清洗劑)之安全資料表。 	3	0	2	1	通知改善	
25	廣達汽車有限公司	王進發	新北市樹林區中正路347號	107/7/18	<ol style="list-style-type: none"> 設規228：未於高差1.5公尺以上之保修區2樓設置安全上下設備(即樓梯未設扶手)。 安管3.1：僱用勞工12人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 危標5.1：對於裝有危害性化學品(即柴油)之容器，未依規定標示危害圖式與內容。 危標12.1：未提供勞工危害性化學品(即柴油)之安全資料表。 	4	1	1	2	通知改善	

107年度汽車修配業專案檢查公開資訊

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	檢查日期	違反法條	違反法條數量	自主管理違規	機械設備違規	化學管理違規	行政處分	備註
26	台奧北區股份有限公司	毛玉行	新北市中和區建一路77號	107/7/19	1. 設規159.*.6：機具堆放已妨礙滅火器之緊急使用。 2. 鍋30.*.3：未於壓力容器（即空氣壓縮機儲氣筒）壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。 3. 安管15.1：車輛頂高機未每三個月檢查一次以上。 4. 安管35：對於第二種壓力容器（即空壓機儲氣桶）之使用，未每年實施自動檢查。 5. 危標12.1：未提供勞工危害性化學品（即含丁烷之汽機車滲透潤滑劑）之安全資料表。	5	2	2	1	通知改善	
27	富貿汽車有限公司	黃銀河	新北市中和區中山路2段524號	107/7/24	1. 設規108.*.5：對於高壓氣體(即乙炔)鋼瓶貯存未裝妥護蓋。 2. 教27.1：對所僱勞工實施之一般安全衛生教育訓練，未保存包含訓練教材、課程表等之訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程內容等實施資料。 3. 安管3.1：僱用勞工10人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 4. 安管15.1：車輛頂高機未每三個月檢查一次以上。	4	3	1	0	通知改善	
28	金翼詮有限公司	謝孟君	新北市三重區三和路4段87號	107/7/24	1. 設規108.*.4、5：對於高壓氣體（即乙炔及氧氣）貯存，未予固定及裝妥護蓋。 2. 設規230.1.3：合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 3. 安管3.1：僱用勞工9人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 4. 安管15.1：車輛頂高機未每三個月檢查一次以上。 5. 健15.1：未對在職勞工場于德定期實施一般健康檢查。	5	3	2	0	通知改善	
29	鉅賦國際股份有限公司新莊分公司	林峻安	新北市新莊區中正路55號	107/7/26	1. 設規108.*.5：對於高壓氣體(即冷媒)鋼瓶貯存未予固定。 2. 鍋30.*.3：未於壓力容器（即空氣壓縮機儲氣桶）壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。 3. 安管15.1：車輛頂高機未每三個月檢查一次以上。 4. 危標5.1：對於裝有危害性化學品(即甲苯及柴油)之容器，未標示危害圖式與內容。 5. 危標12.1：未提供勞工危害性化學品(即甲苯及柴油)之安全資料表。	5	1	2	2	通知改善	
30	瑞駿汽車實業有限公司	邱國興	新北市蘆洲區中山二路240號	107/07/27	1. 設規108.*.5：對於高壓氣體容器(即冷媒鋼瓶)之貯存未加固定且未裝妥護蓋。 2. 設規171.*.2：烤漆爐有引起火災及爆炸危險之虞，未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。 3. 設規177.1.3：烤漆爐有易燃液體(即含丙酮、甲苯及二甲苯之汽車修補漆)蒸氣滯留，而有引起火災及爆炸危險之虞，使用之電氣設備(即收錄音機)未具防爆性能構造。 4. 設規275.*.5：對於電氣設備(即配電箱)護蓋損壞未修護，致勞工有感電之虞。 5. 安管3.1：僱用勞工22人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 6. 機安104.1：對於研磨機之護罩，未設置可調整研磨輪周邊與護罩間隙在10毫米以下之舌板。 7. 機安107：桌上用研磨機未具有可調整研磨輪與工作物支架之間隙在3毫米以下之工作物支架。 8. 危標12.1：未提供勞工危害性化學品（即含丙酮及二甲苯之稀釋劑）之安全資料表。	8	1	6	1	通知改善	
31	三尚汽車有限公司	黃信章	新北市樹林區大安路1之13號	107/7/30	1. 設規108.*.5：對於高壓氣體容器(即冷媒鋼瓶)之貯存未加固定。 2. 設規177.1.3：烤漆爐有易燃液體(即含甲苯及二甲苯等之色漆)之蒸氣滯留，而有引起火災及爆炸危險之虞，使用之電氣設備(即照明燈)未具防爆性能構造。 3. 設規224.1：對於高度2公尺以上之工作場所邊緣，勞工有遭受墜落危險之虞，未設有適當強度之圍欄等防護措施。 4. 設規229.*.4：對於使用之移動梯未採取防止轉動之必要措施。 5. 安管3.1：僱用勞工10人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	5	1	4	0	通知改善	
32	泰陸汽車股份有限公司	陳欽昌	新北市土城區中華路1段124號	107/7/31	1. 設規43.1：對於抽油馬達之傳動帶未設置護罩，致勞工有被捲及被夾之虞。 2. 設規108.*.5：對於高壓氣體(即冷媒)貯存，未予固定及裝妥護蓋。 3. 危標12.1：未提供勞工危害性化學品(即含甲苯、二甲苯等的底漆)之安全資料表。 4. 健17.*.1：一般勞工健康檢查紀錄未至少保存7年。	4	1	2	1	通知改善	
					合計	165	51	83	31		

107年度汽車修配業專案檢查公開資訊

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	檢查日期	違反法條	違反法條數量	自主管理違規	機械設備違規	化學管理違規	行政處分	備註
<p>註：違反法條簡語說明</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>職安：職業安全衛生法</p> <p>安管：職業安全衛生管理辦法</p> <p>教：職業安全衛生教育訓練規則</p> <p>設規：職業安全衛生設施規則</p> <p>鍋：鍋爐及壓力容器安全規則</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>機安：機械設備器具安全標準</p> <p>有機：有機溶劑中毒預防規則</p> <p>健：勞工健康保護規則</p> <p>危標：危害性化學品標示及通識規則</p> </div> </div>											