

107年度開挖及道路作業工程專案檢查公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		負責人	初查日期 (年/月/日)			違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期 (年/月/日)	停工違反法條	復工日期 (年/月/日)	工程金額	備註
						年	月	日										
1	臺北商港物流倉儲區第一期公共設施工程	新北市八里區臺北港北堤	1	良記營造股份有限公司	陳文仁	107	10	8	1.使勞工從事露天開挖作業，未於事前就作業地點及其附近，施以鑽探、試挖或其他適當方法從事調查，致開挖時有地面崩塌或損壞地下埋設物等危害勞工之虞。 2.工區內以車輛機械(壓路機)從事露天開挖作業時，未於該機械上裝設警示燈，致人員有被撞之虞。 3.工區A道路北側(OK+560至580M處)開挖深度超過1.5公尺時，未設置擋土支撐。	1.營63 2.營69.*5 3.營71.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.部份停工；罰鍰逕行處分	30,000	107/10/8	營71.1	107/11/01	查核金額五千萬元以上	新北市政府城鄉發展局
2	大埔分隊新建工程(重新招標)(105峽建字第398號)	新北市三峽區中正路2段492號旁	2	菁木營造有限公司	蘇盈全	107	10	12	1.對於高差1.5公尺以上之B區車道施工架作業場所，未設置安全上下設備。 2.地上1樓模板堆置高度超過1.8公尺。 3.地上1樓地面以鋼筋結構作為過道時，未舖以木板，且對於地上1樓地面裸露之鋼筋，未採取尖端彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。	1.設228 2.營35 3.營129.*389	3	1.罰鍰逕行處分 2.通知改善 3.通知改善	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府消防局
3	土城區頂埔都市計畫6號道路開工工程	新北市土城區中央路4段321巷40號對面	3	上溫營造股份有限公司	高翰成	107	10	15	1.未於工程露天開挖作業施工階段確實評估危害風險。 2.於工區使用高壓氣體容器(氧氣及乙炔鋼瓶)時，未將該容器固定。 3.對於工區鋼筋混凝土管堆放，未設置適當之墊板及擋板，致有滾動之虞而危害勞工。 4.僱用勞工於共同管溝區從事露天開挖作業，其垂直開挖深度超過1.5公尺時，未設置擋土支撐。	1.職5.2 2.設106.*4 3.營34 4.營71	4	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.罰鍰逕行處分	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
4	新北市中正橋派出所及青年社會住宅工程(106永建字第003號)	新北市永和區永河路2段299號旁	4	啟赫營造股份有限公司	潘士正	107	10	2	1.未於工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.工區內使用可燃性氣體(乙炔)及氧氣從事金屬熔斷作業時，未將使用中與非使用中容器分開儲存。 3.地下2樓樓梯間鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。	1.職5.2 2.營12 3.營129.*9	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府城鄉發展局
5	新北市板橋區忠孝國民中學與江翠國民中學、五股區聖安國民小學老舊校舍整建統包工程(忠孝校區假設工程)	新北市板橋區成都街30號	5	世久營造探勘工程股份有限公司	黃子明	107	10	9	1.未於工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.在未確認無危害勞工之虞時，即以挖土機從事主要設計以外之用途(吊掛重物)。 3.未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。	1.職5.2 2.設116.*9 3.教16.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
6	新北市政府警察局新莊分局昌平派出所新建工程案(106莊建字第087號)	新北市新莊區昌平路200號	6	品信營造有限公司	董川百	107	10	18	1.未於工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.地上1樓地面泥濘，致勞工有滑倒之虞。 3.地上1樓使用移動梯作業時，未採取防止滑溜或轉動之必要措施(如倚靠處以繩索固定及下端設置止滑裝置等)。	1.職5.2 2.設21 3.設229.*1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府警察局
7	新北市棒球訓練基地興建工程(107重建字第051號)	新北市三重區洪東路和三陽路交叉口	7	久佳營造工程股份有限公司	林樹興	107	10	12	1.工地內地上1樓未有適當之採光及照明。 2.地上1樓運送垃圾之輸送管未劃定適當飛落區域，且未設置阻擋飛落物之圍屏、警示線。 3.工地以車輛機械(挖土機)從事露天開挖作業時，未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內，致勞工有被撞之虞。	1.設30 2.營281.1 3.營69.*4	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府體育處
8	板橋區音樂公園地下停車場新建統包工程	新北市板橋區大同街70號	8	萬鼎工程服務股份有限公司	英國安	107	10	8	1.在未確認無危害勞工之虞時，即以地上1樓以營建機械(挖土機)從事主要設計以外之用途(吊掛樹木)。 2.工地所設之固定式圍籬，未裝設警告標示。	1.設116.*9 2.營8.*1	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府交通局
9	新北市板橋區新埔國民小學與三重區碧華國民小學老舊校舍整建統包工程-碧華國民小學(107重建字第387號)	新北市三重區五華街160號	9	榮金營造工程股份有限公司	侯憲航	107	10	26	1.未於工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.地上1樓高差之斜坡通道，未設置扶手及踏板等安全通行設備。 3.地上1樓以車輛機械(即挖土機)從事露天開挖作業時，未於該機械上裝設警示燈，致人員有被撞之虞。	1.職5.2 2.設35 3.營69.*5	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
10	樹林區北84鄉道拓寬工程(柑城橋拓寬及其引道改建工程)	新北市土城區柑城橋下方	10	榮金營造工程股份有限公司	侯憲航	107	10	19	1.未於工程開挖作業施工階段確實評估危害風險。 2.對於地上1樓高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。 3.地上1樓施工踏板堆置高度超過1.8公尺。	1.職5.2 2.設108.*5 3.營35	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
11	新北市土城區金城路3段人行道改善工程	新北市林口區金城路115號前	11	麒耀營造有限公司	林書賢	107	10	24	1.未於工程開挖作業施工階段確實評估危害風險。 2.於工區潮濕作業場所使用之電動機具，未在其連接電路上裝設漏電斷路器，致勞工有感電之虞。 3.對於工區內露天開挖作業之工作場所，未設置警告標示。 4.對於挖土機之使用，未每月定期實施檢查。	1.職5.2 2.設243.1 3.營78 4.管理16.2	4	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市土城區公所
12	107年度風雨操場興建工程(107莊建字第108號)	新北市新莊區新北大道7段437號	12	富弘營造股份有限公司	陳孟弘	107	10	5	1.對於高度2公尺以上操場施工架開口，未設置護欄等防護設備。 2.地下1樓施工架之構架方式未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)。 3.於地上1樓堆置施工架踏板、門型施工架及交叉拉桿時，未以繩索捆綁或設置擋板等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。	1.營19.1 2.營59.*1 3.營153	3	1.部份停工 2.通知改善 3.通知改善	-	107/10/5	營19.1	107/10/11	查核金額五千萬元以上	新北市新莊區丹鳳國民小學
13	107學年度新設非營利幼兒園建築物整建工程	新北市中和區民安街66號	13	富弘營造股份有限公司	陳孟弘	107	10	6	1.未於工程建築物整建施工階段確實評估危害風險。 2.地上1樓金屬螺絲裸露，未採取彎曲尖端或加裝護套等防護設施。 3.地上1樓砂之堆積場所未覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。	1.職5.2 2.營5 3.營33.*4	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市立積穗國民中學
14	新北市蘆洲區蘆洲國民小學自立午餐廚房及烹飪教室興建工程	新北市蘆洲區中正路100號	14	宏旭營造有限公司	張淑瑛	107	10	16	1.未於工程鋼筋組架作業施工階段確實評估危害風險。 2.於地上1樓使用高壓氣體容器(氧氣及乙炔鋼瓶)時，未將該容器固定。 3.地上1樓以鋼筋作為起重支撐架。	1.職5.2 2.設106.*4 3.營129.*7	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市蘆洲區蘆洲國民小學
15	新北市三重區公37興建活動中心、地下停車場、興關周邊道路暨新北市五股運動公園統包工程	新北市三重區洪東路2段與頂荳街交叉口	15	承隆能源科技股份有限公司	吳俊彥	107	10	24	1.未於工程開挖作業施工階段確實評估危害風險。 2.地上1樓車輛機械(挖土機)駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面。 3.地上1樓車輛管架機械(破碎機)未設置固定頂蓬。 4.對於高度2公尺以上之南側及北側基地開挖區開口，未設置護欄等防護設備。 5.地上1樓暴露之鋼筋，未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。	1.職5.2 2.設116.*11 3.設119.*3 4.營19.1 5.營129.*9	5	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.部份停工；罰鍰逕行處分 5.通知改善	30,000	107/10/24	營19.1	107/10/26	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
16	新北市林口市場新建工程(107林建字第070號)	新北市林口區舊市集中南臨中正路、北臨林口路	16	展揚營造有限公司	陳麗惠	107	10	19	1.未於工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.與承攬人萬益通運有限公司分別僱用勞工共同作業時，未將萬益通運有限公司納入協議組織運作。 3.施工構架護欄未依規定設置腳趾板。	1.職5.2 2.職27.1.1 3.營20.*1	3	1.通知改善 2.罰鍰逕行處分 3.通知改善	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
				萬益通運有限公司	翁靜嫻	107	10	19	1.未於工程土方開挖施工規劃階段確實評估危害風險。 2.施工構架上以車輛機械(挖土機)從事露天開挖作業時，未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內，致勞工有被撞之虞。	1.職5.2 2.營69.*4	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處

107年度開挖及道路作業工程專案檢查公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		負責人	初查日期 (年/月/日)			違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期 (年/月/日)	停工違反法條	復工日期 (年/月/日)	工程金額	備註	
						年	月	日											
17	十三行博物館休閒教育園區新建工程(107八建字第222號)	新北市八里區商港九路與商港三路交叉口	16	昌譽營造股份有限公司	林美惠	107	10	12	1. 工區地面泥濘, 致勞工有跌倒之虞。 2. 工務所旁車輛系管建機械(挖土機)未設置堅固頂蓬。 3. 步道量測高層用鋼筋裸露, 未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。	1. 設21 2. 設119.*.3 3. 管5	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市立十三行博物館	
18	新北市五股地區污水下水道系統第二期第一標工程	新北市五股區中興路1段118巷2號前、御成路65號後巷	17	萬基工程有限公司	林學騰	107	10	26	1. 未於工程污水下水道作業施工規劃階段確實評估危害風險。 2. 五股區中興路1段118巷2號前使用道路從事作業時, 未設置交通引導人員。 3. 五股區御成路65號後巷車輛系管建機械(挖土機)未設置堅固頂蓬。	1. 職5.2 2. 設21-2.*.5 3. 設119.*.3	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府水利局	
19	新北市土城地區污水下水道系統新建工程第九標	新北市土城區明德路73號前	18	茂翔營造有限公司	施宗顯	107	10	27	1. 未於工程道路作業階段確實評估危害風險。 2. 土城區裕民路214巷口使用道路從事吊運作業時, 未設置交通引導人員。 3. 使勞工從事局限空間(下水道工作井)作業時, 未於作業場所入口顯而易見處所公告注意事項。 4. PEAC02工作井所用之交流電焊機, 其二次側接電端子裸露, 未設置護圍或絕緣被覆, 致勞工有感電之虞。	1. 職5.2 2. 設21-2.*.51 3. 設29-2 4. 設241	4	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 罰鍰逕行處分	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	內政部營建署下水道工程處	
20	新北市板橋區污水下水道系統第二期工程第十標(支(分)管及用戶接管)	新北市板橋區和平路	19	全方位營造工程有限公司	黃方榮	107	10	22	1. 對於地上1樓高壓氣體貯存, 未裝妥護蓋。 2. 施工人員於板橋區干城路156號前未正確戴用安全帽(頭帶未扣)。	1. 設108.*.5 2. 管11-1	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府水利局	
21	新北市樹林藝文綜合行政大樓新建工程	新北市樹林區樹新路42號旁	20	中華工程股份有限公司	沈華泰	107	11	2	1. 未於工程結構體作業施工規劃階段確實評估危害風險。 2. 地上1樓地面鋼筋裸露, 未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。 3. 地上1樓砂之堆積場所, 未予以覆蓋, 致有塵土飛揚危害勞工之虞。	1. 職5.2 2. 設129.*.9 3. 管33.*.4	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府文化局	
22	臺北港南碼頭A填區公共設施工程	新北市八里區臺北港南堤	21	尚義營造有限公司	藍文瑞	107	10	8	1. 工區地面鋼筋裸露, 未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。 2. 工區內以車輛機械(壓路機)從事露天開挖作業時, 未在該機械上裝設警示燈及蜂鳴器, 致人員有被撞之虞。	1. 管5 2. 管69.*.5	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	臺灣港務股份有限公司	
23	板二計畫-浮洲加壓站工程	新北市樹林區水源街	22	廣達營造工程有限公司	葉麗娟	107	10	9	1. 未於工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2. 第一層擋土支撐上堆置土石未清理, 致有飛落之虞而危害勞工。 3. 第一層擋土支撐通道末端護欄未依規定設置(未設置中間欄杆)。 4. 地上1樓以車輛機械(挖土機)從事露天開挖作業時, 未在該機械上裝設警示燈, 致人員有被撞之虞。	1. 職5.2 2. 設280 3. 管20.*.1 4. 管69.*.5	4	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	台灣自來水股份有限公司	
24	新北市三峽區、鶯歌區污水下水道系統第一期工程污水管線第五、七、九、十一標(主幹管、分支管及用戶接管)	新北市鶯歌區建國路與國華路交叉口及永利街38號	23	加興營造工程股份有限公司	蕭秀蓉	107	10	5	1. 與承攬人張子沅(即沅廣工程行)分別僱用勞工共同作業時, 未指導及協助其所僱勞工以從事推進工程作業必要之一般安全衛生教育訓練。 2. 鄰鶯歌區國華路旁使用道路從事掘土作業時, 未設置交通引導人員。	1. 職27.1.4 2. 設21-2.*.5	2	1. 罰鍰逕行處分 2. 通知改善	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府水利局	
		新北市鶯歌區建國路與國華路交叉口及永利街38號旁	24	張子沅(即沅廣工程行)	張子沅	107	10	5	1. 未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。 2. 鄰鶯歌區建國路旁儲存易燃性物料(即乙炔), 未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。	1. 教16.1 2. 管12	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	-	-	
25	永和國小外操場跑道更新工程	新北市永和區秀朗路1段120號	25	一嘉營造有限公司	魏文盛	107	10	2	1. 未於工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2. 操場前所設置之移動式圍籬未設置警告標示(如警示帶或警示圍欄)。 3. 操場前施工人員未佩戴安全帽。	1. 職5.2 2. 管8.*.2 3. 管11-1	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市永和區永和國民小學	
26	汐止國小106年度污水下水道工程	新北市汐止區大同路2段313號	26	仁德工程有限公司	連茂雄	107	10	19	1. 地面泥濘不平, 致勞工有跌倒之虞。 2. 車輛系管建機械(挖土機)未設置堅固頂蓬。 3. 以車輛機械(挖土機)從事露天開挖作業時, 未在該機械上裝設警示燈及蜂鳴器, 致人員有被撞之虞。	1. 設21 2. 設119.*.3 3. 管65.*.5	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市汐止區汐止國民小學	
27	林口區文中三滯洪池活化工程(續)	新北市林口區文化三路2段297號	27	宏仲營造有限公司	李亭潔	107	10	22	1. 未於工程基礎作業施工規劃階段確實評估危害風險。 2. 滯洪池工區內施工人員未佩戴安全帽。 3. 滯洪池工區內以車輛機械(挖土機)從事露天開挖作業時, 未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內, 致勞工有被撞之虞。	1. 職5.2 2. 管11-1 3. 管69.*.4	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市政府水利局	
28	新北市蘆洲區中山一路拓寬人行道暨舊有設施整併及減量計畫工程(和平路至永安南路段)	新北市蘆洲區和平路至永安南路段	28	巧聖營造有限公司	陳軍	107	10	16	1. 未於工程人行道作業施工規劃階段確實評估危害風險。 2. 對於使用道路作業之工作場所(蘆洲區中山一路399巷口), 未設置使受警告者清晰獲知之交通標誌、標示或柵欄。 3. 蘆洲區中山一路399巷口道路作業人員未載有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心, 致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。	1. 職5.2 2. 設21-1.1.1 3. 設21-2.*.2	3	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市蘆洲區公所	
29	新月橋新莊端及板橋端暨福和橋新北市端增設友善電梯工程	新北市板橋區新月一街與環河西路	29	北成營造有限公司	黃登成	107	10	18	1. 於本工程開挖作業階段未確實評估危害風險。 2. 地上1樓模板材料拆除後, 未拔除殘留其上之鐵釘, 致勞工有被刺之虞。 3. 工地以車輛機械(挖土機)從事露天開挖作業時, 未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內, 致勞工有被撞之虞。 4. 地上1樓拆除模板時, 未妥善整理模板物料, 致人員有跌倒之虞。	1. 職5.2 2. 管7 3. 管69.*.4 4. 管145	4	1. 通知改善 2. 通知改善 3. 通知改善 4. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市政府高灘地管理處	
30	新北市深坑區深坑市民活動中心簡易室內活動場興建工程(107深建字第041號)	新北市深坑區北深路2段166號	30	晨鑫營造股份有限公司	曾國昌	107	10	24	1. 使勞工從事鋼架施工時, 未使其就作業有關事項實施檢點。 2. 依規定應實施鋼架施工作業檢點, 未以檢點手冊或檢點表為之。	1. 管67.*.6 2. 管68	2	1. 通知改善 2. 通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市深坑區公所	
											1. 通知改善: 89項次 2. 罰鍰逕行處分: 7項次	96	210,000	停工: 3項次	3				

註：
 1. 工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準
 2. 違反法條說明：
 職：職業安全衛生法 營：營造安全衛生設施標準 設：職業安全衛生設施規則 管：職業安全衛生管理辦法 教：職業安全衛生教育訓練規則
 3. 罰鍰金額單位：新臺幣(元)