

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱	公司負責人	檢查日期			違反法條	編錄違反法條	檢查違反法條	裁罰法條	罰鍰金額	備註	
1	臺北都會區大眾捷運系統新莊線CK570J區段標工程	新北市新莊區中正路746巷1號	1	大陸工程股份有限公司	殷琪	107	3	13	1.第二人行鋼橋護欄未設置腳趾板。(營20.*.1) 2.使用車輛機械(挖土機)作業,該機械上所裝設之警示燈故障未修復。(營69.*.5) 3.警察分隊部內使用調薄劑(成份二甲苯等),未於明顯處張貼物質安全資料表。(危12.1)	3	-	-	-	認證查核(詳附註1)
						107	5	3	1.地上1樓地面鋼筋裸露,未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營129.*.9) 2.對於鋼材之儲存,未以纜索加以捆紮固定,致有滾動之虞而危害勞工。(營32.*.1) 3.於地上2樓堆置門框時,未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施,致作業時有倒塌之虞而危害勞工。(設153) 4.車道拆除模板時,未妥善整理模板物料,致人員有跌倒之虞。(營145)	4	-	-	-	認證查核(詳附註1)
						107	6	30	1.地面鋼筋裸露,未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。(營129.*.9) 2.物料堆置高度超過1.8公尺。(營35) 3.護欄未依規定設置(上欄杆高度未達90公分)。(營20.*.1) 4.管料儲存,未儲存於堅固而平坦之臺架。(營37.*.1)	4	-	-	-	認證查核(詳附註1)
						107	7	20	1.警衛隊坡道鋼未裝設保護套或彎折。(營5) 2.氧氣乙炔未有遮陽設備及滅火器、嚴禁煙火標示。(營12)	2	-	-	-	認證查核(詳附註1)
						107	8	28	1.對於停車場旁之高空作業車支架构於離開駕駛座時,應將工作台下降至最低位置。(設128-2.1.1) 2.構築於停車場兩側外牆施工架之材料(即交叉拉桿),有顯著之損壞、變形或腐蝕。(營43.*.1) 3.停車場地上1樓外牆施工架之上下設備未與門型框架穩固連接。(營44)	3	-	-	-	認證查核(詳附註1)
						107	9	11	1.地上1樓車輛系營建機械(挖土機)未設置堅固頂蓬。(設119.*.3) 2.對於地上1樓混凝土管之放置,未設置適當之墊襯及擋樁,致有滾動而危害勞工之虞。(營34) 3.地上1樓散放地上之管料,未儲存於堅固而平坦之臺架上。(營37.*.1) 4.地上1樓以車輛機械(挖土機)從事露天開挖作業時,未在該機械上裝設警示燈,致人員有被撞之虞。(營69.*.5)	4	-	-	-	認證查核(詳附註1)
						107	10	19	1.場區東側圍牆暴露之鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。(營129.*.9) 2.地上1樓含有危害性化學品(二甲苯)之調薄劑,未提供勞工物質安全資料表。(危害性化學品標示及通識規則第12條第1項) 3.轉乘車道設置之護欄未依規定設置(中欄杆)。(營20.*.1) 4.對於高差1.5公尺以上之地下1樓獨立施工架,未設置安全上下設備。(設228) 5.對於地上1樓高壓氣體貯存,未予裝妥護蓋。(設108.*.5) 6.地上1樓砂之堆積場所,未經常灑水或予以覆蓋,致有塵土飛揚危害勞工之虞。(營33.*.4) 7.對於工作場所未指導及協助承攬人翌立企業有限公司對所屬勞工施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。(職業安全衛生法27.1.4)	7	-	-	-	認證查核(詳附註1)
						107	11	29	1.守衛室地上1樓使用之合梯,其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢,且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。(設230.1.3) 2.守衛室地上1樓模板材料拆除後,未拔除殘留其上之鐵釘,致勞工有被刺之虞。(營7) 3.對於守衛室地上1樓砂之堆積,未經常灑水或予以覆蓋,致有塵土飛揚危害勞工之虞。(營33.*.4) 4.構築守衛室地上1樓外牆施工架之方式,未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)。(營59.*.1)	4	-	-	-	認證查核(詳附註1)
107	12	6	1.維修工廠地上1樓護欄設置上欄杆高度未達90公分。(營20.*.1) 2.地上1樓砂之堆積場所,未予以覆蓋,致有塵土飛揚危害勞工之虞。(營33.*.4)	2	-	-	-	認證查核(詳附註1)						

2	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF640區段標工程	新北市新店區中正路506號				107	2	8	1.構築工區內施工架之方式，未符合國家標準（即未搭設交叉拉桿）。（營59.*.1） 2.工區內地面泥濘濕滑，致勞工有跌倒之虞。（設21）	2	-	-	-	認證查核（詳附註1）
						107	5	31	1.地上1樓使用之可燃性氣體（乙炔及氧氣），未將其直立穩妥放置，致有傾倒之虞。（設190.*.3） 2.地上2樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。（設230.1.3） 3.地上1樓施工人員未正確戴用安全帽（頭帶未扣）。（營11-1）	3	-	-	-	認證查核（詳附註1）
						107	6	29	1.高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。（設108.*.5） 2.地上1樓儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌。（營12） 3.對於地上3樓含有危害性化學品（二甲苯）之調薄劑，未提供勞工物質安全資料表。（危12.1）	3	-	-	-	認證查核（詳附註1）
						107	7	25	1.對於Y6站穿堂層之設備1層含有危害性化學品（聚丙烯酸酯）之環氧樹脂，未提供勞工物質安全資料表。（危12.1） 2.Y6站穿堂層扇風機之葉片未設置護網或護圍等安全設備，致勞工有接觸而發生危險之虞。（設83）	2	-	-	-	認證查核（詳附註1）
						-	-	-	（已完工）	-	-	-	-	-
3	萬大—中和—樹林線（第一期工程）CQ860區段標工程	新北市中和區錦和路、中正路、員山路、連城路及土城區金城路3段	2	皇昌營造股份有限公司	江程金	107	3	23	1.對於工區從事金屬熔斷作業所用之可燃性氣體（乙炔）及氧氣容器，未將其直立穩妥放置，致有滾動撞擊之虞而危害勞工安全。（設190.*.3） 2.對於工區含有危害性化學品（甲苯）之松香水，未提供勞工物質安全資料表。（危12.1）	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
						107	5	24	1.工區使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。（設230.1.3） 2.工區儲存於臺架之管料，未分層疊放，並每層中置一隔板，防止管料滑出而危害勞工。（營37.*.3）	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
						107	6	25	1.與承攬人分別僱用勞工共同作業時，未指導及協助承攬人對所僱勞工施以從事中間樁打設作業必要之一般職業安全衛生教育訓練。（職27.1.4） 2.使勞工從事露天開挖作業，未設置排水設備，致開挖時有地面崩塌危害勞工之虞。（營65.*.5）	-	2	職27.1.4	30,000	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
						107	7	27	1.對於暫不使用之沉澱池，未採取加蓋防止勞工墜落之措施。（營25） 2.工區內地面鋼筋裸露，未採取彎曲、加蓋或加裝護套等措施。（營129.*.9）	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
						107	8	29	1.對於工區鋼筋籠之放置，未設置適當之墊襯及擋樁，致有滾動而危害勞工之虞。（營34） 2.工區覆工板堆置高度超過1.8公尺。（營11.*.2）	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
						107	9	19	1.M2'台電人工露天開挖區未於施工規劃階段實施風險評估。（職5.2） 2.於工區內使用高壓氣體容器（氧氣及乙炔鋼瓶）時，未將該容器固定。（設106.1.4）	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）

5	臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第一期工程）CQ850區段標工程	新北市永和區保順路、保生路及中和區中山路、連城路				<p>1. 保生路工區電焊作業所使用之電焊柄，部分絕緣被覆損壞，致勞工有感電之虞。（設245）</p> <p>2. 保生路工區地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營129.*.9）</p> <p>3. 中山路工區鋼管堆放，未設置適當之墊襯及擋樁，致有滾動之虞而危害勞工。（營34）</p> <p>4. 對於工地鄰保生路側出入口車輛進出作業，未設置交通引導人員。（營11.*.2）</p>	4	-	-	-	認證查核（詳附註1）
						<p>1. 保生路工區地面泥濘，致勞工有跌倒之虞。（設21）</p> <p>2. 保生路工區內堆置灌漿用管時，未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。（設153）</p> <p>3. 對於有墜落危險之場所未設置警告標示（連續壁開口）。（設232）</p> <p>4. 保生路工區地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。（營5）</p> <p>5. 保生路工區使用移動式起重機作業時，未設置防止人員進入吊舉物下方之設備（如三角錐及連桿等柵欄設備）。（起升則39.1）</p>	5	-	-	-	認證查核（詳附註1）
						<p>1. 永和區中山路前道路作業人員未戴有反光帶之施工背心，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。（設021-2.*.2）</p> <p>2. 工地鄰中和區中山路側出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予關閉。（營11.*.2）</p> <p>3. 工區暫不使用之地質改良引孔未採取加蓋等設備。（營25）</p> <p>4. 對於工區FRP管之放置，未設置適當之墊襯及擋樁，致有滾動而危害勞工之虞。（營34）</p> <p>5. 工區覆工板堆置高度超過1.8公尺。（營35）</p> <p>6. 以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內，致勞工有被撞之虞。（營69.*.4）</p>	6	-	-	-	認證查核（詳附註1）
			3	榮工工程股份有限公司	姚祖驥	<p>1. 保工路工區對於有移動式起重機運轉之工作場所，未設置防止人員進入吊掛物下方之設備或措施（三角錐及連桿等柵欄設備）。（設92）</p> <p>2. 保生路工區電焊作業所使用之電焊柄，部分絕緣被覆損壞，致勞工有感電之虞。（設245）</p> <p>3. 使勞工於寒冷氣溫從事作業時，未提供適當之防寒飲食。（設324-4）</p>	3	-	-	-	認證查核（詳附註1）
						<p>1. 對於地上1樓鋼材之儲存，未以纜索加以捆緊固定，致有滾動之虞而危害勞工。（營32.1）</p> <p>2. 以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內，致勞工有被撞之虞。（營69.*.4）</p> <p>3. 以車輛機械（挖土機）從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設警示燈及蜂鳴器，致人員有被撞之虞。（營69.*.5）</p>	3	-	-	-	認證查核（詳附註1）
						<p>1. 鶯歌區龍埔路第1跨上下設備護欄未依規定設置（上欄杆高度未達90公分）。（營20.*.1）</p> <p>2. 未立即清除掉落於鶯歌區龍埔路第1跨安全網之材料及垃圾。（營22.*.5）</p> <p>3. 對於鶯歌區館前路鋼材之儲存，未以纜索加以捆緊固定，致有滾動之虞而危害勞工。（營32.*.1）</p>	3	-	-	-	認證查核（詳附註1）
						<p>1. 對於P0719橋墩旁使用移動式起重機吊運物料時，未將其外伸撐座伸至最大極限位置。（起32）</p> <p>2. 對於高度2公尺以上之開口部分（P0717橋墩帽樑施工平臺），未設置護欄等防護設備。（營19.1）</p> <p>3. 未實施每週橋墩帽樑模板支撐架定期檢查。（營44.1）</p>	-	3	營19.1	30,000	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
						<p>1. 工區（三峽區隆恩街158巷口）模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。（營7）</p> <p>2. 工區（三峽區隆恩街158巷口）暫不使用之排水通道未採取加蓋等設備，致勞工有墜落之虞。（營25）</p>	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
						<p>1. 三峽區國慶路P06-08橋面板以施工架內梯作為移動梯作業時，未採取防止滑溜或轉動之必要措施（如倚靠處以繩索固定及下端設置止滑裝置等）。（設229.*.4）</p> <p>2. 未立即清除掉落於三峽區國慶路P06-08墩柱安全網之材料及垃圾。（營22.*.5）</p>	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）
6	三鶯線捷運系統計畫統包工程	新北市土城區中央路、三峽區介壽路、三樹路、國慶路、復興路、鶯歌區中山路、鶯桃路、福德一路				<p>三峽區龍埔路第14號橋面板暴露之鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。（營129.*.9）</p>	-	1	-	-	非授權工地，屬勞動部權責（詳附註2）

107	9	20	1.與承攬人分別僱用勞工共同作業時，未將再承攬人納入協議組織運作。(職27.1.4) 2.龍埔路前鋼覆板堆置高度超過1.8公尺。(營35)	-	2	職27.1.1	30,000	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2)
107	10	18	1.對於三峽區龍埔路工區高壓氣體貯存，未予固定及裝妥護蓋。(設108.*.5) 2.學成路工區儲存易燃性物料(乙炔)，未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。(營12) 3.國慶路工區鋼梁安全網之張掛方式未符合國家標準(繫固點間距大於75公分)。(營22.*.1) 4.學成路工區鋼材之儲存，未以纜索加以捆紮固定，致有滾動之虞而危害勞工。(營32.1) 5.學成路工區墩柱(P0635)施工架未以斜撐材作適當且充分的支撐。(營45.1.2) 6.未實施每日高空工作車作業前檢點。(管理辦法50條之1)	6	-	-	-	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2) 輔導訪查
107	11	15	1.未於結構體工程施工階段確實評估危害風險。(營5.2) 2.LB08車站段護欄未依規定設置上欄杆。(營20.*.1) 3.LB08車站段地面以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板，致勞工有跌倒之虞。(營129.*.3)	-	3	-	-	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2)
107	12	21	1.工區內使用可燃性氣體(乙炔)及氧氣從事金屬熔斷作業時，未將使用中與非使用中容器分開儲存。(設190.*.8) 2.鋼板材料堆置高度超過1.8公尺。(營35) 3.對於工區內使用移動式起重機具吊運物料時，未將其外伸撐座伸至最大極限位置。(起重升降機具安全規則32)	-	3	-	-	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2)
107	1	13	1.施工人員未佩戴安全帽。(營11-1) 2.地下2樓未有適當之採光及照明。(設30) 3.對於起重機具之吊鉤未設置防止吊舉物脫落之裝置(防滑舌片損壞)。(設90) 4.工地出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予關閉。(營11.*.2)	4	-	-	-	認證查核(詳附註1)
107	1	31	1.對於高度2公尺以上之G01車站鋼構邊緣，未使勞工使用安全帶。(營19.2) 2.G01車站大停車場地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營5) 3.未立即清除掉落於G01車站安全網之材料及垃圾。(營22.*.5) 4.G01車站以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板，致勞工有跌倒之虞。(營129.*.3)	4	-	-	-	認證查核(詳附註1)
107	4	30	1.對於G01車站地上1樓高壓氣體貯存，未裝妥護蓋。(設108.*.5) 2.G01車站地上1樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營129.*.9) 3.G01車站地上2樓可調鋼管支撐未使用制式金屬配件(以鋼筋替代插銷)。(營135.*.3)	-	3	營135.*.3	30,000	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2)
107	5	31	1.G02A車站外牆施工架未於明顯易見處明確標示載重限制。(營46.1.3) 2.G02A車站地上1樓外牆施工架之上下設備未與門型框架穩固連接，亦未採取適當補強措施。(營51.*.1)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2)
107	6	27	1.G02車站月台層未保持清潔(堆放垃圾雜物)，致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。(設315) 2.G02車站手扶梯水平安全母索未依規定設置(安全母索鉤鉸端未標示繫掛安全帶之條數)。(營23.*.8)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2)
107	7	26	1.G01車站地上1樓至2樓外牆施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定(未以制式插銷固定)。(營59.*.4) 2.對於G03車站使用電鍍裝置從事金屬板骨架裝設作業時，未採取防止火花掉落人行通路之措施(如鋪設防火毯或設置火花承接盒等)。(營153.*.3)	-	2	營59.*.4	30,000	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2)

	至濱海路306巷					107	8	27	1.未立即清除掉落於G01A車站墩柱安全網之材料及垃圾。(營22.*5) 2.G01A車站施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定(未以制式插銷固定)。(營59.*4) 3.G01A車站拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。(營145)	-	3	營59.*4	30,000	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2)
						107	9	21	1.G01站在未確認無危害勞工之虞時，即以挖土機從事主要設計以外之用途(吊掛重物)。(設116.*9) 2.對於G01站高空工作車之駕駛於離開駕駛座時未將工作台下降至最低位置。(設128-2.1.1) 3.對於G01站地上1樓含有危害性化學品(甲酸)之PU底漆，未製作危害物質清單。(危17.1.2)	-	3	-	-	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2)
						107	10	23	1.使用車輛機械(挖土機)作業時，未指派專人禁止人員進入操作半徑內，致人員有被撞之虞。(營69.*4) 2.高空作業之駕駛離開駕駛座時，未將工作台下降至最低位置。(設128-2.1.1) 3.排水溝護欄未依規定設置(上欄杆高度未達90公分，亦未設腳趾板)。(營20.*1) 4.對於地上1樓可調鋼管支柱堆放，未設置適當之墊視及擋樁，致有滾動之虞而危害勞工。(營34) 5.以車輛機械(壓路機)從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設警示燈及蜂鳴器，致人員有被撞之虞。(營69.*5) 6.地上15樓所使用之研磨機，其研磨輪未設護罩。(機95)	6	-	-	-	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2) 輔導訪查
						107	11	16	1.使勞工於工區內從事植栽作業時，未提供安全鞋使其確實使用。(設278) 2.工區內地面臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。(營21.*2&6)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2)
						107	12	20	1.鄰近水區中正東路二段未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。(設21-1.*1) 2.對於地上1樓裝有柴油之容器，未依規定標示危害圖示及警示語。(危5.1.)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2)
8	環狀線CF660B區段標工程	新北市新莊區五工路機場捷運線沿思源路至板橋區環河道路	5	遠揚營造工程股份有限公司	鄭燦鋒	107	2	27	1.工區內使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。(設230.1.3) 2.對裝有危害性化學品之容器，未依規定明顯標示分類及危害圖式。(危5.1)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2)
						107	5	22	1.地上6樓人員使用高空工作車從事天花板管線配置作業，其通路上使用移動電線未設置防止絕緣被覆損壞之設施。(設256) 2.地上7樓地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營129.*9)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2)
						107	6	29	1.地上1樓使用可燃性氣體(乙炔)及氧氣從事金屬熔斷作業時，未將使用中與非使用中容器分開儲存。(設190.*8) 2.地上3樓未保持清潔(堆放垃圾雜物)，致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。(設315)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2)
						107	7	26	1.高空工作車駕駛離開駕駛座時，未將工作台下降至最低位置。(設128-2.1.1) 2.地上1樓鋼筋未分類整齊儲放。(營129.*1)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2)
						107	8	28	1.鄰近新莊區思源路旁道路從事施工作業時，未設置交通引導人員。(設21-1.1.1) 2.地上8樓之水平安全母索，且其錨錠端未標示可供繫掛安全帶之條數。(營23.*8)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部 權責(詳附註2)

					107	9	15	1. 對於高度2公尺以上之開口部分 (Y18站地上4樓穿越平臺及地上1樓通風機房間)，未設置護欄或安全網等防護設備等防護設備。(營19.1) 2. 對於儲存物料之地上1樓貨櫃倉庫，未設置警告標示及防火設備。(營29)	-	2	營19.1	60000	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)	
					107	10	22	1. 未實施高空作業車每日檢點。(管50-1) 2. 新北大道與思源路口高空作業車駕駛離開座位未將工作臺降至最低位置。(設128-2.1.1) 3. 新北大道與思源路口挖土機未在該機械上裝設警示燈。(營69.*.5) 4. 思源路Y17站地上1樓外牆施工架之構架方式未符合國家標準(未搭設交叉拉桿)，且其構件連接未以刺式插銷固定。(營59.*.1) 5. 對於高差1.5公尺以上之思源路Y17站地上1樓施工架，未設置安全上下設備。(設228) 6. 思源路Y17站地上1樓堆置施工架材料時，未以繩索細綁或設置擋樁等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。(營34)	6	-	-	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2) 輔導訪查
					107	11	20	1. 工區車輛系營建機械(挖土機)未設置前照燈具。(設119.*.2) 2. 未實施每日車輛機械(挖土機)作業前檢點。(管50.1) 3. 依規定應實施車輛機械(挖土機)作業前檢點，未以檢點手冊或檢點表為之。(管78)	-	3	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)	
					107	12	22	1. 新莊區思源路與復興路口之道路交通引導人員，未設置具有指揮棒之電動旗手，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 2. 使勞工從事道路施工作業時，未使勞工就其作業有關事項實施檢點。	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)	
9	臺北都會區大眾捷運系統環狀線計畫第一階段CF660A區段標工程	新北市板橋區板新路沿縣民大道2段、新站路、文化路1段、民生路3段至環河道路路口	6	春原營造股份有限公司	蔡常義	107	1	26	1. Y16站月台層護欄杆柱鉗鉤未能承受75公斤之荷重(徒手施力即會搖動)。(營20.*.5) 2. Y16站地上1樓使勞工從事搬運鋼筋作業時，未使其戴手套。(營129.*.2)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)
						107	4	27	1. Y16站地下2樓樓梯間未有適當之採光及照明。(設30) 2. Y16站地下1樓連接於移動電線之攜帶型電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩，致勞工有感電之虞。(設242.*.1)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)
						107	5	23	1. 對於高差1.5公尺以上之工作場所(Y16站月台層機房頂板與屋頂鋼構交界處)，未設置安全上下設備。(設228) 2. Y16站月台層屋頂上方水平安全母索未依規定設置(安全母索鬆脫致鉗鉤強度未達2300公斤)。(營23.*.3)	-	2	設228	40000	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)
						107	6	27	1. Y16站土開地上3樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。(設230.1.3) 2. 對於2公尺以上Y16站高架段屋頂工作場所，未訂定墜落災害防止計畫。(營17)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)
						107	7	31	對於高度2公尺以上之開口部分(月台層、月台層與施工架及電梯井施工架)，未設置護欄或安全網等防護設備。(營19.1)	-	1	營19.1	30,000	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)
						107	8	30	1. 地上1樓在未劃定適當飛落區域及未設置阻擋飛落物之圍屏、警示線與監視人員時，即使勞工以投擲方式運送垃圾。(營28.1) 2. 對營造工程之施工架未每週定期實施檢查一次。(管理43.1.7)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)

10	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650區段標之CF651A子施工標工程	新北市中和區中原二街160號之1			107	9	19	1. 對於地上1樓使用移動式起重機具吊運物料時，未將其外伸撐座伸至最大極限位置。(起重升降機具安全規則32)	-	1	起32	30000	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)
					107	10	19	1. 地上2樓地面濕滑泥濘，致勞工有跌倒之虞。(設21) 2. 地上1樓未保持清潔(堆放垃圾雜物)，致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。(設315) 3. 地上2樓袋裝材料堆置高度超過10層，且未以至少每2層交錯一次方向堆疊，致有倒塌危害勞工之虞。(營36.1.1&2) 4. 地上2樓散放地上之管料，未儲存於堅固而平坦之臺架上。(營37.*.1) 5. 地上1樓未劃定適當飛落區域及未設置阻擋飛落物之圍屏、警示線與監視人員時，即使勞工以投擲方式運送垃圾。(營28.*.1) 6. 地上1樓拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。(營145)	6	-	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2) 輔導訪查
					107	11	20	1. 未於裝修作業施工規劃階段確實評估危害風險。(職5.2) 2. Y16站地上4樓月臺層施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定(即未以制式插銷固定)。(營59.*.4)	-	2	營59.*.4	30000	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)
					107	12	20	1. 未於裝修作業施工規劃階段確實評估危害風險。(職5.1) 2. Y16站對於暫不使用之排水溝開口，未予封閉或採取加蓋等設備，致勞工有墜落之虞。(營25)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)
					107	1	10	地上5樓未保持清潔(堆放垃圾雜物)，致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。(設315)	-	1	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)
					107	4	25	1. 於中和區景平路123巷旁使用道路從事吊運作業時，未設置交通引導人員。(設21-2.*.5) 2. 使勞工於Y9站地上1樓從事電焊熔接作業時，未使其確實戴用安全面罩。(設284.1)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)
					107	5	31	1. Y10站月臺層樓梯所設鋼管護欄，其杆柱相鄰間距超過2.5公尺。(營20.*.3) 2. Y10站月臺層施工架之水平踏板未與門型框架穩固連接。(營44)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)
					107	6	28	1. Y8站地上3樓電焊作業所使用之電焊柄，部分絕緣被覆損壞，致勞工有感電之虞。(設245) 2. Y8站地上1樓以塑膠網代替腳趾板時，未使其與上、中欄杆及杆柱確實固定並密接於地板。(營20.*.8)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)
					107	7	27	1. 對於地上1樓所設之工作階梯(內梯)，未有適當之扶手。(設29.*.4) 2. 地下2樓設置之安全網未每週檢查破損的情形1次。(營22.*.8)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)
					107	8	28	1. 鄰中和區景平路121巷道路作業人員未穿戴有反光帶之施工背心，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。(設21-2.*.2) 2. 雇主對於地上1樓石材之儲存，不得妨礙通道之使用狀態。(營31)	-	2	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)

11	臺北都會區大眾捷運系統環狀線CF650區段標之CF651B子標工程	新北市中和區中原二街160號之1	7	中華工程股份有限公司	沈華養	107	<p>9 26 1.Y9站地上4樓升降機2公尺前堆放物料。(營29)</p> <p>10 16 1.施工架設置之上下設備,未設置扶手。(設35) 2.以合梯從事高度2公尺以上之水電作業,未設置施工架。(營39) 3.使用之合梯,兩梯腳間無金屬硬質繫材扣牢。(設230.1.3) 4.工程人員未正確配戴安全帽。(營11-1) 5.A9北月台東側端門外堆置圓管電線組,未使用墊視或繩索固定。(營34) 6.A9西側穿越橋臨時電線絕緣被覆破損。(設241)</p> <p>11 21 1.鄭中和區景平路前之道路交通標示及柵欄等措施設置不足以警告防止交通事故時,未置交通引導人員。(設21-1.1.8) 2.鄭中和區景平路前道路作業人員未戴有反光帶之安全帽,致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。(設21-2.*.2)</p> <p>12 19 1.地上4樓月台使用之合梯,其腳部未設置防滑絕緣腳座套。(設230.1.3)</p> <p>2 26 對於暫不使用之Y11站地下3樓閘基開口(高度約142公分),未予封閉或採取加蓋等設備,致勞工有墜落之虞。(營25)</p> <p>5 19 1.使勞工於Y11站地上3樓從事電焊熔接作業時,未使其確實戴用防護手套。(設284.1) 2.外牆施工架之水平安全母索未依規定設置(安全母索鬆脫致鉚錠強度未達2300公斤)。(營23.*.1) 3.雇主對高空工作車,應每月就離合器有無異常定期實施檢查一次。(營15-2.*.1)</p> <p>6 29 1.使勞工於中和區板南路430號從事露天開挖作業,未設置排水設備,致開挖時有地面崩塌危害勞工之虞。(營65.*.5) 2.中和區板南路430號地面鋼筋裸露,未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營129.*.9) 3.未實施每日高空工作車作業前檢點。(營50-1)</p> <p>7 20 Y12站地上2樓鐵捲門電焊作業所使用之交流電焊機,其自動電擊防止裝置損壞(二次側非工作電壓超過25伏特),致勞工有感電之虞。(設250)</p> <p>8 31 1.Y12站地上1樓車輛系營建機械(破碎機)未設置堅固頂蓬。(設119.*.3) 2.Y12站地上1樓所使用之研磨機,其研磨輪未設護罩。(機95)</p> <p>9 8 1.Y12站地上5樓上層月台使用之合梯,其兩梯腳間無金屬硬質繫材扣牢,且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。(設230.*.1) 2.於Y13站地上1樓使勞工從事搬運鋼筋作業時,未使其戴用手套。(營129.*.2)</p>	-	1	-	-	非授權工地,屬勞動部權責(詳附註2)
						107		6	-	-	-	非授權工地,屬勞動部權責(詳附註2)輔導訪查
						107		-	2	-	-	非授權工地,屬勞動部權責(詳附註2)
						107		-	1	-	-	非授權工地,屬勞動部權責(詳附註2)
						107		-	1	-	-	非授權工地,屬勞動部權責(詳附註2)
						107		-	3	-	-	非授權工地,屬勞動部權責(詳附註2)
						107		-	3	-	-	非授權工地,屬勞動部權責(詳附註2)
						107		-	1	設250	30000	非授權工地,屬勞動部權責(詳附註2)
						107		-	2	機95	30000	非授權工地,屬勞動部權責(詳附註2)
						107		-	2	-	-	非授權工地,屬勞動部權責(詳附註2)

107	10	19	<p>1.於Y11站地下1樓地面積水，致勞工有跌倒之虞。(設21)</p> <p>2.於Y11站地上3樓月臺堆置玻璃時，未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。(設153)</p> <p>3.Y11站地下1樓護欄前方2公尺內之地板堆放物料，物料緊鄰護欄，且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。(營20.*.7)</p> <p>4.Y11站地下1樓集水坑開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。(營21.*.2&6)</p> <p>5.Y13站中和區板南路前砂之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。(營34.1.4)</p> <p>6.Y13站中和區板南路前地磚堆置高度超過1.8公尺。(營35)</p> <p>7.Y11站地下1樓暴露之鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。(營129.*.9)</p>	7	-	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2) 輔導訪查
107	11	27	中和區板南路435號對面道路作業人員，所戴安全帽未有反光帶，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。(設21-2.*.2)	-	1	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)
107	12	21	<p>1.未於道路施工規劃階段確實評估危害風險。(職5.2)</p> <p>2.使勞工從事道路施工作業時，未使勞工就其作業有關事項實施檢點。(管67.1.11)</p> <p>3.依規定應實施道路施工作業檢點，未以檢點手冊或檢點表為之。(管78)</p>	-	3	-	-	非授權工地，屬勞動部權責(詳附註2)
107	1	26	<p>1.地上一樓用電線路置於地面(鋼板)未架高，至絕緣被覆有遭破壞而引起感電災害。(設246)</p> <p>2.對於地上一樓高壓氣體貯存，未裝妥護蓋。(設108.*.5)</p> <p>3.地上一樓電焊作業所使用之電焊柄部分絕緣被覆損壞，致勞工有感電之虞。(設245)</p>	3	-	-	-	認證查核(詳附註1)
107	4	11	<p>1.工作場所儲存易燃性物料(乙炔)，未設置防止太陽直接照射之遮蔽物。(營12)</p> <p>2.對於工區內從事金屬熔斷作業所用之可燃性氣體(乙炔)及氧氣容器，未將其直立穩妥放置，致有傾倒之虞而危害勞工。(設108.*.5)</p> <p>3.工地所設之移動式圍籬未設置警告標示。(營8.*.1)</p>	3	-	-	-	認證查核(詳附註1)
107	5	9	1.MHL作業範圍設置防止人員進入吊掛物下方之設備或措施(如三角錐及連桿等柵欄設備)不足。(設92)	1	-	-	-	認證查核(詳附註1)
107	6	19	<p>1.工區A區乙炔氧氣鋼瓶搬運作業時，未將其直立穩妥放置，致有傾倒之虞而危害勞工。(設190.*.3)</p> <p>2.工區B區砂、石之堆積，未經常灑水或予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。(營33.*.4)</p> <p>3.工區I區管材堆置，未儲存於堅固穩定臺架。(營37.*.1)</p>	3	-	-	-	認證查核(詳附註1)
107	7	27	<p>1.在未確認無危害勞工之虞時，即以挖土機從事主要設計以外之用途(吊掛重物)。(設116.*.9)</p> <p>2.車輛機械(挖土機)駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面，致該機械有逸走之虞而危害勞工。(設116.*.11)</p> <p>3.工區電焊作業所使用之電焊柄，部分絕緣被覆損壞，致勞工有感電之虞。(設245)</p> <p>4.使勞工於工區從事電焊熔斷作業時，未使其確實戴用安全面罩及防護手套等防護具。(設284.1)</p>	4	-	-	-	認證查核(詳附註1)

12	臺北捷運萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ861 標LG06車站土建工程	新北市中和區連城路與景平路	8	新亞建設開發股份有限公司	鄒宏基	107	8	29	1.護欄未依規定設置(中間欄杆高度未介於35至55公分間,且未設腳趾板)。(營20.*.1) 2.堆高機未設置警報裝置。(機械77) 3.車輛系營建機械(破碎機)未設置堅固頂蓬。(設119.*.3)	3	-	-	-	認證查核(詳附註1)
						107	9	18	1.以車輛機械(即挖土機)從事露天開挖作業時,未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內,致勞工有被撞之虞。(營69.*.4) 2.使勞工於工區內從事露天開挖作業,未設置排水設備,致開挖時有地面崩塌危害勞工之虞。(營65.*.5) 3.工區內施工構架護欄未依規定設置(未設置腳趾板)。(營20.*.1)	3	-	-	-	認證查核(詳附註1)
						107	10	22	1.景平路口使用乙炔及氧氣從事燒焊作業時,未設置滅火器材。(設176) 2.景平路口電焊作業所使用之電焊柄,部分絕緣被覆損壞,致勞工有感電之虞。(設245) 3.景平路口地面鋼筋裸露,未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營129.*.9) 4.景平路口模板材料拆除後,未拔除殘留其上之鐵釘,致勞工有被刺之虞。(營7) 5.對於景平路口鋼材之儲存,未以纜索加以捆紮固定,致有滾動之虞而危害勞工。(營32.1) 6.景平路口使勞工從事搬運鋼筋作業時,未使其戴用手套。(營129.*.2)	6	-	-	-	認證查核(詳附註1)
						107	11	21	1.工區使用乙炔及氧氣從事燒焊作業時,未設置滅火器材。(設176) 2.工區使用可燃性氣體(乙炔)從事金屬熔接作業時,未留置專用板手於該氣體容器閥柄上,致緊急時未能即時遮斷氣源。(設190.*.4) 3.工區堆高機未設置警報裝置。(機77)	3	-	-	-	認證查核(詳附註1)
						107	12	19	1.中和區連城路89巷口以車輛機械(挖土機)從事露天開挖作業時,未禁止操作人員以外之勞工進入操作半徑範圍內。(營69.1.4) 2.中和區連城路89巷口車輛機械(挖土機)駕駛離開操作位置時,未將挖斗置於地面。(設116.*.11) 3.中和區連城路89巷口車輛系營建機械(挖土機)未設置堅固頂蓬。(設119.*.3)	3	-	-	-	認證查核(詳附註1)
						107	2	3	工地出入口所設置之拉開式大門,無作業需要時未予關閉。(營11.*.2)	1	-	-	-	認證查核(詳附註1)
						107	3	26	1.K5站地面鋼筋裸露,未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。(營129.*.9) 2.K5站模板材料拆除後,未拔除殘留其上之鐵釘,致勞工有被刺之虞。(營7) 3.K5站施工構架護欄前方2公尺內之地板堆放物料,物料緊鄰護欄,且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。(營20.*.7)	3	-	-	-	認證查核(詳附註1)
						107	4	14	1.工地出入口之大門,無作業需要時未予以關閉。(營11.*.2) 2.貯存之氧氣鋼瓶未固定。(設108.*.5)	2	-	-	-	認證查核(詳附註1)

13	安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程	新北市新店區安泰路、安祥路、安忠路、安和路、環河快速道路	107	5	16	<p>1.新店區安一路1段出土段施工構架護欄前方2公尺內之地板堆放物料，物料緊鄰護欄，且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。(營20.*.5)</p> <p>2.新店區安一路1段施工人員未正確戴用安全帽(頭帶未扣)。(營11-1)</p> <p>3.新店區安一路1段前模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。(營7)</p> <p>4.新店區安一路1段前以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板，致勞工有跌倒之虞。(營129.*.3)</p> <p>5.新店區安一路1段前高壓氣體貯存，未裝妥護蓋。(設108.*.5)</p> <p>6.新店溪橋第1層安全支撐上方水平安全母索未依規定設置(錨錠端未標示繫掛安全帶之係數)。(營23.*.8)</p>	6	-	-	-	認證查核(詳附註1)
			107	6	25	<p>1.K5站車輛機械(挖土機)駕駛離開操作位置時，未將挖斗置於地面，致該機械有逸走之虞而危害勞工。(設116.*.11)</p> <p>2.K5站安一路前工地門口未設置管制人員。(營11.*.4)</p> <p>3.K5站牆模施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定(未以制式插銷固定)。(營59.*.4)</p> <p>4.新店溪橋P9-16墩柱未公告禁止無關人員進入局限空間作業場所。(設29-3)</p>	4	-	-	-	認證查核(詳附註1)
			107	7	24	<p>1.K5至K6明挖覆蓋段地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲、加裝護蓋或護套等防護設施，且鋼筋未分類整齊儲放。(營129.*.1&9)</p> <p>2.對於高度2公尺以上之K5至K6明挖覆蓋段施工架開口，未設置護欄等防護設備。(營19.1)</p> <p>3.構築K5至K6明挖覆蓋段施工架之方式，未符合國家標準(即未搭設交叉拉桿)。(營59.*.1)</p>	3	-	-	-	認證查核(詳附註1)
			107	8	21	<p>1.擋土牆施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定(未以制式插銷固定)。(營59.*.4)</p> <p>2.工區內地面泥濘，致勞工有跌倒之虞。(設21)</p> <p>3.系統式施工架護欄未依規定設置(未設置55公分以下之中欄杆)。(營20.*.1)</p>	3	-	-	-	認證查核(詳附註1)
			107	9	26	<p>1.鄰新店區安捷路與安一路2段道路作業人員未穿戴有反光帶之安全帽且頭帶未扣。(設021-2.*.2)</p> <p>2.鄰新店區安捷路A6-1工區施工構架護欄上欄杆高度未達90公分。(營20.*.1)</p> <p>3.鄰新店區安捷路A6-1工區旁營建機械(挖土機)未設置堅固頂蓬。(設119.*.3)</p>	3	-	-	-	認證查核(詳附註1)
			107	10	9	<p>1.工地內地上1樓護欄設置上欄杆高度未達90公分，且中欄杆亦未達35公分。(營20.*.1)</p> <p>2.作業場所之營建機械(破碎機)未設置堅固頂蓬。(設119.*.3)</p> <p>3.工區內之堆積場所，未予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。(營33.*.4)</p> <p>4.工區內所設置之護欄未圍繞所有危險之開口部分。(營20.*.6)</p>	4	-	-	-	認證查核(詳附註1)
			107	11	28	<p>1.對於新店區安捷路施工構架長度超過6公尺之鋼構構件，未採用雙點吊掛方式從事吊運作業。(營148.*.1)</p> <p>2.新店溪橋工區堆高機設置後扶架。(設124)</p> <p>3.新店溪橋工區電焊作業所使用之電焊柄，部分絕緣被覆損壞，致勞工有感電之虞。(設245)(7日)</p>	3	-	-	-	認證查核(詳附註1)
			107	12	20	<p>1.於安一路2段使用道路從事吊運作業時，未設置交通引導人員，且未於交通引導人員前方設置電動旗手。(設21-2.*.5&6)</p> <p>2.對於使用高空工作車之作業未於工作台標示積載荷重。(設128-1.*.5)</p> <p>3.對於高空工作車之駕駛於離開駕駛座時，未將工作台下降至最低位置。(設128-2.1.1)</p> <p>4.工區儲存易燃性物料(乙炔)，未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。(營12)</p> <p>5.未實施每日堆高機作業前檢點。(營50)</p>	5	-	-	-	認證查核(詳附註1)
總計						205	117	13	430,000	-	

<p>工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準</p> <p>違反法條說明：</p> <p>職：職業安全衛生法 設：職業安全衛生設施規則 營：營造安全衛生設施標準</p> <p>起：起重升降機具安全規則 管：職業安全衛生管理辦法 危：危害性化學品標示及通識規則</p>	<p>附註：</p> <p>1. 依本府勞動檢查處「落實營造工地承攬管理計畫」取得低風險認證標章之工地，勞檢處將實施「認證查核」，以確保該類工地持續符合認證標準。</p> <p>2. 針對勞動檢查法第26條所稱之危險性工作場所，依勞動部104年6月30日勞職授字第10402020681號公告意旨，屬該部職業安全衛生署權管，並由其負責職業災害調查，惟本府仍得依職業安全衛生法第3條第1項之地方主管機關地位，主動對該類場所實施一般性的勞動檢查。</p>
---	---