

107年火災爆炸危害預防暨專家學者陪檢專案檢查公開資訊

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	檢查日期	違反法條	違反法條數量	火災爆炸違規	化學管理違規	其他違規	行政處分	檢查日期	違反法條	違反法條數量	火災爆炸違規	化學管理違規	其他違規	行政處分	備註
1	五泰實業股份有限公司	謝鴻隆	新北市金山區五湖里南勢湖30號	107/03/20	1. 設56:對於1樓鑽孔機未標示勞工不得使用手套,致有被捲之虞而危害勞工。 2. 設83:1樓扇風機之葉片有危害勞工之虞,未設護網或護圍等設備。 3. 設94:未於升降機出入口標示其積載荷重或乘載之最高人數。 4. 危標5.1:對裝有危害性化學品(即丁酮)之容器,未依規定標示危害圖式及內容。 5. 危標12.1:未提供勞工危害性化學品(即甲醇、丁酮等)之安全資料表。	5	0	2	3	通知改善	107/09/17	無缺失	-	-	-	-	無	
2	昕毅企業股份有限公司	傅勇華	新北市新莊區民安路387巷12號	107/03/21	1. 設31.3:室內工作場所樓梯走道所自梯面起算2公尺高度之範圍設有橫樑,未對該橫樑採防護措施。 2. 特40:未禁止勞工在特定化學物質作業場所飲食(硫酸儲放區放置飲水機供勞工飲用),且未將其旨揭示於該作業場所之顯明易見之處。 3. 環8.1.3&4:未每6個月監測有機溶劑作業(使用丁酮、乙二醇醚從事電路版印刷作業)及特定化學物質作業(使用硫酸從事電鍍作業)場所的有機溶劑及特定化學物質濃度。 4. 危標17.1.1:未訂定危害通識計畫。	4	0	3	1	通知改善及罰鍰(環8.1.4)	107/10/17	無缺失	-	-	-	-	無	
3	電光企業股份有限公司	李文宜	新北市樹林區中山路2段131號	107/03/22	1. 設29.4:行政大樓及廠區之工作用階梯,未有適當之扶手。 2. 設125.2:堆高機使用之托版,已有顯著之損傷。 3. 設153:對於堆置之馬桶製品,未採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要措施,致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 4. 設196.2&3:對於廠區天然氣管線之閥未標示其開關方向,管線未標示其原料種類及流向。 5. 設196.3:對於高度2公尺以上之行政大樓頂樓邊緣開口部份,未設置圍欄等防護措施。 6. 設224.1:對於爬上屋頂之垂直梯有墜落危險之場所,未設置警告標示,並禁止與工作無關之人員進入。 7. 設232:吊運半成品噴軸之場所有物體飛落之虞,未設置防止物體飛落之設備。 8. 設238:所營事業為其他陶瓷製品製造業,屬第1類事業單位,僱用勞工人數114人,未設直接隸屬雇主之專責一級職業安全衛生管理單位。 9. 管3.2:所營事業為其他陶瓷製品製造業,屬第1類事業單位,僱用勞工人數114人,所置之職業安全衛生業務主管及職業安全衛生管理員非為專職。	9	1	0	8	通知改善及罰鍰(設224.1及設153)	107/11/29	1. 管12-1.1:勞工人數117人,未訂定職業安全衛生管理計畫。	1	-	-	1	通知改善	
4	大禧工業股份有限公司光復廠	林寶玉	新北市三重區光復路2段36號	107/04/10	1. 特40:未禁止勞工在特定化學物質(3樓硫酸作業區)作業場所飲食,且未於該作業場所標示禁止飲食。 2. 危標5.1:未於裝有危害性化學品(有機酸鹽)的容器標示化學品名稱、危害成分、製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話。 3. 危標17.1.2:未製作危害性化學品清單。	3	0	3	0	通知改善	107/08/24	1. 設196.1.2:未於硫酸、氯酸鈉的配管閥標示其開關方向。 2. 設300-1.2:僱用勞工127人,對勞工8小時日時量平均音壓級超過85分貝的工作場所,未訂定聽力保護計畫據以執行。 3. 管3.2:所營為印刷電路板製造業,屬第一類事業,僱用勞工127人,職業安全衛生業務主管李俊昇、職業安全衛生管理員曹淑如非專職。	3	0	1	2	通知改善	
5	優技電子股份有限公司	宮泰晟	新北市樹林區東順街71號	107/04/11	1. 教27.1:未保存勞工一般安全衛生教育訓練資料3年(即針對從事使用危害性化學品的勞工未記錄3小時教育訓練時數)。 2. 特40:未禁止勞工在特定化學物質(1樓作業區)作業場所飲食,且未於該作業場所標示禁止飲食(即於該作業場所設置飲水機)。 3. 危標5.1:未於裝有危害性化學品之容器標示危害圖式及內容(即內容物與標示名稱不符)。 4. 危標17.1.1:未適時檢討更新危害通識計畫。	4	0	3	1	通知改善	107/09/03	無缺失	-	-	-	-	無	
6	菲力工業股份有限公司	簡正雄	新北市土城區復興街20、22、24號	107/04/12	1. 設22.2:未於3樓烤箱表面標示高溫警示標誌。 2. 設275.*.5:1樓生產區旁配電箱蓋故障,2樓組裝區旁配電箱遺失,致勞工有感電之虞。 3. 管2-1.1.1:所設職業安全課非屬隸屬雇主之一級管理單位。	3	0	0	3	通知改善	107/10/19	無缺失	-	-	-	-	無	
7	好邦科技股份有限公司	蘇勝義	新北市土城區自強街1號4樓	107/04/16	1. 設159.*.6:地上5樓物料之堆放已妨礙消防栓之緊急使用。 2. 設287:對於暴露於有害物(即烷基磺酸錫)之作業勞工,未使其戴用安全衛生防護具。 3. 特21.1:對於丁類物質(即硫酸)儲槽配管之控制開關,未標示其開關方向。 4. 管39.*.2:對於化學設備之防液堤未每2年定期實施自動檢查。	4	2	2	0	通知改善	107/11/28	無缺失	-	-	-	-	無	
8	龍懋電子股份有限公司樹林廠	邱耀輝	新北市樹林區三龍街20號	107/04/17	1. 特25:硝酸等儲槽配管的管線未標示物料種類。 2. 危標7:未依規定標示危害性化學品(硝酸)圖式(即未標示危害圖式的紅框)。	2	0	2	0	通知改善	107/09/05	無缺失	-	-	-	-	無	
9	中國砂輪企業股份有限公司樹林廠	林陳滿麗	新北市樹林區中山路2段151巷16號	107/04/19	機安10.*.7:衝床之按鈕凸出按鈕盒表面。	1	0	0	1	通知改善	107/10/17	無缺失	-	-	-	-	無	

10	新豐生醫科技股份有限公司	唐宏生	新北市淡水區淡金路5段118號	107/04/20	1.職安20.2:對所僱勞工實施的一般體格檢查,未由中央主管機關會商中央衛生主管機關認可之醫療機構之醫師為之。 2.設43.1:膠布課塗佈機下方之馬達傳動帶未設置護罩,致勞工有被捲及被夾之虞。 3.設171.2:瓦斯鋼瓶儲存場所引起火災及爆炸危險之虞,未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入,並未規定勞工不得使明火。 4.設177.1.3:環氧乙烷儲存場所可燃性氣體滯留,而有引起火災及爆炸危險之虞,使用之電氣設備(即開關)未具防爆性能構造。 5.設230.1.3:滅菌室使用之合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。 6.教14.1.3:未使吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸之固定式起重機操作人員,接受特殊作業安全衛生教育訓練。 7.教17.1.6:未使有機溶劑作業主管及急救人員接受安全衛生在職教育訓練。 8.教17.1.9:僱用勞工99人,未於每一輪班次至少1位急救人員(即尚缺2位)。	8	2	1	5	通知改善	107/10/30	1.設43.1:膠布課塗佈機下方之馬達傳動帶未設置適當護罩,致勞工有被捲及被夾之虞。 2.設58.1.5:對於電腦數值控制機臺(即組裝機)未設置具有連鎖性能之安全門。 3.設93:對於升降機之出入口,未裝置構造堅固平滑之門及安全裝置。 4.設177.1.3:環氧乙烷儲存場所可燃性氣體滯留,而有引起火災及爆炸危險之虞,使用之電氣設備(即開關)未具防爆性能構造。 5.教15.1:未使急救人員陳宏彬及陳代民事前接受急救人員之安全衛生教育訓練。 6.教17.1.6:未使有機溶劑作業主管郭君鈴接受安全衛生在職教育訓練。 7.管40.1:對於局部排氣裝置之使用,未每年實施自動檢查。 8.危標12.1:未提供勞工危害性化學品(即含正己烷、正庚烷之環保去漬油)安全資料表。	8	1	2	5	通知改善及罰鍰(教17.1.6、設43.1及設177.1.3)
11	鴻記工業股份有限公司	林陳滿麗	新北市鶯歌區福安街7巷3號	107/04/24	1.設83:未於扇風機葉片設護網或護圍等設備,致有危害勞工之虞。 2.設177.1.3:對具有易燃液體(即丁酮)蒸氣滯留,致有爆炸、火災之虞的室內作業場所,未使用具有防爆性能構造之燈具等電氣設備(即日光燈)。 3.設196.3:對於輸送危險物(即鹽酸及氫氧化鈉)之配管,未於勞工易見位置標示該原料及其他必要事項(如輸送方向)。 4.設243.1:對於潮濕場所使用之抽水泵浦過濾器,未在其連接電路上設置漏電斷路器,致勞工有感電之虞。 5.設275.*.5:電氣設備(即配電箱)之覆蓋脫落未修復,使帶電部分裸露,有發生感電危險之虞。 6.鍋30.3:未於壓力容器(即壓縮空氣儲存桶)之壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。 7.危標5.1:對於裝有危害性化學品(即丁酮)之容器,未依規定標示危害圖式與內容。	7	1	2	4	通知改善及罰鍰(設177.1.3及設243.1)	107/11/30	無缺失	-	-	-	-	無
12	伊頓飛瑞慕品股份有限公司沙止廠	柯瑞達	新北市沙止區沙萬路2段114、114之1號	107/04/25	無缺失	無	-	-	無	-	無缺失	-	-	-	-	無	
13	華新麗華股份有限公司新莊二廠	焦佑倫	新北市新莊區新樹路256號	107/05/08	1.安管39.*.2:對於化學設備之防液堤未每2年定期實施自動檢查(有紀錄,但未落實)。 2.機安97.1:地上1樓伸壓區之砂輪切斷機拆卸側之研磨輪軸側面,未設置護罩。	2	1	0	1	通知改善	107/11/27	無缺失	-	-	-	-	無
14	台灣莫仕股份有限公司三重分公司(三重廠)	葉普通	新北市三重區中興北街44號1、2、3、4、6樓	107/05/09	1.設159.4:電鍍區物料的堆放已阻礙交通。 2.危標7:對於裝有危害性化學品(碳酸鈉)的容器,所標示的危害圖式應為紅框。	2	1	1	0	通知改善	107/10/01	無缺失	-	-	-	-	無
15	連宇股份有限公司	羅銀	新北市土城區自強街15巷1、3號1、2、3樓	107/05/10	1.環8.1.3:未每6個月監測有機溶劑作業(使用含異丙醇清潔劑從事清洗作業)場所的有機溶劑濃度。 2.危標15.1:危害性化學品(即碳氫化合物清潔劑)之安全資料表未每3年檢討1次以上。	2	0	2	0	通知改善及罰鍰(環8.1.3)	107/08/27	1.教16.3:對一般勞工實施安全衛生教育訓練課程及時數未符規定(請參照職業安全衛生教育訓練規則附表14辦理)。	1	0	0	1	通知改善
16	鑫光金屬工業股份有限公司	張蔡翠霞	新北市新莊區建國一路39號	107/05/11	1.危標12.2:淬火油安全資料表未以中文為主。	1	0	1	0	通知改善	107/09/01	無缺失	-	-	-	-	無
17	鎰鉅科技股份有限公司	林柄達	新北市樹林區柑園街2段122巷1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12號10樓	107/05/15	1.危標15.1:未適時檢討更新安全資料表內容的正確性(法規資料有誤)。	1	0	1	0	通知改善	107/11/05	無缺失	-	-	-	-	無
18	競國實業股份有限公司	曹月霞	新北市樹林區俊英街84巷6號	107/05/16	1.設43.1:對於3樓退洗區馬達之傳動輪及傳動帶未設護罩或護圍等設備,致勞工有被捲及被夾之虞。 2.設83:對於3樓扇風機之葉片未設護網或護圍等設備,致勞工有被捲及被夾之虞。 3.設196.2:對於1樓廢水處理區硫酸管線之控制開關,未明顯標示其開關方向。 4.特40:未禁止勞工在3樓超粗化表面處理區之特定化學物質(即鹽酸)作業場所吸煙或飲食,且未揭示於該作業場所顯明易見之處。	4	0	2	2	通知改善及罰鍰(設43.1)	107/09/20	無缺失	-	-	-	-	無
19	中化合成生技股份有限公司山佳工廠	王勤聖	新北市樹林區東興街1號	107/05/17	1.設175.*.6:對於甲醇回收槽配管法蘭,未採取去除靜電之裝置(即未設有跨接線)。 2.設191:未將接觸有引起危險之虞的異類物品(乙腈與鹽酸)單獨儲放。 3.機安76:未於堆高機左右設置方向指示器(即堆高機方向燈損壞)。 4.危標15.1:未依實際狀況檢討並適時更新安全資料表(3,5-二甲酚)內容之正確性。	4	1	2	1	通知改善及罰鍰(設175.*.6)	107/10/15	無缺失	-	-	-	-	無

20	永勝泰科技股份有限公司中山廠	鹿島世傑	新北市鶯歌區中山路22、26、30及32號	107/05/18	1. 設159.*.6:物料堆放已妨礙消防栓之緊急使用。 2. 設177.1.3:地上2樓室內作業場所所有易燃液體(即丙二醇甲醚乙酸酯)蒸氣滯留而引起火災及爆炸危險之虞,使用之電氣設備(如日光燈及馬達等)未具防爆性能構造。 3. 設193:未將染有油墨之廢布蓋藏於不燃性之容器內。 4. 設196.*.3:輸送乙二醇之配管未標示材料種類及其他必要事項(如輸送方向)。 5. 管86:僱用勞工人數61人,對於設置之職業安全衛生管理人員,未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書報本處備查。 6. 危標5.1:對於裝有危害性化學品(即丙二醇甲醚乙酸酯)之容器,未標示危害圖式與內容。	6	3	2	1	通知改善及罰鍰(設177.1.3)	107/11/29	無缺失	-	-	-	-	無
21	聯和醫療器材股份有限公司	王勝志	新北市瑞芳區頂坪路34號	107/05/22	1. 設177.1.3:環氧乙烷存放區的環氧乙烷蒸氣,有滯留發生火災、爆炸之虞,未使用具有防爆性能構造之插座、風扇等電氣設備。 2. 設324-2.1.2:未安排醫師面談及健康指導。 3. 設324-2.1.3:未有調整或縮短工作時間及更換工作內容之措施。 3. 危標17.1.2:未製作危害性化學品清單。	3	1	1	1	通知改善及罰鍰(設177.1.3)	107/11/15	1. 設324-2.1.5:針對從事輪班、夜間工作及長時間工作等作業之勞工實施異常工作負荷促發疾病調查後,未將執行結果進行成效評估及改善。 2. 鍋30.*.3:未於壓力容器(空壓機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力位置。	2	-	-	2	通知改善
22	保音股份有限公司	林陳雪	新北市新莊區化成路11巷52號之1	107/05/23	1. 設171.2:丙酮放置場所引起火災及爆炸危險之虞,未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入,並規定勞工不得使用明火。 2. 設253:通路上使用移動電線,且未妥為防護。	2	1	0	1	通知改善	107/11/29	無缺失	-	-	-	-	無
23	中國砂輪企業股份有限公司鶯歌廠	林陳滿麗	新北市鶯歌區中山路64號	107/05/24	1. 設23:2樓陽臺鋼瓶儲存區上方管線支撐架鏽蝕,致該管線有崩塌之虞而危害勞工。 2. 設196.2:對於廠區天然氣設備之閥,未標示其開關方向。 3. 設275.5:電氣設備(即2樓陽臺電源開關)護蓋損壞未修復,致勞工有感電之虞。 4. 健19.3:對於特殊健康檢查結果屬於第2級管理之勞工,未提供其個人健康指導。	4	2	0	2	通知改善	107/10/31	1. 設159.*.6:物料堆放已妨礙消防器具之緊急使用。	1	-	-	1	通知改善
24	承德油脂股份有限公司	李義發	新北市三峽區添福里添福12號、12之1號	107/05/25	1. 設177.1.3:甲醇儲槽區的甲醇蒸氣,有滯留發生火災、爆炸之虞,未採取通風等措施,亦未使用具有防爆性能構造之電氣開關及馬達等電氣設備。 2. 教17.1.8:未使荷重1公噸以上堆高機操作人員接受安全衛生在職教育訓練。 3. 缺20:使勞工從事缺氧危險作業(清理廢食用油儲槽)時,未指定缺氧作業主管從事監督事項。	3	1	0	2	通知改善及罰鍰(設177.1.3)	107/09/02	1. 設93:2樓升降機出入口門安全裝置失效,致使出入口之任一門開啟時,升降機仍能開動。 2. 設95:對於2樓升降機出入口門之連鎖裝置失效,致使搬器地板與樓板相差7.5公分以上時,升降路出入口門仍能開啟。 3. 設177.1.3:對於有易燃液體(即甲醇)的蒸氣滯留而有爆炸、火災之虞的甲醇儲槽區,所使用的電氣設備(即開關箱)未有防爆性能構造。 4. 設198.*.2:從事油品儲槽輸送軟管(即化學設備附屬設備)之拆卸作業時,未設置雙重閥或盲板。 5. 教17.1.8:未使荷重1公噸以上堆高機操作人員翁適堅、郭資接受安全衛生在職教育訓練。 6. 教27.1:對所僱勞工蘇展賦實施之一般安全衛生教育訓練,未保存包含訓練教材、課程表等之訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程內容等實施資料。 7. 缺20:使勞工從事缺氧危險作業(即清理廢食用油儲槽)時,未指定缺氧作業主管從事監督事項。	7	1	1	5	通知改善及罰鍰(設93、設95、設177.1.3、設198.*.2及缺20)
25	德微科技股份有限公司	張恩傑	新北市深坑區北深路3段155巷17號6樓、19、21、23、27、29、31、33號1樓及13、15、17、19、21、23、25號9樓	107/06/05	1. 設324-1.1.1&2:使勞工從事重複性之作業,為避免勞工因姿勢不良、過度施力及作業頻率過高等原因,促發肌肉骨骼疾病,未採取下列危害預防措施:(1)分析作業流程、內容及動作。;(2)確認人因性危害因子。 2. 設324-2.1.1:使勞工從事輪班、夜間工作、長時間工作等作業,有異常工作負荷促發疾病之虞,未採取辨識及評估高風險群之疾病預防措施,並作成執行紀錄。 3. 設324-3.1.1&4&6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力危害預防措施:(1)辨識及評估危害;(2)建構行為規範;(3)建立事件之處理程序。 4. 管3.1:所營為電子零組件製造業,屬第一類事業,僱用勞工346人,未置職業安全衛生管理師1人。 5. 健3.1:僱用勞工346人,未僱用或特約從事勞工健康服務之醫師及僱用從事勞工健康服務之護理人員辦理臨廠健康服務。	5	0	0	5	通知改善及罰鍰(管3.1及健3.1)	107/11/26	1. 危標17.1.3:未將溴丙烷之安全資料表置於工作場所易取得之處。	1	0	1	0	通知改善

26	其立股份有限公司	鄭立育	新北市新莊區新樹路483巷34號1樓及36號1、2樓	107/06/06	1. 設177.1.3:調漆室有可燃性氣體滯留(即含二甲苯、異丁醇及乙苯之塗料),而有引起火災及爆炸危險之虞,使用之電氣設備(即緊急照明燈、擴音器、偵溫感測器及電子秤)未具防爆性能構造。 2. 設287:使所僱勞工從事噴漆作業(即含二甲苯、異丁醇及乙苯之塗料)時,未使其戴用安全衛生防護具(即護目鏡)。 3. 有6.1.2:於室內作業場所(即補土區),從事第二種有機溶劑(即丁酮)擦拭作業,未設置密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置。 4. 有19:使勞工從事有機溶劑作業(即噴漆及擦拭作業)時,應指定現場主管擔任有機溶劑作業主管,從事監督作業。 5. 管3.1:所經營業務為金屬表面處理業,屬第一類事業,僱用勞工120人,僅置甲種職業安全衛生業務主管1人,未依規定另置職業安全衛生管理員1人。 6. 危標5.1:對於裝有危害性化學品(即丁酮)之容器,未標示危害圖式與內容。	6	1	4	1	通知改善及罰鍰(設177.1.3、設287、有6.1.2及管3.1)	107/11/15	1. 設22.2:未於烤箱表面標示高溫警示標誌。 2. 設83:對於扇風機之葉片,未設護網或護圍等設備。	2	-	-	2	通知改善
27	全球傳動科技股份有限公司樹林廠	李清崑	新北市樹林區三多路123、125、127、129號	107/06/07	1. 設43.1:拋光機轉軸有危害勞工之虞,未設護罩。 2. 設58.5:電腦數值控制車床具有捲入危險之部分,未設置具有連鎖性能之安全門。 3. 設171.2:使用D2160-S混合石蠟碳氫化合物作業的場所,未標示禁止無關人員進入。 4. 設177.1.3:對易燃液體(D2160-S混合石蠟碳氫化合物)儲放區及作業場所,有蒸氣滯留發生火災爆炸之虞,未使用具有防爆性能構造之電氣機械、電燈等電氣設備。 5. 危標17.1.3:未將D2160-S混合石蠟碳氫化合物的安全資料表置於工作場所易取得之處。	5	2	1	2	通知改善及罰鍰(43.1及設177.1.3)	107/09/27	設58.*.5:電腦數值控制車床具有捲入危險之部分,未設置具有連鎖性能之安全門	1	-	-	1	通知改善
28	伍智金屬企業股份有限公司	張崑裕	新北市土城區大同街25號	107/06/12	1. 設108.*.5:對於高壓氣體容器(即二氧化碳及氬氣鋼瓶)之貯存,未裝妥護蓋。 2. 設275.*.5:電氣設備(即配電箱)護蓋門扣損壞未修復,致勞工有感電之虞。 3. 工機21:自動化機械手臂外側未設置符合規定之圍柵或護圍。 4. 管45.2&4:第二種壓力容器(即空氣桶)未於初次使用前確認安全閩吹洩量及實施耐壓試驗。 5. 機安5.1:衝壓機械側邊未設置光電式安全裝置。	5	0	0	5	通知改善	107/11/26	無缺失	-	-	-	-	無
29	耀華電子股份有限公司	張元銘	新北市土城區中山路62號	107/06/13	設196.2:未於硝酸配管的閩標示其開關方向。	1	0	1	0	通知改善	107/10/01	無缺失	-	-	-	-	無
30	永豐紙業股份有限公司土城一廠	何奕達	新北市土城區中央路1段365巷7號4、5、6樓	107/06/14	1. 設45:印刷機及碎紙機之緊急制動裝置未明顯標示。 2. 設57.1:對於印刷機最後收料段之調整,有使勞工被捲夾之虞,未停止機械運轉及送料。 3. 設58.*.1:印刷機之捲胴作業機械未設置護罩、護圍或具有連鎖性能之安全門等設備。 4. 設78:對於滾輾印刷紙之印刷機內滾輾機構,未設護圍、導輪等設備。 5. 設116.*.12:堆高機駕駛者離開其位置時,未將貨叉置於地面。 6. 設153:對於廠內堆置之大型紙捲,未採取繩索捆綁、護網、擋樁或變更堆積等必要設施,並禁止與作業無關人員進入該等場所。 7. 設177.1.3:5樓印刷區有易燃液體(即齒輪油、溶劑油)之蒸氣滯留,而有引起火災及爆炸危險之虞,使用之電氣設備(即燈具)未具防爆性能構造。 8. 設224.1:對於視聽教室頂樓高度2公尺以上放置棧板之邊緣開口,未設置圍柵等防護措施。 9. 設232:倉庫2樓貨物進出平台開口有墜落危險,未設置警告標示並禁止與工作無關之人員進入。 10. 設253:5樓印刷區通路上使用臨時配線或移動電線。 11. 設324-2.1:使勞工從事輪班工作作業,有因異常工作負荷促發疾病之虞,未採取疾病預防措施並作成執行紀錄。 12. 教14.1.3:未使吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸的固定起重機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。 13. 教17-1.*.4:未使有機溶劑作業主管接受每3年至至少6小時之安全衛生在職教育訓練。 14. 機安104.1:對於桌上用研磨機之護罩,未設置可調整研磨輪周邊與護罩間隙在10毫米以下之舌板。 15. 機安107:桌上用研磨機工作物支架與研磨輪與之間隙在3毫米以上。 16. 危標12.2:危害性化學品(即DP050.S-PL膠)之安全資料表所用文字未以中文為主。 17. 危評4:使勞工使用之化學品(即含二甲苯之墨輾洗淨劑、含異丙醇、乙酸丁酯、丙酮之W000273、W000295溶劑),具有健康危害,未評估其危害及暴露程度,劃分風險等級,並採取對應之分級管理措施。	17	1	2	14	通知改善	107/10/18	1. 設324-2.1.2&3:使勞工從事輪班工作作業,有因異常工作負荷促發疾病之虞,未採取下列疾病預防措施並作成執行紀錄:(1)安排醫師面談及健康指導;(2)調整或縮短工作時間及更換工作內容之措施。	1	-	-	1	通知改善

31	萬盛實業股份有限公司	葉雲楷	新北市土城區三民路6號1、2樓及8號1、2、3樓	107/06/21	1. 設43.1:抽水馬達之葉片蓋未設置護罩,勞工有被捲及被夾之虞。 2. 設177.1.3:瓦斯鋼瓶存放區的液化石油氣,有滯留發生火災、爆炸之虞,未採取通風等措施,亦未使用具有防爆性能構造之電氣開關、電燈等電氣設備。 3. 設184.1.2:對於危險物(保險粉)處置之工作場所,未遠離使其促進氧化之水。 4. 教14.1.2:未使外籍勞工接受荷重在1公噸以上之堆高機操作人員特殊作業安全衛生教育訓練。 5. 危標12.1:未提供勞工危害性化學品(冰醋酸、丙三醇)安全資料表。 6. 危標17.1.2:未製作危害性化學品(保險粉、丙三醇、冰醋酸等)清單。	6	2	2	2	通知改善及罰鍰(設43.1及設177.1.3)	107/11/27	1. 機安76:未於堆高機設置左右方向指示器(即方向指示器損壞)。 2. 機安77:未於堆高機設置倒車警報裝置。 3. 危標15.1:未每3年適時檢討更新安全資料表【甘油(丙三醇)、冰醋酸】內容的正確性。	3	0	1	2	通知改善
32	台灣三洋電機股份有限公司工廠	李文峰	新北市泰山區貴鳳街35號	107/06/22	1. 職安16.1:設置2座高壓氣體特定設備(即冷媒儲壓桶),屬職業安全衛生法所定之危險性設備,未經勞動檢查機構或勞動部指定之代行檢查機構檢查合格。 2. 設29.*.4:吊運噴漆物件運行通道之工作階梯未有適當之扶手。 3. 設58.*.5:對於自動化機械(即洗衣機外殼自動折曲機及發泡區冰箱自動移載機)具有危險之部分,未設置護罩、護圍或具有連鎖性能之安全門等設備。 4. 設106.*.4:對於使用中之液氧及液氮高壓氣體鋼瓶未加固定。 5. 設108.*.5:對於氣瓶高壓氣體鋼瓶之貯存未加固定及裝妥護蓋。 6. 設116.*.2:堆高機駕駛者離開其位置時,未將貨叉置於地面。 7. 設125.*.1:堆高機使用之托板未具有充分能承受貨物重量之強度。 8. 設126:對於荷重在1公噸以上之堆高機,未指派經特殊安全衛生教育、訓練人員操作(由外勞操作)。 9. 設153:對於堆置物料(即室內空調調節機),未採取繩索捆綁、限制高度或變更堆積等必要設施,致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 10. 設159.*.6:物料之堆放已妨礙消防器具之緊急使用。 11. 設184-1:對於環戊烷作業場所(即CP原料室)之洩漏偵測器未保持其功能之完整性(即以塑膠袋包覆)。 12. 設224.1:對於高度2公尺以上之開口部分(即冷媒供應站平臺周邊及黑藥儲槽頂部平臺周邊),未設有適當強度之圍欄等防護措施。 13. 設228:對於高差1.5公尺以上之場所(即地面至冷媒供應站平臺),未設置安全上下設備(即未設扶手)。 14. 設253:通路上使用移動電線。 15. 教13.1.4:對於擔任高壓氣體容器(即圓桶型冷媒桶)操作人員之勞工,未於事前使其接受具有危險性之設備操作人員之安全衛生教育訓練。 16. 特化37.1:使勞工從事特定化學物質(即硫酸及含二異氰酸甲苯之Cosmonate Mo-730黑藥)之作業時,未指定現場主管擔任特定化學物質作業主管。 17. 機安80:堆高機未設置後扶架。 18. 機安104.1:桌上用研磨機使用之護罩,未設置舌板。 19. 機安107:桌上用研磨機未具有可調整研磨輪與工作物支架之間隙在3毫米以下之工作物支架。 20. 危標5.1:對裝有危害性化學品(即環戊烷)之容器,未依規定標示危害圖式及警示語。 21. 危標15.1:冷媒410A之安全資料表未適時更新,並至少每3年檢討1次。 22. 危標17.1.1&2:對於具有危害性之化學品(即環戊烷等),未依實際狀況訂定危害通識計畫,亦未製作危害性化學品清單。	22	3	4	15	通知改善、部分停工及罰鍰(設59.*.5、設106.*.4、設108.*.5、設153、設224.1、設228、機安80及機安104.1)	107/11/15	1. 設83:扇風機葉片未設護網或護圍等設備,致有危害勞工之虞。 2. 設275.*.5:電氣設備(即配電箱)護蓋損壞未修復,致勞工有感電之虞。 3. 鍋30.*.3:未於壓力容器壓力表之刻度板上,明顯標示最高使用壓力之位置。	3	-	-	3	通知改善
統計					151	26	44	81				34	2	6	26		

註：違反法條說明  
職安：職業安全衛生法  
危標：危害性化學品標示及通識規  
機安：機械器具安全防護標準  
危評：危害性化學品評估及分級管理辦法  
設：職業安全衛生設施規則  
教：職業安全衛生教育訓練規則  
環：勞工作業環境監測實施辦法  
缺：缺氧預防規則  
機：有機溶劑中毒預防規則  
健：勞工健康保護規則  
管：職業安全衛生管理辦法  
鍋：鍋爐及壓力容器安全規則  
氣：缺氧預防規則