





58	証傳科技股份有限公司	王冠程	新北市樹林區柑園街1段194號	107/04/20	1.設224-1:高度2公尺以上放置貨物的平臺開口有墜落危險之處,未設圍欄。 2.教014-1.03:未使吊升荷重0.5公噸以上未滿3公噸的固定起重機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。	2	0	0	1	1	0	通知改善	107/10/19	1.安管022-1:未每年對升降機定期實施整體檢查。 2.安管022-2:未每月對升降機定期實施檢查。	2	0	0	2	0	0	通知改善	0	100%	
59	惠翔科技有限公司	丁麗鳳	新北市樹林區復興街66巷10號	107/04/25	1.教003-1:未使職業安全衛生業務主管張碧峰於事前其接受安全衛生教育訓練。 2.安管080:實施堆高機的定期檢查,未保存其內容紀錄。(檢查紀錄未載明檢查方法、檢查部份、檢查結果) 3.機004-1:未於衝床設置安全護圍。 4.機016-1.02:將衝床雙手操作開關切換為單手操作,未設安全護圍或安全裝置。	4	0	2	2	0	0	通知改善	107/11/27	安管035-1:未每年對第二種壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)實施檢查。	1	0	0	1	0	0	通知改善	0	100%	
60	輝龍工業有限公司樹林廠	侯榮發	新北市樹林區八德街436巷6弄11號	107/04/25	1.設224-1:高度2公尺以上放置籃子的平臺開口有墜落危險之處,未設圍欄。 2.設230-1.03:未於合梯兩梯腳間設有金屬等硬質固定繫材扣牢,亦未於合梯腳部設有防滑地線腳座套。	2	0	0	0	2	0	通知改善	107/11/27	1.鍋030.03:未於壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力。 2.安管035-1:未每年對第二種壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)實施檢查。	2	0	1	1	0	0	通知改善	0	100%	
61	通合實業有限公司樹林廠	李昭堉	新北市樹林區復興街53巷10號	107/04/25	1.設058-1.04:未於帶鋸機鋸切所需齒齒以外部分的齒齒設置護罩。 2.機016-1.02:將衝床雙手操作更換為腳踏式操作,未設安全護圍或安全裝置。	2	0	2	0	0	0	通知改善	107/09/25	安管080:未將衝床每日作業前檢點紀錄保存3年。	1	0	0	1	0	0	通知改善	0	100%	
62	重冠工業有限公司	邱德二	新北市五股區五工路122號	107/04/25	1.設300-1第1.01:對於8小時日時量平均音壓級超過85分貝之工作場所,未保存噪音監測及暴露評估保護措施、噪音危害控制保護措施、防音防護具之選用及配戴保護措施、成效評估及改善保護措施之執行紀錄並留存3年。 2.設300-1第1.02:實施安全衛生教育訓練,未保存訓練教材及簽到表(包含上課人員名冊、課程內容等)。 3.設300-1第1.03:未訂定職業安全衛生管理計畫。 4.設300-1第1.06:針對顯著發生噪音之作業場所,未每6個月測定噪音1次以上。 5.教027-1:未於自動衝床設置安全護圍。	5	0	0	5	0	0	通知改善 裁處新台幣3萬元整	107/08/01	設300-1.01:使所僱勞工陳光輝、劉進財分別於超過90分貝的衝床區、碎料區從事作業,未採取工程控制或減少勞工噪音暴露時間,使勞工8小時噪音暴露工作日時量超過劑量值。	1	0	0	1	0	0	通知改善	0	100%	
63	順高工業有限公司	陳正雄	新北市樹林區三復街162號	107/04/25	1.設106-1.04:未因定使用中最高壓力(氣氣)鋼瓶。 2.設108-1.05:未因定貯存之最高壓力(氣氣)鋼瓶及裝安護蓋。 3.圍040:未於起重機具吊鈎設有防止所吊物體脫落的裝置。	3	0	3	0	0	0	通知改善	107/11/27	無缺失	0	0	0	0	0	0	便簽結案	0	100%	
64	涂光文(即勁捷企業社)	涂光文	新北市蘆洲區中正路477巷481之23號	107/04/27	1.機004-1:使所僱勞工涂玉山使用衝床從事加工作業時,未於衝床設置安全護圍,致其遭撞傷。 2.機004-3:衝床傳動輪有危害勞工之虞,未設護罩。	2	0	2	0	0	0	通知改善 裁處新台幣3萬元整	107/07/04	無缺失	0	0	0	0	0	0	便簽結案	0	100%	
65	德濱精密工業股份有限公司	陳維平	新北市新莊區中正路558之12號	107/04/30	1.設072.01:設置衝床9台,未指定作業管理人員負責執行檢查衝床及其安全裝置。 2.設108.05:未將貯存中之最高壓力(氣氣)鋼瓶裝安護蓋。 3.教017.1第:未每3年使堆高機操作人員陳志宏、高銘謙接受至少3小時之安全衛生在職教育訓練。 4.安管080:未保留堆高機及升降機之定期檢查紀錄。 5.安管086:勞工人數58人,未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書陳報本處備查。	5	0	2	3	0	0	0	通知改善	107/09/04	設056:對於鑽孔機旋轉刀具有作業,未於機體標示勞工不得使用手套。	1	0	0	1	0	0	通知改善	0	100%
66	合璧工業股份有限公司	詹其力	新北市三重區仁愛街255巷74號	107/05/02	1.機004-1:未於衝床設置安全護圍。 2.機010.04:衝床雙手操作部,其左右手動作時間差在0.5秒以上時,仍可使滑塊動作。 機010.06:對於衝床之雙手操作式安全裝置,其一按鈕之外側與其他按鈕之外側,未保持300毫米以上之距離。	2	0	2	0	0	0	通知改善	107/11/14	無缺失	0	0	0	0	0	0	便簽結案	0	100%	
67	奇力達工業股份有限公司	王德煌	新北市新莊區化成路83巷30號1、2、3樓、32號1樓	107/05/02	1.設056:對於鑽孔機旋轉刀具有作業,未標示勞工不得使用手套。 2.危標015-1:未依實際狀況檢討安全資料表內容,並適時更新。	2	1	0	1	0	0	通知改善	107/06/06	無缺失	0	0	0	0	0	0	便簽結案	0	100%	
68	汎鋸企業有限公司	陳信良	新北市三重區中正北路560巷100弄18號之1	107/05/02	1.機004-3:衝床傳動輪、傳動帶有危害勞工之虞,未設護罩、護圍。 2.機024:未於衝床操作用腳踏板設置防止因誤觸而導致滑塊意外動作之外罩。	2	0	2	0	0	0	通知改善	107/11/13	無缺失(已搬遷)	0	0	0	0	0	0	便簽結案	0	100%	
69	陳再滾(即合環工業社)	陳再滾	新北市三重區中正北路560巷100弄20號1樓	107/05/02	1.機004-1:未於衝床設置安全護圍。 2.機004-3:衝床傳動輪、傳動帶有危害勞工之虞,未設護罩、護圍。 3.機016.04:衝床具有雙手操作更換為腳踏式操作的切換開關,未有安全護圍或安全裝置。 4.機024:未於衝床操作用腳踏板設置防止因誤觸而導致滑塊意外動作之外罩。	4	0	4	0	0	0	通知改善	107/11/13	健017-1.01:未將在職勞工的一般健康檢查紀錄至少保存7年。	1	0	0	1	0	0	通知改善	0	100%	
70	偉杰銘版工業有限公司	張世芳	新北市新莊區化成路三二巷一號(一樓)	107/05/02	無缺失	0	0	0	0	0	0	便簽結案	前次無缺失	無缺失	0	0	0	0	0	0	便簽結案	0	-	
71	山崎企業有限公司	林玉春	新北市新莊區新街路333巷37號	107/05/04	1.教003-1:未使丙種職業安全衛生業務主管林士榮接受安全衛生教育訓練。 2.危標005-1:未於裝有危害性化學品(即含甲醇工業酒精)的容器標示危害圖式及內容。	2	1	0	1	0	0	通知改善	107/10/19	無缺失	0	0	0	0	0	0	便簽結案	0	100%	
72	錦鏢企業股份有限公司	李莉榛	新北市新莊區化成路463號	107/05/07	1.鍋030.03:未於壓力容器(空壓機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力位置。 2.機107:桌上用研磨機,未具有可調整研磨輪與工作物支架之間隙在三毫米以下之工作物支架(即工作物支架損壞)。 3.危標007:未依規定標示危害性化學品(甲苯)圖式(即未標示危害圖式的紅框)。	3	1	2	0	0	0	通知改善	107/06/06	無缺失	0	0	0	0	0	0	便簽結案	0	100%	
73	靜威工業有限公司	黃金印	新北市八里區觀海大道213號	107/05/08	1.設043-1:釘槍機皮帶輪有發生捲夾危害之虞,未設護罩。 2.機004-1:使所僱勞工賴宗祥使用衝床從事加工作業時,未於衝床設置安全護圍,致其左手肘遭撞傷。 3.機004-3:衝床傳動輪及傳動帶有危害勞工之虞,未設護罩。	3	0	3	0	0	0	通知改善 裁處新台幣3萬元整	107/08/10	設275-1.05:電源箱蓋遺失有使勞工感電之虞,未即修補。	1	0	0	0	0	1	通知改善	0	100%	
74	台灣固品企業有限公司新莊廠	李秋琴	新北市新莊區新街路302巷5號	107/05/09	1.設083:扇風機葉片有危害勞工之虞,未設護圍或護圍。 2.機004-3:自動衝床的傳動輪有危害勞工之虞,未設護罩。	2	0	2	0	0	0	通知改善	107/10/12	圍045.03:未於固定起重機操作人員易見處標示操作用開關器所控制的動作種類及方向。	1	0	1	0	0	0	通知改善	0	100%	
75	輝帝企業股份有限公司	林輝球	新北市新莊區新街路234巷2、4號	107/05/09	設072.03:設置衝床五台以上時,未指定作業管理人員保管其鑰匙。	1	0	0	1	0	0	通知改善	107/09/28	設083:扇風機之葉片有危害勞工之虞,未設護圍。	1	0	1	0	0	0	通知改善	0	100%	
76	常友實業股份有限公司	何滿	新北市新莊區後港一路180號	107/05/14	1.教003-1:未使丙種職業安全衛生業務主管周子欽接受安全衛生教育訓練。 2.教027-1:未將勞工一般安全衛生教育訓練紀錄保存3年。 3.機004-1:未於衝床設置安全護圍。 4.機024:未於衝床操作用腳踏板設置防止因誤觸而導致滑塊意外動作之外罩。	4	0	2	2	0	0	通知改善	107/11/30	無缺失	0	0	0	0	0	0	便簽結案	0	100%	
77	蔚大工業有限公司	陳勝源	新北市新莊區五工路99號2、3樓	107/05/15	危標017-1.03:未將乙醇的安全資料表置於工作場所易取得之處。	1	1	0	0	0	0	通知改善	107/07/05	無缺失	0	0	0	0	0	0	便簽結案	0	100%	
78	興台業工業有限公司	劉玉園	新北市蘆洲區仁愛街168號	107/05/15	機016.01:衝床具有雙手操作更換為連續行程操作的切換開關,未有安全護圍或安全裝置。	1	0	1	0	0	0	通知改善	107/07/30	1.設058-1.04:未於帶鋸機切所需齒齒以外部分齒齒設置護罩。 2.教017-3:未使荷重1公噸以上堆高機操作人員林煥佑接受每3年至3小時之安全衛生在職教育訓練。 3.工機021:未於工業用機器人員可動範圍外側設置護圍或安全裝置。 4.環測008-1.03:未每6個月監測使用含正己烷的去漬油從事清潔作業場所之有機溶劑濃度1次以上。 5.機010-1.07:雙手操作式安全裝置之按鈕凸出按鈕盒表面。 6.健016-1:未對從事特別危害健康作業(使用含正己烷的去漬油)之在職勞工實施特殊健康檢查。	6	2	3	1	0	0	通知改善	0	100%	
79	輝駿企業股份有限公司	李美雲	新北市新莊區建國二路77號	107/05/16	1.設275.05:無熔絲開關保護盒外蓋破損,有引起感電危險之虞,未即修補。 2.危標005-1:未於裝有危害性化學品(含乙醇的酒精)的容器標示危害圖式及內容。	2	1	0	0	0	1	通知改善	107/11/26	1.設056:加工用之旋轉刀具(即鑽孔機),未標示勞工不得使用手套,致有被捲之虞而危害勞工。 2.安管003-1:僱用勞工48人,未置乙種職業安全衛生業務主管1人。 3.機104-1:桌上用研磨機使用之護罩,未設置舌板。 4.危標017-1.03:未將乙醇的安全資料表置於工作場所易取得之處。	4	1	1	2	0	0	通知改善	0	100%	
80	保技鋁業股份有限公司	林庭安	新北市鶯歌區中正三路238巷59號	107/05/17	1.設171-1.02:對於1樓設置天然氣管之場所,有引起火災及爆炸危險之虞,未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入,並規定勞工不得使用明火。 2.機010-1.07:雙手操作式安全裝置之按鈕凸出按鈕盒表面。	2	0	1	1	0	0	通知改善	107/10/08	無缺失	0	0	0	0	0	0	便簽結案	0	100%	
81	富金風機股份有限公司鶯歌廠	邱慶宗	新北市鶯歌區大湖路185巷9弄21號	107/05/17	1.教015-2:急救人員白鴻文所受安全衛生教育訓練課程及時數未依附表13之規定。 2.機004-1:未於衝床機械設置安全護圍或安全裝置。 3.機024:未於衝床操作腳踏板設置防止因誤觸而導致滑塊意外動作之外罩。 4.機097-2:未於砂輪切割機拆卸研磨輪軸的側面設置護蓋。	4	0	3	1	0	0	通知改善 裁處新台幣3萬元整	107/10/09	1.設043-1:砂輪切割機傳動帶有發生捲夾危害之虞,未設護罩。 2.設230-1.03:未於合梯兩梯腳間設有金屬等硬質繫材扣牢(即單側金屬繫材損壞)。 3.健015-2:未依勞工健康保護規則附表八所定之檢查項目實施一般健康檢查。	3	0	1	1	1	0	通知改善	0	100%	
82	志銘工業有限公司	簡志銘	新北市鶯歌區德昌街268號	107/05/17	1.安管026-1:未每年對衝床定期實施檢查。 2.安管059-1:未於每日作業前對衝床實施作業點檢。	2	0	0	2	0	0	通知改善	107/10/15	無缺失	0	0	0	0	0	0	便簽結案	0	100%	
83	音傑企業股份有限公司	吳伯訓	新北市新莊區環林南路179之1號	107/05/17	設275.05:無熔絲開關保護盒外蓋破損,有引起感電危險之虞,未即修補。	1	0	0	0	0	1	通知改善	107/10/19	無缺失(已搬遷)	0	0	0	0	0	0	便簽結案	0	100%	
84	旺弘工業有限公司	黃弘昇	新北市淡水區下葉山105之3號1樓	107/05/18	1.教014-1.02:使勞工林容穎擔任荷重在1公噸以上之堆高機操作人員,未使其接受特殊作業安全衛生教育訓練。 2.機004-1:以動力驅動之衝床機械,未具有安全護圍。 3.機004-3:衝床機械之傳動輪、傳動帶等構件,未設置護罩。	3	0	2	1	0	0	通知改善 裁處新台幣3萬元整	107/10/31	教016-1:未使勞工接受從事工作必要的安全衛生教育訓練。	1	0	0	1	0	0	通知改善	0	100%	
85	結農工業有限公司	李文義	新北市林口區湖北里湖子路1之16號	107/05/21	1.教016-3:對所僱勞工實施之一般安全衛生教育訓練,其課程內容及時數不符。 2.安管003-1:勞工人數4人,未設置丙種勞工安全衛生業務主管。	2	0	0	2	0	0	通知改善	107/10/04	無缺失	0	0	0	0	0	0	便簽結案	0	100%	

