

108年度新北市營造業施工架防墜專案勞動檢查結果公開資訊

| 工地序號 | 工程名稱 | 工地地址 | 事業單位名稱 | 公司負責人 | 檢查日期(年/月/日) | | 違反事實說明 | 違反法條 | 違反條數 | 處理結果 | 罰鍰金額 | 停工日期(年/月/日) | 停工違反條數 | 復工日期(年/月/日) | 工程金額 | 備註 | |
|------|--------------------------------------|--------------------|---------------|-------|-------------|---|--------|---|---|------|---|-------------|----------|-------------|----------|------------|---|
| | | | | | 108 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 新湖建設股份有限公司店舖集合住宅新建工程(106廣建字第316號) | 新北市鶯歌區福福路與興鳴路交叉 | 1 揚湖營造股份有限公司 | 金德強 | 108 | 3 | 21 | 1.未於工程結構體施工規劃階段確實評估危害風險。 2.書公司為專案單位，與承攬人分別僱用等共同作業時，未指導及協助承攬人對所僱勞工應以從事泥作工作及預防災害所必要之安全衛生教育訓練。 3.於地上5樓外牆施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。 | 1.職5.2 2.職27.1.4 3.管26 | 3 | 1.通知改善 2.罰鍰進行處分 3.通知改善 | 30,000 | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - |
| 2 | 佳威建設股份有限公司新建工程(106廣建字第065號) | 新北市鶯歌區中正三路与福橋巷交叉 | 2 揚湖營造有限公司 | 鄭國盛 | 108 | 3 | 21 | 1.未於工程裝修施工規劃階段確實評估危害風險。 2.地下室施工場所未有適當之採光及照明。 3.地上2樓施工人員未戴安全帽。 4.地下室樓上地面以鋼筋結構作為通道時，未舖以木板，致勞工有跌倒之虞。 | 1.職5.2 2.設313.8.1 3.管11-1 4.管129.8.3 | 4 | 1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善 | - | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - |
| 3 | 新北市鶯歌區二橋段72地號新建工程(106廣建字第436號) | 新北市鶯歌區中正三路100巷16號旁 | 3 長佑營造有限公司 | 孫昆忠 | 108 | 3 | 21 | 1.未於工程結構體施工規劃階段確實評估危害風險。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(1戶今天井區施工架)，未設置護欄或安全網等防護設備。 3.於地上8樓外牆施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。 4.作業班每週1戶今天井區及外牆施工架定期檢查。 | 1.職5.2 2.警19.1 3.管26 4.管43.1 | 4 | 1.通知改善 2.部分停工並罰鍰進行處分 3.通知改善 4.通知改善 | 30,000 | 108/3/21 | 警19.1 | 108/4/2 | 查核金額五千萬元以上 | - |
| 4 | 合眾建築經理股份有限公司住宅新建工程(103林建字第320號) | 新北市林口區民族路90號對面 | 4 聯發營造有限公司 | 蔡翰柏 | 108 | 3 | 12 | 1.地上2樓樓梯欄杆設置不當，未採取加裝護套等防護設施。 2.地上8樓外牆施工架與樓板支撐角材連接，致施工架有發生振動之虞而影響施工安全。 3.地上6樓地漏鋼筋暴露，未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。 | 1.警5 2.警45.8.1 3.警129.8.9 | 3 | 1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 | - | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - |
| 5 | 蘆洲區集賢段集合住宅結構體新建工程(106蘆建字第157號) | 新北市蘆洲區中興街101號旁 | 5 昌基營造股份有限公司 | 郭維豪 | 108 | 3 | 25 | 1.蘆洲區民族路238巷前外牆施工架未標示載重限制。 2.未實施每週施工架定期檢查。 3.未實施每日高空作業車作業前檢點。 | 1.警46.1.3 2.警43 3.警50-2.1 | 3 | 1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 | - | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - |
| 6 | 蘆洲正義段辦公室集合住宅新建工程(106蘆建字第146號) | 新北市蘆洲區三民路581號 | 6 興發營造股份有限公司 | 徐秀卿 | 108 | 3 | 25 | 1.未於裝修工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(地上2樓至地上11樓外牆施工架)，未設置護欄或安全網等防護設備。 3.地上1樓樓梯於管架之上管料尾端突出，且未依規格大小及長度分別排列。 | 1.職5.2 2.警19.1 3.警37.8.1 | 3 | 1.通知改善 2.部分停工並罰鍰進行處分 3.通知改善 | 30,000 | 108/3/25 | 警19.1 | 108/3/27 | 查核金額五千萬元以上 | - |
| 7 | 峇美建設股份有限公司新建工程(103板建字第469號) | 新北市板橋區文化路2段235號 | 7 瑞豐營造有限公司 | 林福龍 | 108 | 3 | 27 | 1.未針對本工程之室內外裝修作業於施工階段實施風險評估。 2.地上2樓樓梯間未有適當之採光及照明。 3.地下室樓梯間於臨時配線之架空型垂電纜，其燈座帶電器出部分未設置徒手不易接觸之護罩，致勞工有觸電之虞。 4.地上1樓未保持清潔(堆放垃圾雜物)，致有滋生蚊蟲危害勞工健康之虞。 | 1.職5.2 2.設30 3.設24.2.8.1 4.設35 | 4 | 1.限期改善 2.限期改善 3.限期改善 4.限期改善 | - | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - |
| 8 | 新北市板橋區和平路樂集住宅新建工程(103板建字第007號) | 新北市土城區青雲路521巷5號 | 8 黑石工程有限公司 | 高美令 | 108 | 3 | 30 | 1.對於使用道路作業之工作場所(板橋區和平路49號前)，未依規定設置適當交通標誌、標示或標幟。 2.地上2樓拆除材料清除後，未清除階層上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。 3.地上1樓拆除板板時，未妥善整理廢棄物，致人員有跌倒之虞。 | 1.設21 2.警7 3.警145 | 3 | 1.限期改善 2.限期改善 3.限期改善 | - | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - |
| 9 | 忠花園集合住宅新建工程(106板建字第025號) | 新北市板橋區新海路135巷47號旁 | 9 大漢營造工程有限公司 | 何昇學 | 108 | 3 | 27 | 1.對於地上14樓高壓電纜貯存，未予以固定及妥善覆蓋。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(地上2樓至9樓西南側外牆施工架)，未設置護欄或安全網等防護設備。 3.對於外牆施工架設備未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。 | 1.設108.8.5 2.警19.1 3.管63 | 3 | 1.限期改善 2.部分停工並罰鍰進行處分 3.限期改善 | 30,000 | 108/3/27 | 警19.1 | 108/3/29 | 查核金額五千萬元以上 | - |
| 10 | 圓揚砂谷廠大樓新建工程(106沙建字第448號) | 新北市沙止區中興路43號旁 | 10 建國工程股份有限公司 | 吳昌修 | 108 | 3 | 12 | 1.在設計時未預作考慮且未設置其他補強設施時，即以第2層牆上支撐承載重荷(即鋼筋)，致該支撐有崩塌之虞而危害勞工。 2.地下室樓上地面以鋼筋結構作為通道時，未舖以木板，致勞工有跌倒之虞。 3.施工機臺上使用之增高機未設置後扶架。 | 1.警73.1.0 2.警129.8.3 3.機80 | 3 | 1.限期改善 2.限期改善 3.限期改善 | - | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - |
| 11 | 新北市沙止區金龍段231地號等2筆新建工程(103沙建字第750號) | 新北市沙止區湖前街31巷底 | 11 揚湖營造有限公司 | 張勝發 | 108 | 3 | 12 | 1.對於高度2公尺以上之外牆施工架開口，未設置護欄或安全網等防護設備。 2.從事高空作業之架立作業時，未設勞工就其作業有關事項實施檢點。 3.依規定應實施施工架之組立作業檢點，未以檢點手冊或檢點表為之。 | 1.警19.1 2.設67.8.9 3.警78 | 3 | 1.部分停工並罰鍰進行處分 2.限期改善 3.限期改善 | 30,000 | 108/3/12 | 警19.1 | 108/3/18 | 查核金額五千萬元以上 | - |
| 12 | 新禧建設文匯一期新建工程(106土建字第318號) | 新北市土城區學府路2段146號斜對面 | 12 新禧營造有限公司 | 謝天養 | 108 | 3 | 15 | 1.未使所僱勞工學其倒接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。 2.於地上2樓以上之開口部分(外牆施工架及樓板用途)，未設置護欄或安全網等防護設備。 3.於地上6樓外牆施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。 | 1.教16-1 2.警19.1 3.管26 | 3 | 1.通知改善 2.部分停工 3.通知改善 | - | 108/3/15 | 警19.1 | 108/3/18 | 查核金額五千萬元以下 | - |
| 13 | 新北市五股區洲子洋芳洲段商業區集合住宅新建工程(100廣建字第691號) | 新北市五股區新五路3段236號旁 | 13 中福營造股份有限公司 | 盧沂郁 | 108 | 3 | 28 | 1.地上2樓樓梯間於臨時配線之架空型垂電纜，其燈座帶電器出部分未設置徒手不易接觸之護罩，致勞工有觸電之虞。 2.地上2樓至2樓外牆施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定(未以制式插銷固定)。 3.地下室增高機未設置後扶架。 | 1.設24.2.1 2.警59.8.4 3.機78 | 3 | 1.通知改善 2.罰鍰進行處分 3.通知改善 | 30,000 | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - |
| 14 | 呈福建設開發案新建工程(104廣建字第301號) | 新北市淡水區自強路419號旁 | 14 嘉泰營造股份有限公司 | 許建一 | 108 | 3 | 10 | 1.對於高度2公尺以上之開口部分(西側地上2樓至11樓外牆施工架)，未設置護欄或安全網等防護設備。 2.地上2樓至2樓外牆施工架(水泥)堆置高度超過10層，且未以至少每2層交錯一次方向堆疊，致有倒塌危害勞工之虞。 | 1.警19.1 2.警36.8.102 | 2 | 1.罰鍰進行處分 2.通知改善 | 30,000 | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - |
| 15 | 輔仁大學「宜聖宿舍新建工程」(103莊建字第086號) | 新北市新莊區三泰路56號對面 | 15 協遠營造股份有限公司 | 王嘉慶 | 108 | 3 | 15 | 1.未於結構體工程施工階段確實評估危害風險。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(屋頂突出物西南側外牆施工架)，未設置護欄或安全網等防護設備。 3.地上2樓樓梯欄杆柱間距離超過2.5公尺。 | 1.職5.2 2.警19.1 3.警20.8.3 | 3 | 1.通知改善 2.部分停工並罰鍰進行處分 3.通知改善 | 40,000 | 108/3/15 | 警19.1 | 108/3/18 | 查核金額五千萬元以上 | - |
| 16 | 合眾建築經理股份有限公司新建工程(103莊建字第683號) | 新北市新莊區福美路10號對面 | 16 寶來營造有限公司 | 許耀堂 | 108 | 3 | 25 | 1.未於結構體工程施工階段確實評估危害風險。 2.地下室樓上地面以鋼筋結構作為通道時，其帶索通路未有防護設施，致有墮欄之虞而危害勞工。 3.地下室樓上機臺高度超過1.8公尺。 | 1.職5.2 2.設153-1.8.7 3.警55 | 3 | 1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 | - | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - |

108年度新北市營造業施工架防墜專案勞動檢查結果公開資訊

| 工地序號 | 工程名稱 | 工地地址 | 事業單位名稱 | 公司負責人 | 檢查日期(年/月/日) | | | 違反事實說明 | 違反法條 | 違反條數 | 處理結果 | 罰鍰金額 | 停工日期(年/月/日) | 停工違反條數 | 復工日期(年/月/日) | 工程金額 | 備註 | |
|------|-------------------------------------|----------------------|------------|-------|-------------|---|----|---|---|------|---|--------|-------------|--------|-------------|------------|------------|---|
| | | | | | 108 | 3 | 14 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 淡水區竹園段630-3地號新建工程 (105淡建字第118號) | 新北市淡水區民權路187巷40號旁 | 寶路營造股份有限公司 | 趙子超 | 108 | 3 | 14 | 1.未於建築工程施工程期階段確實評估危害風險。 2.地上2樓未有適當之採光及照明。 3.疲勞工作導致施工架組立作業時,未使其就作業有關事項實施檢點。 4.依規定應實施建築物之施工架組立作業檢點,未以檢點手冊或檢點表為之。 | 1.職5.2 2.警30 3.警17.8.9 4.警78 | 4 | 1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善 | - | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - | |
| 18 | 和光建設124地號新建工程 (104淡建字第203號) | 新北市淡水區新市二路3段172巷15號旁 | 建欣營造股份有限公司 | 周文盛 | 108 | 3 | 14 | 1.未於結構體工程施工程期階段確實評估危害風險。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(屋頂桁架連同、屋頂兩側及側外牆施工架),未設置護欄、覆蓋安全網等防護設備。 3.本實施每週施工架定期檢查一次。 | 1.職5.2 2.警19.1 3.警43.1 | 3 | 1.通知改善 2.部分停工並罰鍰進行處分 3.通知改善 | 30,000 | 108/3/14 | 警19.1 | 108/3/21 | 查核金額五千萬元以上 | - | |
| 19 | 店舖集合住宅新建工程 (106樹建字第314號) | 新北市樹林區學勤路與大成路交叉口 | 力宏營造股份有限公司 | 王友斌 | 108 | 3 | 12 | 1.未於結構體工程施工程期階段確實評估危害風險。 2.未立即清除積落於地上2樓電梯井安全網之垃圾及材料。 3.地上3樓地面鋼筋結構作為通道時,未鋪以木板或勞工有跌倒之虞。 | 1.職5.2 2.警22.8.5 3.警129.8.3 | 3 | 1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 | - | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - | |
| 20 | 春逸家城工業大樓新建工程 (106土建字第269號) | 新北市土城區承天路8巷2號 | 紹倫營造股份有限公司 | 黃家豪 | 108 | 3 | 29 | 1.未於結構體工程施工程期階段確實評估危害風險。 2.地上1樓未設置適當危險區域及未設置阻擋危險物之圍屏、警示標誌,即疲勞工作以投擲方式運送垃圾。 3.斷上城區承天路8巷2號外牆施工架之重量限制未於明顯處說明標示。 4.地上3樓4樓露臺之施工架之構築方式未符合國家標準(未綁設交叉拉桿)。 | 1.職5.2 2.警28.8.1 3.警46.1.3 4.警59.8.1 | 4 | 1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.罰鍰進行處分 | 30,000 | - | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - |
| 21 | 全坤建設開發股份有限公司新建工程 (105八建字第167號) | 新北市八里區文昌三街 | 家園營造股份有限公司 | 紀榮村 | 108 | 3 | 15 | 1.未於結構體工程施工程期階段確實評估危害風險。 2.對於有墜落危險之地上1樓電梯井,未設置警告標示。 3.工地除文昌六街出入口所設置之拉開式大門,無作業需要時未予關閉。 4.模板堆置高度超過1.8公尺。 | 1.職5.2 2.設232 3.警11.8.2 4.警35 | 4 | 1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善 | - | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - | |
| 22 | 大新田開發股份有限公司新建工程 (104八建字第386號) | 新北市八里區文昌路與文昌六街交叉口 | 榮豐營造股份有限公司 | 林甄純 | 108 | 3 | 15 | 1.未於結構體工程施工程期階段確實評估危害風險。 2.構築地上1樓外牆施工架之方式,未符合國家標準(未綁設交叉拉桿)。 3.地上3樓拆除模板時,未妥善整理模板物料,致人員有跌倒之虞。 | 1.職5.2 2.警59.8.1 3.警145 | 3 | 1.通知改善 2.罰鍰進行處分 3.通知改善 | 30,000 | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - | |
| 23 | 中和板南段板橋新建工程 (106中建字第016號) | 新北市中和區中山路2段482巷 | 輝建營造有限公司 | 洪文豪 | 108 | 3 | 26 | 1.對於地上3樓高壓電纜槽,未妥善覆蓋。 2.地下3樓基礎之鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護措施。 | 1.設108.8.5 2.警129.8.9 | 2 | 1.通知改善 2.通知改善 | - | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - | |
| 24 | 永邦開發中和區盛昌段新建工程 (104中建字第050號) | 新北市中和區國通路305巷5弄55號旁 | 千瑞營造股份有限公司 | 黃志綱 | 108 | 3 | 26 | 1.對於高度2公尺以上之開口部分(地下3樓南側電梯井),未設置護欄或安全網等防護設備。 2.施工機表覆欄前方2公尺內之地板堆放物料,物料緊鄰護欄,並未採取增加護欄高度等防止墜落之安全措施。 | 1.警19.1 2.警59.8.7 | 2 | 1.罰鍰進行處分 2.通知改善 | 30,000 | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - | |
| 25 | 三重富貴段新建工程 (104重建字第100號) | 新北市三重區三信路與集賢街交叉 | 柏盛營造工程有限公司 | 陳淑敏 | 108 | 3 | 20 | 1.未於結構體工程施工程期階段確實評估危害風險。 2.地上2樓至8樓樓間連接於四時配線之架空電纜,其總距離電露出部分未設置扶手或不再接觸之護罩,致勞工有感電之虞。 3.對於高度2公尺以上之地上8樓至9樓外牆施工架開口,未設置護欄或安全網等防護設備。 4.於地上1樓外牆施工架上置放物料未予以固定,致有墜落之虞而危害勞工。 | 1.職5.2 2.設24.2.8.1 3.警19.1 4.警26 | 4 | 1.通知改善 2.通知改善 3.部分停工並罰鍰進行處分 4.通知改善 | 30,000 | 108/3/20 | 警19.1 | 108/3/25 | 查核金額五千萬元以上 | - | |
| 26 | 新美貴區新建工程 (106重建字第194號) | 新北市三重區朝陽街26巷1弄16號對面 | 山陽營造股份有限公司 | 鄭文明 | 108 | 3 | 20 | 1.未於結構體及外部裝修工程施工程期階段確實評估危害風險。 2.地上1樓以施工架踏板作為高差之絆連通道,未設置扶手等安全通行設備。 3.對於高度2公尺以上之地上10樓至11樓外牆施工架開口,未設置護欄或安全網等防護設備。 4.地上1樓結構覆欄未能承受75公斤之荷重(未設置斜柱)。 | 1.職5.2 2.設35 3.警15.1 4.警29.8.5 | 4 | 1.通知改善 2.通知改善 3.部分停工並罰鍰進行處分 4.通知改善 | 30,000 | 108/3/20 | 警19.1 | 108/3/28 | 查核金額五千萬元以上 | - | |
| 27 | 富思特淡水新市段集合住宅大樓新建工程 (106淡建字第382號) | 新北市淡水區濱海路2段202巷65弄旁 | 昌隆營造股份有限公司 | 黃文福 | 108 | 3 | 14 | 1.未於建築工程施工程期階段確實評估危害風險。 2.地下3樓板臨時開口所設置之護蓋,未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。 3.地上3樓於外牆施工架上置放物料未予以固定,致有墜落之虞而危害勞工。 4.製鋼第1層施工架之構築方式未符合國家標準(未綁設交叉拉桿)。 | 1.職5.2 2.警21.8.226 3.警26 4.警59.8.1 | 4 | 1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.罰鍰進行處分 | 30,000 | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - | |
| 28 | 合新建設淡水區崙崙段482地號大樓新建工程 (106淡建字第167號) | 新北市淡水區瑛頂路82號對面 | 海城營造有限公司 | 張勝發 | 108 | 3 | 14 | 1.未於建築工程施工程期階段確實評估危害風險。 2.對於高度2公尺以上之地上1樓東側天井施工架開口,未設置護欄或安全網等防護設備。 3.構築地上6樓北側外牆施工架之材料(即下拉桿),有顯著之變形。 | 1.職5.2 2.警19.1 3.警43.8.1 | 3 | 1.通知改善 2.部分停工並罰鍰進行處分 3.通知改善 | 30,000 | 108/3/14 | 警19.1 | 108/3/21 | 查核金額五千萬元以上 | - | |
| 29 | 碧瑤開發股份有限公司新建工程 (109泰建字第507號) | 新北市泰山區全興路與仁德路口 | 寶業營造有限公司 | 許耀堂 | 108 | 3 | 13 | 1.未於結構體工程施工程期階段確實評估危害風險。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(地上2樓樓板及外牆施工架),未設置護欄或安全網等防護設備。 3.地上2樓模板堆置高度超過1.8公尺。 | 1.職5.2 2.警19.1 3.警35 | 3 | 1.通知改善 2.部分停工並罰鍰進行處分 3.通知改善 | 40,000 | 108/3/13 | 警19.1 | 108/4/1 | 查核金額五千萬元以上 | - | |
| 30 | 富奇開發建設鎮宅宅新建工程 (103店建字第558號) | 新北市新店區遠鏡路16號對面 | 立鴻營造工程有限公司 | 王崇 | 108 | 3 | 28 | 1.未於結構體工程施工程期階段確實評估危害風險。 2.地上1樓至2樓樓間未有適當之採光及照明。 3.對於高度2公尺以上之開口部分(1樓地上3樓外牆施工架),未設置護欄或安全網等防護設備。 | 1.職5.2 2.設30 3.警19.1 | 3 | 1.通知改善 2.通知改善 3.罰鍰進行處分 | 30,000 | - | - | - | 查核金額五千萬元以上 | - | |

註：
1.工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準
2.違反條數說明：
警：營造業安全衛生設施標準 職：機械設備器具安全標準 職：職業安全衛生法 警：職業安全衛生管理辦法 教：職業安全衛生教育訓練規則
3.罰鍰金額單位：新臺幣(元)