

# 108年度新北市營造業夏季防感電專案勞動檢查結果公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱	初查日期 (年/月/日)			違反事實說明	違反 法條	違反 法條 數量	辦理結果	罰鍰 金額	停工日期 (年/月/日)	停工 違反 法條	復工日期 (年/月/日)	工程金額	備註
				年	月	日										
1	新北市板橋區忠孝國民中學老舊校舍整建統包工程 (107板建字第524號)	新北市板橋區成都街30號	世久營造探勘工程股份有限公司	108	8	15	1.未於基礎工程施工規劃階段落實危害風險評估。 2.工區使用交流電焊機從事鋼構電焊作業時，未設置滅火器材。 3.地上1樓鋼構電焊作業所使用之交流電焊機，其自動電擊防止裝置未具功能(損壞)(即二次側非工作電壓超過25伏特)，致勞工有感電之虞。 4.工區安全支撐樑橫設欄杆柱鉤鉤未能承受75公斤之荷重(徒手能力即會搖動)。	1.職5.2 2.設176 3.設250 4.營20.*5	4	1.通知改善 2.通知改善 3.停工並罰鍰進行處分 4.通知改善	30,000	108/8/15	設250	108/8/23	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
2	新北市板橋區江翠國民中學老舊校舍整建統包工程 (107板建字第437號)	新北市板橋區松江街63號	世久營造探勘工程股份有限公司	108	8	27	1.未於結構體工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.教學大樓地上2樓教室區堆置可調鋼管支柱時，未以繩索捆綁或設置擋格等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 3.教學大樓地上2樓連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩，致勞工有感電之虞。	1.職5.2 2.設153 3.設242.*1	3	1.通知改善 2.罰鍰進行處分 3.通知改善	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
3	新北市五股區史察國小老舊校舍整建統包工程 (107股建字第409號)	新北市五股區四維路2號	世久營造探勘工程股份有限公司	108	8	23	1.對於橫隔地上1樓與中庭地面間之通行路徑，未設置適當之通行設備(通行踏板未設置扶手等安全設備)。 2.對於有墜落危險之地上2樓電梯井，未設置警告標示。	1.設35 2.設232	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
4	國立臺灣藝術大學多功能活動中心新建工程 (105板建字第038號)	新北市板橋區大觀路1段59號	世誠營造股份有限公司	108	8	23	1.地上1樓使用空氣壓縮機(對地電壓150伏特以上)從事打石作業，未在其連接電路上裝設漏電斷路器，致勞工有感電之虞。 2.地上1樓使勞工從事戶外作業時，未視天候狀況採取降低作業場所溫度之措施。 3.地上1樓使用含有危害性化學品(二甲苯)，未提供勞工安全資料表。	1.設243.*1 2.設324之6.*1 3.危12.1	3	1.罰鍰進行處分 2.通知改善 3.通知改善	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	國立臺灣藝術大學
5	國立臺北大學三峽校區第二期學生宿舍 (107峽建字第038號)	新北市三峽區大學路151號	百輝營造有限公司	108	8	14	1.未於結構體工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.地上1樓東側所使用之移動式加壓水泵(對地電壓186伏特)，未在其連接電路上裝設漏電斷路器，致勞工有感電之虞。 3.使勞工於工區南側從事戶外作業時，未視天候狀況提供適當之飲料或食鹽水。 4.地上1樓西側運送垃圾之輸送管道未劃定適當飛落區域，且未設置阻擋飛落物之圍屏、警示線。	1.職5.2 2.設243.*1 3.設324之6.*3 4.營28.1.1	4	1.通知改善 2.停工並罰鍰進行處分 3.通知改善 4.通知改善	30,000	108/8/14	設243.*1	108/8/21	查核金額五千萬元以上	國立臺北大學
6	新北市板橋區新埔國民小學老舊校舍整建統包工程 (107板建字第391號)	新北市板橋區互助街25巷9號	榮金營造工程股份有限公司	108	8	29	對於高度2公尺以上之地下1樓樓板周邊開口，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	營19.1	1	罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
7	新北市三重區碧華國民小學老舊校舍整建統包工程 (107重建字第387號)	新北市三重區五華街160號	榮金營造工程股份有限公司	108	8	30	1.未於結構體工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.於地上2樓公共空間堆置鋁窗、地上4樓公共空間堆置施工架門框及踏板時，未以繩索捆綁或設置擋格等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 3.對於有墜落危險之地上3樓電梯井，未設置警告標示。 4.地上1樓未劃定適當飛落區域及未設置阻擋飛落物之圍屏、警示線與監視人員時，即使勞工以投擲方式運送垃圾。	1.職5.2 2.設153 3.設232 4.營28.1.1	4	1.通知改善 2.罰鍰進行處分 3.通知改善 4.通知改善	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市三重區碧華國民小學
8	新北市板橋區中山國民小學老舊校舍改建暨地下停車場新建工程 (105板建字第017號)	新北市板橋區大觀路2段109巷口	啟赫營造股份有限公司	108	8	13	1.對於地上1樓從事金屬熔斷作業所用之可燃性氣體(即乙炔)及氧氣容器，未將其直立穩妥安置，致有滾動撞擊之虞而危害勞工。 2.使勞工於地上1樓從事戶外作業時，未視天候狀況實施勞工熱疾病預防相關教育宣導。 3.未使職業安全衛生業務主管每2年接受至少6小時安全衛生在職教育訓練。 4.地上1樓以車輛機械(即油壓粉碎機)從事拆除作業時，未在該機械上裝設警示燈及蜂鳴器，致人員有被撞之虞。	1.設190.*3 2.設324之6.*9 3.教17之1.*1 4.營69.*5	4	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
9	新北市林口區新林國民小學校舍新建工程 (105林建字第516號)	新北市林口區忠孝三路與三民路交叉口	巨佳營造工程股份有限公司	108	8	13	1.地上1樓以搖揚機吊運物料時，其吊鉤所設置防止吊車中所吊物體脫落之裝置(防滑舌片)故障。 2.地上2樓II棟使用瓦斯噴燈從事地埋作業時，未設置滅火器材。 3.於地上2樓F棟潮濕場所使用電動機械(水泥攪拌機)，其連接電路上裝設漏電斷路器故障(按下漏電斷路器之測試開關無法正常跳脫)，致勞工有感電之虞。	1.設155之1.*4 2.設176 3.設243.*2	3	1.通知改善 2.通知改善 3.罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
10	新北市新莊區民安國民小學老舊校舍整建統包工程 (107莊建字第421號)	新北市新莊區民安路261號	巨佳營造工程股份有限公司	108	8	23	1.地下2樓樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。 2.對於地上1樓可調鋼管支柱堆積，未設置適當之墊腳及擋格，致有滾動之虞而危害勞工。 3.地上1樓保麗龍板堆置高度超過1.8公尺。	1.營21.*286 2.營34 3.營35	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
11	新北市三重區光榮國民小學老舊校舍整建統包工程 (107重建字第473號)	新北市三重區秀江街57號對面	萬鼎工程服務股份有限公司	108	8	28	1.對於地下2樓獨立施工架上下設備，未設置扶手等安全通行設備。 2.使勞工於工區從事戶外作業時，未視天候狀況實施勞工熱疾病預防相關教育宣導。 3.未使所僱勞工接受職業安全衛生在職教育訓練。 4.地下2樓暴露之鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。	1.設35 2.設324之6.*9 3.教17.1.12 4.營129.*9	4	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市政府新建工程處
12	新北市立碧華國民中學校舍遷校新建工程 (107重建字第245號)	新北市三重區五華街與三賢街交叉口	鋼管建築工程股份有限公司	108	8	22	1.地上1樓金屬螺絲桿露，未採取彎曲尖端或加裝護套等防護設施。 2.地上1樓模板材料拆除後，未拆除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。 3.對於高度2公尺以上之開口部分(教學大樓西側地上3樓樓板周邊)，未設置護欄或安全網等防護設備。	1.營5 2.營7 3.營19.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市立碧華國民中學
13	輔仁大學「宜聖宿舍新建工程」(103莊建字第086號)	新北市新莊區三泰路46號	協進營造股份有限公司	108	8	14	1.未於內、外部裝修工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.1樓連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩，致勞工有感電之虞。 3.工地所設之移動式圍籬(鄰三泰路56號對面)未設置警告標示(如警示圖樣)。 4.地上1樓砂之堆積場所，未予以覆蓋，致有塵土飛揚危害勞工之虞。 5.地上1樓中庭區所使用之研磨機，其研磨輪未設護罩。	1.職5.2 2.設242.*1 3.營8.*2 4.營33.*4 5.機95	5	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善 5.罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	查核金額五千萬元以上	輔仁大學學校財團法人輔仁大學
14	新北市立八里國民中學中文用地一新建棒球場工程	新北市八里區八里大道與中華路交叉口	圓利營造有限公司	108	8	23	1.未於鋪面工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.使勞工從事戶外作業時，未視天候狀況採取降低作業場所溫度之措施。 3.工區內以車輛機械(即挖土機)從事露天開挖作業時，未在該機械上裝設警示燈，致人員有被撞之虞。 4.對於工區內露天開挖作業之工作場所，未設置警告標示。 5.未實施每日挖土機作業前檢點。	1.職5.2 2.設324之6.*1 3.營69.*5 4.營78 5.營50	5	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善 5.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市立八里國民中學
15	新北市蘆洲區蘆洲國民小學自立午餐廚房及烹飪教室興建工程 (107蘆建字第110號)	新北市蘆洲區中正路100號	宏旭營造有限公司	108	8	19	1.地上2樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質材料扣牢。 2.地上1樓含有危害性化學品(甲酸)之香蒸水，未製作危害性化學品清單。	1.設230.1.3 2.危17.1	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市蘆洲區蘆洲國民小學
16	清水高級中學至美樓(一)(三)(四)耐震補強工程	新北市土城區明德路1段72號	保盛營造有限公司	108	8	5	1.至美樓地上4樓走廊堆置鉛製門框時，未以繩索捆綁或設置擋格等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 2.至美樓地上3樓332教室所使用之交流電焊機(對地電壓217.2伏特)，未在其連接電路上裝設漏電斷路器，致勞工有感電之虞。 3.至美樓地上4樓424教室所使用之研磨機，其研磨輪未設護罩。	1.設153 2.設243.*2 3.機95	2	1.通知改善 2.停工改善 3.通知改善	-	108/8/5	設243.*2	108/8/8	查核金額五千萬元以下	新北市立清水高級中學

# 108年度新北市營造業夏季防感電專案勞動檢查結果公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱	初查日期 (年/月/日)			違反事實說明	違反 法條	違反 法條 數量	辦理結果	罰鍰 金額	停工日期 (年/月/日)	停工 違反 法條	復工日期 (年/月/日)	工程金額	備註
				年	月	日										
17	政理科技大學、誠信館新建工程(107板建字第307號)	新北市板橋區新海路3號對面	13 樹盛營造股份有限公司	108	8	29	1.施工平臺車輛承營建機械(挖土機)未設置堅固頂蓬。 2.使勞工於施工平臺從事戶外作業時,未視天候狀況採取降低作業場所溫度之措施。 3.地上1樓儲存易燃性物料(乙炔),未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。 4.第1層擋土支撐上方水平安全母索之鉤鉤端未標示繫掛安全帶之條數。	1.設119.9.3 2.設324之6.1 3.營12 4.營23.8	4	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	政理科技大學
18	C棟青山樓耐震補強工程	新北市土城區延和路23號	14 銘興營造股份有限公司	108	8	29	1.地上5樓使用之合梯,其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢,且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 2.地上5樓施工人員未佩戴安全帽。	1.設230.1.3 2.營11-1	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市土城區安和國民小學
19	中平樓耐震補強工程	新北市新莊區中平路385號	誠新營造有限公司	108	8	23	1.地上1樓使用之合梯,其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢,且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 2.構築地上1樓實踐樓外牆施工架之方式,未符合國家標準(未落設交叉拉桿)。	1.設230.1.3 2.營59.1	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市立中平國民中學
20	新北市立海山高級中學108年度和平樓、忠孝樓及科學樓B耐震補強工程	新北市板橋區溪生東路215號	15 保盛營造有限公司	108	8	28	1.對於高度2公尺以上之忠孝樓北側外牆施工架開口,未設置護欄或安全網等防護設備。 2.對於忠孝樓地上1樓散放地面管料,未儲存於堅固而平坦之臺架上。	1.營19.1 2.營37.1	2	1.停工改善 2.通知改善	-	108/8/28	營19.1	108/8/30	查核金額五千萬元以下	新北市立海山高級中學
21	108年度日新樓耐震能力補強工程	新北市新店區安忠路36號	16 昇達營造有限公司	108	8	14	1.未於修繕工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.對於高差1.5公尺以上之場所(日新樓地下1樓獨立式施工架),未設置安全上下設備。 3.地上1樓使用不符合規定之合梯(兩梯腳間無固定繫材扣牢)。 4.對於高度2公尺以上之開口部分(日新樓地下1樓獨立式施工架),未設置護欄等防護設備。	1.職5.2 2.設228 3.設230.1.3 4.營19.1	4	1.通知改善 2.停工改善 3.通知改善 4.停工改善	-	108/8/14	1.設228 2.營19.1	108/8/22	查核金額五千萬元以下	新北市新店區安地國民小學
22	懷恩樓南北棟耐震補強工程併外牆磁磚脫落暨鋼筋裸露整修工程	新北市樹林區潭興街91巷口	17 國華營造工程有限公司	108	8	21	1.未於修繕工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.地上3樓使用之合梯無固定繫材扣牢。 3.地下1樓模板材料拆除後,未拔除殘留其上之鐵釘,致勞工有被割之虞。	1.職5.2 2.設230.1.3 3.營7	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市樹林區文林國民小學
23	新北市樹林高級中學風雨操場興建工程	新北市樹林區中華路8號	18 永榮營造有限公司	108	8	21	1.未於裝修工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.地上1樓散放地面管料,未儲存於堅固而平坦之臺架。 3.未實施每日高空工作車作業前檢點。	1.職5.2 2.營37.1 3.管50之1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市立樹林高級中學
24	108年新北市立市福和國中(鶴芳樓)補強工程採購案	新北市永和區永利路71號	19 元強營造股份有限公司	108	8	23	1.未於補強工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.地上3樓使用可燃性氣體(即乙炔)及氧氣從事金屬熔斷作業時,未將使用中與非使用中容器分開儲存。 3.對於高差1.5公尺以上之地上4樓施工架,未設置安全上下設備。 4.對於地上4樓所用之木材加工用圓盤鋸,未設置鋸齒接觸預防裝置。	1.職5.2 2.設190.8 3.設228 4.機60.2	4	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市立市福和國民中學
25	自強樓一期耐震能力補強工程	新北市永和區國中路111號	20 年建營造有限公司	108	8	23	1.未於補強工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.於地上3樓堆置窗框時,未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施,致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 3.對於地上1樓可調鋼管支柱堆放,未設置適當之墊塊及擋樁,致有滾動之虞而危害勞工。 4.雇主對於低壓電氣設備,未每年定期實施檢查一次。	1.職5.2 2.設153 3.營34 4.管31	4	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市立永和國民中學
26	108年度光華國小三棟校舍耐震補強工程(第三次招標)	新北市新莊區龍安路452號	年建營造有限公司	108	8	12	1.未於修繕工程施工規劃階段確實評估危害風險。 2.二樓樓地上1樓測濕作業場所使用電動攪拌機從事粉塵作業,未在其連接電路上裝設漏電斷路器,致勞工有感電之虞。 3.二樓樓地上1樓外牆施工架之構架方式未符合國家標準(未落設交叉拉桿)。	1.職5.2 2.設243.2 3.營59.1	3	1.通知改善 2.停工改善 3.通知改善	-	108/8/12	設243.2	108/8/16	查核金額五千萬元以下	新北市新莊區光華國民小學
27	舊林口衛生所新建非營利幼兒園舍工程(108林建字第206號)	新北市林口區林口路76號	21 崑騰營造股份有限公司	108	8	13	1.林口區林口路76號前道路指揮人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心,致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 2.對於高差1.5公尺以上之工作場所(地上1樓地面至閣層層底部),未設置安全上下設備。 3.使勞工於地下閣層從事戶外作業時,未視天候狀況採取降低作業場所溫度之措施。 4.工地所設之移動式圍籬(鄰林口區林口路76號前)未設置警告標示。	1.設21之2.1.2 2.設228 3.設324之6.1 4.營8.2	4	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以上	新北市林口區林口國民小學
28	新北市新莊區崇富國小文藝樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程	新北市新莊區中和街193號	22 壬申營造股份有限公司	108	8	15	1.地上5樓模板材料拆除後,未拔除殘留其上之鐵釘,致勞工有被割之虞。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(科學樓內側地上2樓至4樓外牆施工架),未設置護欄或安全網等防護設備。 3.地上5樓拆除模板時,未妥善整理模板物料,致人員有跌倒之虞。 4.地上4樓所使用之研磨機,其研磨輪未設護罩。	1.營7 2.營19.1 3.營145 4.機95	4	1.通知改善 2.停工改善 3.通知改善 4.通知改善	-	108/8/15	營19.1	108/8/22	查核金額五千萬元以下	新北市新莊區崇富國民小學
29	同榮國民小學108年度第一期校舍耐震能力補強工程	新北市泰山區公園路33號	23 正光陽營造廠有限公司	108	8	22	1.地上1樓使用之合梯,其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢,且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 2.地上1樓散放地面之管料,未儲存於堅固而平坦之臺架上。	1.設230.1.3 2.營37.1	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市泰山區同榮國民小學
30	新北市泰山國小108年至善樓A、B棟校舍耐震補強工程	新北市泰山區泰林路二段255號	24 川遠營造股份有限公司	108	8	8	1.地上1樓走廊堆置鋁製門框時,未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施,致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 2.地上2樓走廊有柴油之容器,未依規定標示危害圖示及警告語。 3.地上1樓106教室含有危害性化學品(甲醛)之水泥漆,未提供勞工安全資料表。	1.設230.1.3 2.處5.1 3.處12.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	查核金額五千萬元以下	新北市泰山區泰山國民小學
註： 1.工程名稱以現場工程告示牌所載內容為主 2.違反法條說明： 設：職業安全衛生設施規則 營：營造安全衛生設施標準 機：機械設備器具安全標準 3.罰鍰金額單位：新臺幣(元)								96	通知改善：87項次 罰鍰進行處分：9項次	270,000	停工：7項次					