

108年火災爆炸危害預防暨專家學者陪檢專案檢查公開資訊

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	檢查日期	違反法條	違反法條數量	火災爆炸違規	化學管理違規	其他違規	行政處分	檢查日期	違反法條	違反法條數量	火災爆炸違規	化學管理違規	其他違規	行政處分	備註
1	亞克迪生股份有限公司	坂野治郎	新北市板橋區四川路2段16巷9號6樓、7樓	108/04/3	1. 設177.1.1&3:噴漆室有易燃液體之蒸氣(即二甲苯等有機溶劑揮發氣體)滯留,而有引起火災及爆炸危險之虞,未指定專人對於前述氣體之濃度,於作業前測定之,且使用之電氣設備(即微波爐、烤箱、電氣插座等)未具防爆性能構造。 2. 設275.*.5:對於電氣設備(即無熔絲斷路器)所設防止人員感電之箱體損壞未修復。 3. 設287:對於勞工有暴露於非游離輻射線(即雷射雕刻機之雷射)之虞,未置備適當安全衛生防護具(如防護眼鏡)。 4. 管40:對於有機溶劑(即含甲苯之香蕉水)作業區所設之局部排氣裝置未每年依規定定期實施檢查。 5. 管79:對應實施定期檢查之局部排氣裝置,未訂定自動檢查計畫。 6. 環8.1.3:對於使用有機溶劑(即含正己烷之去漬油等)之作業場所,未每6個月測定其濃度1次以上。 7. 機安104.1:對於桌上用研磨機之護罩,未設置可調整研磨輪周邊與護罩間隙在10毫米以下之舌板。 8. 危標15.1:未每3年適時檢討更新危害性化學品(即含正己烷之去漬油)安全資料表內容。 9. 危標17.1.2:未製作危害性化學品(即含正己烷之去漬油等)清單。 10. 危4:使勞工處置、使用具有健康危害的化學品(即含正己烷之去漬油等),未評估其危害及暴露程度,劃分風險等級,並採取對應之分級管理措施。	10	1	4	5	通知改善及罰鍰(設177.1.1&3、機安104.1及環8.1.3)	108/11/14	無缺失	-	-	-	-	無	
2	三環織針工業股份有限公司	陳碩德	新北市新莊區化成路11巷43、45、47號	108/04/09	1. 設22.2:未於淬火爐表面標示高溫警示標誌。 2. 設43.1:淬火爐、鋸槽機及磨毛頭機之傳動帶有引起捲夾危害之虞,未設護罩、護圍。 3. 設90:起重機具之吊具設置防止吊舉物脫落之裝置(即防滑舌片)損壞。 4. 機安5.*.4:未使自動衝床具有防止勞工身體一部分介入滑塊動作範圍的構造。	4	0	0	4	通知改善及罰鍰(機安5.*.4、設43.1及設90)	108/10/25	無缺失	-	-	-	-	無	
3	世續實業有限公司	蕭國法	新北市五股區民義路二段25之6號	108/04/10	1. 職安16.1:對於3樓使用1座高壓氣體特定設備(即液化石油氣儲槽),屬職業安全衛生法所定之危險性設備,未經勞動檢查機構或勞動部指定之代行檢查機構檢查合格。 2. 設94:未於升降機1樓出入口標示其積載荷重。 3. 設106.*.4:高壓氣體容器(即液化石油氣鋼瓶)使用時未加固定。 4. 設108.*.5:對於高壓氣體(即液化石油氣)貯存,未予固定。 5. 設171.*.2:對於使用液化石油氣之作業場所(即3樓之高壓氣體特定設備放置場所),未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。 6. 設177.1.3:地上3樓塗裝室有易燃液體(即含二甲苯、正丁醇、醋酸丁脂及丁基甘醇之一般烤漆)蒸氣滯留,而引起爆炸、火災危險之虞,使用之電氣設備(即日光燈)未具防爆性能構造。 7. 設224.1:對於高度2公尺以上之4樓平臺開口部分,未設置護欄等防護設備。 8. 設228:未於高差1.5公尺以上之4樓平臺設置安全上下設備(未設扶手)。 9. 設275.*.5:配電箱之覆蓋損壞未修復,使帶電部分裸露,有發生感電危險之虞。 10. 機19:使所僱勞工從事有機溶劑作業時,未指定現場主管擔任有機溶劑作業主管。 11. 管3.1:僱用勞工24人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 12. 危標5.1:對於裝有危害性化學品(含二甲苯、正丁醇、醋酸丁脂及丁基甘醇之一般烤漆)之容器,未標示製造商或供應商地址。 13. 危標15.1:未對一般烤漆(即含二甲苯、正丁醇、醋酸丁脂及丁基甘醇)之安全資料表內容適時更新,並至少每3年檢討1次。	13	5	2	6	通知改善及部分停工	108/10/25	無缺失	-	-	-	-	無	
4	永豐化學工業股份有限公司	何敏廷	新北市新莊區新樹路292號	108/04/11	1. 設94:未於升降機出入口標示其積載荷重或乘載之最高人數。 2. 設177.1.3:鍋爐機房有可燃性氣體(即天然氣)滯留,而有引起火災及爆炸危險之虞,使用之電氣設備(如燈具)未具防爆性能構造。 3. 設196.*.2:硫酸儲槽出口閥及天然氣管線閥未明顯標示其開關方向。 4. 設196.*.3:天然氣管線及控制閥未標示其原料種類、供料對象等事項。 5. 危標15.1:硫酸及磷酸之安全資料表未每3年檢討1次以上。	4	2	1	1	通知改善及罰鍰(設177.1.3)	108/07/2	無缺失	-	-	-	-	無	
5	普誠科技股份有限公司	姜長安	新北市新店區寶橋路233之1號2樓	108/4/16	1. 危標12.1:所提供之危害性化學品(即甲醇)安全資料表未符規定。 2. 危標15.1:危害性化學品(即甲醇)之安全資料表未每3年檢討1次以上。 3. 危標17.1.3:未將危害性化學品(即甲醇)之安全資料表置於工作場所易取得之處。	3	0	3	0	通知改善	108/05/13	無缺失	-	-	-	-	無	

6	尖點科技股份有限公司 樹林一廠	林序庭	新北市樹林區佳園路3段203號	108/4/17	1. 設27:5樓成品區安全門之通道堆置物品。	1	0	0	1	通知改善	108/09/02	無缺失	-	-	-	-	無
7	志聖工業股份有限公司	梁茂生	新北市林口區工二工業區工八路2之1號	108/04/23	1. 危標17.1.2:未製作危害性化學品(去漬油、甲苯、甲醇)清單。 危標17.1.4:未對使用危害性化學品之勞工實施教育訓練。	1	0	1	0	通知改善	108/11/12	無缺失	-	-	-	-	無
8	岱輝科技股份有限公司 土城廠	林宜修	新北市土城區民權街17號	108/04/24	1. 環8.1.3:未每6個月監測特定化學物質(甲醇、丁酮、正己烷)作業場所之特定化學物質濃度。 2. 健16.1:使勞工從事噪音及正己烷作業,未每年對其定期實施特殊健康檢查。	2	0	1	1	通知改善及罰鍰(環8.1.3)	108/05/09	1. 設324-2.1.1:使勞工從事夜間工作,有異常工作負荷促發疾病之虞,未採取辨識及評估高風險群之危害預防措施並作成執行紀錄。 2. 管40:對於箱型冷氣機之空氣清淨裝置未每年依規定定期實施檢查一次。	2	-	-	2	通知改善
9	立大化成工業股份有限公司	陳春芳	新北市土城區民生街15號	108/04/25	1. 設73:離心機械(編號:LC-CF01)未裝置連鎖裝置。 2. 設159.*.6:堆放物料妨礙消防器具之緊急使用。 3. 設177.1.3:二乙胺存放區之二乙胺蒸氣,有滯留發生火災、爆炸之虞,未採取通風等措施,亦未使用具有防爆性能構造之電燈等電氣設備。 4. 設287:使勞工使用甲苯從事反應作業,未使勞工確實使用防護眼鏡。	4	2	1	1	通知改善及罰鍰(設73.1及設177.1.3)	108/12/04	無缺失	-	-	-	-	無
10	黑木股份有限公司	陳成達	新北市土城區中興路23號	108/04/30	1. 設93:升降機搬運門設置之安全裝置失效,致搬運門開啟時升降機仍能開動。 2. 設108.*.3:未將瓦斯鋼瓶之盛裝容器及空容器分開貯存。 設108.*.5:未固定貯存之高壓氣體(瓦斯鋼瓶),且未裝妥護蓋。 3. 設159.*.6:物品堆放妨礙消防器具(室內消防栓)之緊急使用。 4. 設171.*.2:乙酸乙酯及甲醇放置場所引起火災及爆炸危險之虞,未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入,並規定勞工不得使用明火。 5. 設275.*.5:無熔絲開關帶電端子裸露,有引起感電危險之虞,未即修補。 6. 教16.1:未使勞工接受必要之安全衛生教育訓練。 7. 機安16.*.2:衝床具有雙手操作更換為單手操作的操作切換開關,未有安全護圍或安全裝置。 8. 危標:5.1:未於裝有危害性化學品(即含甲醇、TP-66硬化劑)的容器標示危害圖式及內容。 9. 危標15.1:未每3年依實際狀況檢討離型劑之安全資料表內容,並適時更新。	9	3	2	4	通知改善及罰鍰(設93及設275.*.5)	108/11/28	無缺失	-	-	-	-	無
11	慶昇企業有限公司	莊慶同	新北市泰山區楓江路46巷88號	108/05/08	1. 設177.1.3:瓦斯鋼瓶放置場所所有可燃性氣體滯留,油漆攪拌室有可燃性氣體滯留而引起爆炸、火災之虞,未依危險特性採取通風、換氣等措施,亦未設置具有防爆性能構造之燈具。 2. 設287:油漆噴塗區人員未配帶呼吸防護具。 3. 危標5.1:未於裝有危害性化學品(液化石油氣)之容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。 4. 危標17.1.2:未製作危害性化學品(油漆溶劑、塗料、噴漆、稀釋劑)清單。	4	1	3	0	通知改善	108/08/06	無缺失	-	-	-	-	無
12	順華藥品工業股份有限公司 三峽工廠	張載德	新北市三峽區二閣路186號	108/05/09	1. 設177.1.3:儲存室有易燃液體之蒸氣(即乙醇)滯留,而有引起火災及爆炸危險之虞,使用之電氣設備(即電氣插座等)未具防爆性能構造。 2. 危標17.1.1:使用危害性化學品未訂定危害通識計畫。	2	1	1	0	通知改善	108/11/07	無缺失	-	-	-	-	無
13	松川精密股份有限公司	吳冠群	新北市樹林區中華路377號	108/05/14	無缺失	0	-	-	-	無	-	-	-	-	-	無	
14	展群模型企業有限公司	李麗紅	新北市新莊區化成路349巷17號	108/05/15	1. 設43.1:布輪傳動軸、鑽孔機側邊傳動帶有危害勞工之虞,未設護罩。 2. 設56:對鑽孔機、截角機等旋轉刀具作業,未明確告知並標示勞工不得使用手套。 3. 設275.*.5:無熔絲開關保護盒外蓋破損,有引起感電危險之虞,未即修補。 4. 設288:使勞工於作業中使用含氫氟酸之清洗劑,有因接觸而傷害皮膚,未置備適當急救藥品及器材(如葡萄糖酸鈣或氧化鎂鈣軟膏等)。 5. 管3.1:僱用勞工38人,未置乙種職業安全衛生業務主管。 6. 危標15.1:未依實際狀況檢討並適時更新安全資料表(滑道油)內容之正確性。	6	0	1	5	通知改善	108/12/03	無缺失	-	-	-	-	無

15	鴻騰電子股份有限公司	蔡振生	新北市樹林區三俊街154號	108/05/22	<p>1. 設196.1.3:對於輸送危險物(即硫酸)之配管,未於勞工易見位置標示原料名稱。</p> <p>2. 教17.1.9:未使急救人員接受安全衛生在職教育訓練。</p> <p>3. 鍋30.1.3:未於壓力容器(即空氣儲槽)之壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。</p> <p>4. 特化36:對於使用丁類物質(即硫酸)之作業場所,未設置緊急沖淋設備。</p> <p>5. 粉20:對於所僱勞工於噴砂房從事粉塵作業(即噴砂作業)時,未指定粉塵作業主管從事監督作業。</p> <p>6. 危標5.1:對於裝有危害性化學品(即硫酸)之容器,未標示內容。</p> <p>7. 危標12.1:危害性化學品(即含鎂醋酸鹽之封口劑及含硝酸、氫氨酸之除膜劑)之安全資料表未符合規定。</p> <p>8. 危標15.1:未對除膜劑之安全資料表內容適時更新。</p> <p>9. 危標17.1.4:未使勞工接受處置或使用危害性化學品(即硫酸)之教育訓練。</p>	9	0	6	3	通知改善	108/11/08	無缺失	-	-	-	-	無
16	品傑光電股份有限公司淡水廠	陳洪月	新北市淡水區行忠路658號	108/05/23	<p>1. 設56:鑽孔機未標示勞工不得使用手套,致有被捲之虞而危害勞工。</p> <p>2. 設58.*.5:對於電腦數值控制(CNC)機臺未設置具有連鎖性能之安全門。</p> <p>3. 設90:固定式起重機吊鉤未設置防止吊舉物脫落之裝置。</p> <p>4. 設94:未於升降機各樓出入口標示其積載荷重或乘載之最高人數。</p> <p>5. 設106.*.4:使用高壓氣體容器(即氫氣鋼瓶)時,未將該容器固定。</p> <p>6. 設108.*.5:對於高壓氣體容器(即氫氣鋼瓶)貯存,未予固定及裝妥護蓋。</p> <p>7. 管3.1:所營事業為未分類其他金屬製品製造業,屬第一類事業,僱用勞工110人,僅置甲種職業安全衛生業務主管1人,未依規定另置職業安全衛生管理員1人。</p> <p>8. 機安10.*.6:衝床雙手操作按鈕外側距離未達300毫米以上。</p> <p>9. 固45.1.3:固定式起重機之控制裝置,未明確標示動作種類及動作方向。</p>	9	0	0	9	通知改善及罰鍰(設58.*.5及設90)	108/10/25	<p>1. 設58.*.5:對於電腦數值控制(CNC)機臺未設置具有連鎖性能之安全門。</p> <p>2. 機安10.1:對於衝床之雙手操作按鈕,其外側距離未達300毫米以上。</p>	2	0	0	2	通知改善及罰鍰(設58.*.5及機安10.*.6)
17	麗嘉科技股份有限公司自強三廠	王勳聖	新北市土城區自強街25之1號1樓	108/05/28	<p>1. 設43.1:超音波清洗機輸送帶及攻牙機傳動帶未設置護罩等安全設備,致勞工有被捲及被夾之虞。</p> <p>2. 設83:1樓儲存區扇風機之葉片未設護網或護圍等安全設備,致勞工有接觸而發生危險之虞。</p> <p>3. 設159.*.6:物料堆放已妨礙消防栓之緊急使用。</p> <p>4. 教17.1.12:未使使用危害性化學品(即甲醛及二氯甲烷)作業之人員接受安全衛生在職教育訓練。</p> <p>5. 教17-1.1:未使乙種職業安全衛生業務主管吳建貞接受每二年至少六小時之安全衛生在職教育訓練。</p> <p>6. 管40:局部排氣裝置未每年依規定定期實施檢查一次。</p> <p>7. 環8.1.4:對於使用危害性化學品(即甲醇及二氯甲烷)之作業場所,未每6個月測定其濃度1次以上。</p> <p>8. 環10.1:未訂定作業環境監測計畫。</p> <p>9. 機安97.1:桌上用研磨機未置護罩。</p> <p>10. 機安104.1:對於桌上用研磨機之護罩,未設置可調整研磨輪周邊與護罩間隙在10毫米以下之舌板。</p> <p>11. 機安107:桌上用研磨機未具有可調整研磨輪與工作物支架之間隙在3毫米以下之工作物支架。</p> <p>12. 危標5.1:對於裝有危害性化學品(即甲醇)之容器,未標示危害圖式與內容。</p> <p>13. 危標17.1.2:未製作危害性化學品(即甲醇及二氯甲烷)清單。</p>	13	1	5	7	通知改善	108/11/27	無缺失	-	-	-	-	無
18	中化合成生技股份有限公司	王勳聖	新北市樹林區東興街3號	108/05/29	<p>1. 設95:1樓5區及2樓6區升降機出入口門之連鎖裝置失效,致機器地板與樓板相差7.5公分以上時,出入口門仍可開啟。</p> <p>2. 設106.*.4:高壓氣體容器(即氫氣鋼瓶)使用時未加固定。</p> <p>3. 設159.*.6:11區物料堆放,已妨礙消防器具之緊急使用。</p> <p>4. 機安104.1:對於桌上用研磨機之護罩,未設置可調整研磨輪周邊與護罩間隙在10毫米以下之舌板。</p> <p>5. 危標5.1:對於裝有危害性化學品(即正庚烷)之容器標示,所用文字未以中文為主。</p>	5	0	1	4	通知改善	108/08/07	無缺失	-	-	-	-	無
19	鳴美有限公司	余政治	新北市新莊區瓊林南路101巷10、12號	108/05/30	<p>1. 設108.*.5:對於高壓氣體(即二氧化碳)貯存,未裝妥護蓋。</p> <p>2. 機安80:堆高機未設置後扶架。</p>	2	0	0	2	通知改善	108/07/10	無缺失	-	-	-	-	無
20	台菱樹脂工業股份有限公司淡水一廠	吳季龍	新北市淡水區下圭柔山70之5號	108/06/04	<p>1. 設45:製造區輸送帶有危害勞工之虞,未設置緊急拉繩。</p> <p>2. 設224.1:高度2公尺以上的製造區捲揚機升降開口處,有發生墜落之虞,未設護欄。</p> <p>3. 管80:堆高機每月定期自動檢查紀錄未有檢查年月日。</p> <p>4. 危標17.1.4:實施製造、處置或使用危害性化學品之安全衛生教育訓練未符規定(即時數未增列3小時)。</p>	4	0	1	3	通知改善及罰鍰(設45.1及設224.1)	108/11/06	無缺失	-	-	-	-	無

21	百能工業股份有限公司	莊政華	新北市樹林區八德街442號	108/06/05	1. 設22.2: 押出機高溫熱表面有燙傷之虞, 未設置警示標誌。 2. 設73.1: 離心機械未裝置連鎖裝置。 3. 設230.1.3: 使用之合梯(即摺梯)沒有兩梯腳間無硬質繫材扣牢。	3	0	0	3	通知改善	108/08/14	無缺失	-	-	-	-	無
22	新美光股份有限公司	李正美	新北市土城區中山路56號	108/06/06	1. 設29.1.4: 工作用階梯之設置, 未有適當之扶手。 2. 設29-3: 未於局限空間之作業場所顯而易見處所公告禁止無關人員進入。 3. 設43.1: 攪拌機及2樓大型設備的轉軸有發生捲夾危害之虞, 未設護罩。 4. 設153: 對於堆置的原料有倒塌之虞, 未採取繩索捆綁或護網等必要設施。 5. 設224.1: 對於高度2公尺以上的空橋除塵設備邊緣開口, 勞工有墜落危險之虞, 未設護欄。 6. 設230.1.3 未於合梯兩梯腳間設有金屬等硬質繫材扣牢, 腳部未設置防滑絕緣座套。 7. 設253: 通路上使用臨時配線或移動電線。 8. 設275.*.1 電氣設備室堆放與電路無關之物件。 9. 機安76: 未於堆高機設置左右方向指示器(即方向指示器損壞)。 10. 危標5.1: 未於裝有危害性化學品(甲苯及氮氣鋼瓶)之容器標示危害圖式及內容。 11. 危標17.1.3: 未將甲苯之安全資料表置於工作場所易取得之處。	11	0	2	9	通知改善及罰鍰(設43.1、設153及設224.1)	108/10/16	管69.*.1: 勞工從事有機溶劑(甲醇)作業時, 未進行每日檢點。	1	0	1	0	通知改善
23	春保森拉天時錫銅合金股份有限公司淡水廠	廖萬隆	新北市淡水區行忠路332號	108/06/11	1. 設58.*.4: 未於帶鋸鋸切所需鋸齒以外部分鋸齒設置護罩。 設58.*.5: 電腦數值控制機台(即CNC車床)安全門之連鎖裝置失效。 2. 設93: 未於升降機搬器設置具有安全裝置的門扉。 3. 管35: 未每年對第二種壓力容器(空壓機儲氣筒及真空燒結爐)實施檢查。 4. 機安104.1: 桌上用研磨機使用之護罩, 未設置舌板。 5. 機安107: 桌上用研磨機之工作物支架損壞, 未即修復。 6. 危標17.1.3: 未將硬質合金的安全資料表置於工作場所易取得之處。	6	0	1	5	通知改善及罰鍰(設58.*.4、設58.*.5、設93及機安104.1)	108/11/13	無缺失	-	-	-	-	無
24	必榮實業股份有限公司	王思穎	新北市新莊區瓊林南路77之41號	108/06/12	1. 設108.*.5: 未固定貯存的高壓氣體(氧氣及乙炔鋼瓶), 且未裝妥護蓋。 2. 設116.*.14: 堆高機座椅未設置安全帶使駕駛之勞工使用。 3. 危標15.1: 未依實際狀況檢討安全資料表(高級柴油)內容, 並適時更新。 4. 危標17.1.3: 未將液壓油之安全資料表置於工作場所易取得之處。	4	1	2	1	通知改善	108/11/05	無缺失	-	-	-	-	無
25	大川實業有限公司	黃桂芳	新北市新莊區復興路3段61號	108/06/13	1. 設153: 對於廠內堆置之物料, 未採取繩索捆綁或設置擋樁等必要設施, 致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 2. 設287: 使用危害性化學品(即乙醇及含三甲基苯基矽倍半氧烷之556化妝品級溶液)未依安全資料表提供勞工防護具。 3. 教14.1.1: 未使小型鍋爐操作人員李文雄接受特殊作業安全衛生教育訓練。 4. 教16.3: 使勞工接受一般安全衛生教育訓練, 課程及時數未依規定辦理(即一般安全衛生教育訓練時數不足及未針對從事使用危害性化學品的勞工增列3小時)。 5. 鍋30.1.3: 未於壓力容器壓力表之刻度板上, 明顯標示最高使用壓力之位置。 6. 危標5.1: 未於裝有危害性化學品(即丙二醇)的容器標示危害圖式及內容(含名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。 7. 危標12.2: 對於危害性化學品(即含三甲基苯基矽倍半氧烷之556化妝品級溶液)未提供勞工中文之安全資料表。 8. 危標15.1: 乙醇之安全資料表未每3年檢討1次以上。 9. 危標17.1.1&2&3: 使用危害性化學品(即乙醇)未訂定危害通識計畫、製作危害性化學品清單及將安全資料表置於工作場所易取得之處。	9	0	5	4	通知改善及罰鍰(危標17.1.3及設153)	108/11/21	無缺失	-	-	-	-	無
26	福泉鋼業股份有限公司	陳正賢	新北市五股區成泰路3段2巷3號	108/06/17	1. 設116.*.14: 使用座式堆高機, 未於駕駛座配置安全帶。 2. 設196.*.2: 鹽酸儲槽配管之閥, 未標示開關方向。 3. 設224.1: 高度2公尺以上的鹽酸除銹區平臺開口有墜落危險之虞, 未設護欄。 4. 設238: 工作場所有物體飛落之虞, 勞工未確實戴用安全帽(頭帶未扣)。 5. 危標17.1.3: 未將液鹼之安全資料表置於工作場所易取得之處。	5	0	2	3	通知改善及罰鍰(設224.1)	108/08/15	無缺失	-	-	-	-	無

27	榮相科技有限公司樹林廠	胡憲俞	新北市樹林區忠信街6號1樓	108/06/18	1. 設58.*.5:未於電腦數值控制機台(即飛針測試機)設置具有連鎖性能的安全門(即連鎖性能失效)。 2. 設171.*.2:對於存放易燃物化學品之存放間,未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入,並規定勞工不得使用明火。 3. 設193:未將染有油污之破布蓋藏於不燃性之容器內。 4. 有機25:未將儲藏有機溶劑(乙二醇醚)容器加栓蓋。 5. 危標15.1:未依實際狀況檢討並適時更新安全資料表(油墨)內容之正確性。 6. 危標17.1.4:未使勞工接受製造、處置或使用危害性化學品的教育訓練。	6	2	3	1	通知改善	108/11/26	無缺失	-	-	-	-	無
28	宜路發塗裝有限公司	郭陸發	新北市樹林區柑園街1段167巷12號之13	108/06/19	1. 設177.1.3:噴漆室有易燃液體(即含二甲苯、乙酸丁酯的漆料及含乙酸正丙酯、丁酮、異丙醇之混合溶劑)之蒸氣滯留,而有引起火災及爆炸危險之虞,使用之電氣設備(即燈具)未具防爆性能構造。 2. 設224.1:對於高度2公尺以上之噴漆室平臺,未設置圍欄等防護措施。 3. 危標5.1:未於裝有危害性化學品(即含二甲苯、乙酸丁酯的漆料及含乙酸正丙酯、丁酮、異丙醇之混合溶劑)的容器標示危害圖式及內容。 4. 危標15.1:有機溶劑及危害性化學品之安全資料表未每3年檢討1次以上。	4	1	2	1	通知改善及罰鍰(危標5.1、設177.1.3、設224.1及設228)	108/11/07	無缺失	-	-	-	-	無
29	中生技製藥股份有限公司淡水廠	郭崇文	新北市淡水區行忠路120號	108/06/20	1. 教3.1:未使乙種職業安全衛生業務主管鐘程宇接受安全衛生教育訓練。 2. 特化33.1:未確實以承盤儲存有機溶劑廢液。 3. 危標17.1.2:未製作危害性化學品(異丙醇、丙酮等)清單。 4. 健16.1:未對從事有機溶劑作業(正己烷)的勞工定期實施特殊健康檢查。	4	0	2	2	通知改善	108/11/14	無缺失	-	-	-	-	無
30	艾姆勒車電股份有限公司	林啟聖	新北市林口區粉寮路2段16號	108/06/27	1. 設108.*.5:未固定貯存的高壓氣體(氬氣鋼瓶),且未裝妥護蓋。 2. 危標12.1:未提供勞工危害性化學品(正溴丙烷)安全資料表。	2	0	1	1	通知改善	108/11/26	無缺失	-	-	-	-	無
統計					159	20	53	86					5	0	1	4	

註：違反法條說明
職安：職業安全衛生法
危標：危害性化學品標示及通識規
機安：機械器具安全防護標準
危：危害性化學品評估及分級管理辦法
設：職業安全衛生設施規則
教：職業安全衛生教育訓練規則
環：勞工作業環境監測實施辦法
機：有機溶劑中毒預防規則
健：勞工健康保護規則
管：職業安全衛生管理辦法
鍋：鍋爐及壓力容器安全規則