

109年度新北市營造業春安專案檢查結果公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		初查日期			違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期(年/月/日)	停工違反法條	復工日期(年/月/日)	工程金額	備註	
					年	月	日											
1	新北市鶯歌區鳳鳴段68地號等2筆住宅新建工程(105鶯建字第395號)	新北市鶯歌區鳳鳴路與龍三路交叉口	1	宏濱營造有限公司	109	1	16	1.貴公司與承攬人環安工程有限公司分別僱用勞工共同作業時，未指導及協助環安工程有限公司對所僱勞工以從事模板組立工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。 2.對於地上1樓可調鋼管支柱堆放，未設置適當之墊襯及擋樁，致有滾動之虞而危害勞工。	1.職27.1.4 2.營34	2	1.罰鍰進行處分 2.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬元以上		
2	德鄰建設有限公司iCarat住宅新建工程(107板建字第562號)	新北市板橋區華江三路與華江五路路交叉口	2	同興營造工程股份有限公司	109	1	17	1.板橋區華江三路路口道路作業人員未戴有反光帶之安全帽及有反光帶之施工背心，致有車輛突入造成勞工有被撞之虞。 2.對於高度1.5公尺以上之場所(第2層安全支撐至地下2樓樓板)，未設置安全上下設備。 3.地上1樓護欄前方2公尺內之地板堆放物料，物料緊鄰護欄，且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。	1.設21-2.1.2 2.設228 3.營20.*.7	3	1.通知改善 2.罰鍰進行處分 3.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬元以上		
3	八里區中山段897地號新建工程(105八建字第197號)	新北市八里區中山路2段276號	3	璞石營造股份有限公司	109	1	17	1.地上1樓A棟背面外牆施工架之構築方式，未符合國家標準(未採設交叉拉桿)。 2.對於A棟背面外牆施工架設備未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。 3.依規定應實地建築物之A棟背面外牆施工架作業檢點，未以檢點手冊或檢點表為之。	1.營59.*.1 2.營63 3.管78	3	1.罰鍰進行處分 2.通知改善 3.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬元以上		
4	新北市板橋江翠國民中學老舊校舍整建統包工程(107板建字第437號)	新北市板橋區松江街63號	4	世久營造探勘工程股份有限公司	109	1	14	1.模板堆置高度超過1.8公尺。 2.教學大樓地上3樓B區、樓梯間及外牆等區域之施工架，其構件連接未以金屬附屬配件固定(未以制式插銷固定)。	1.營35 2.營59.*.4	2	1.通知改善 2.罰鍰進行處分	30,000	-	-	-	五千萬元以上		
5	新北市五股區更寮國民小學老舊校舍整建統包工程(107股建字第409號)	新北市五股區四維路2號			109	1	7	1.活動中心地上1樓暫不使用之開口(高度約1.4公尺)未予封閉或採取加蓋等措施。 2.活動中心地上1樓拆除模板時，未妥善整理模板物料，致人員有跌倒之虞。 3.對於活動中心地上3樓含有危害性化學品(二甲苯)之松香水，未提供勞工安全資料表。	1.營25 2.營145 3.危12.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上		
6	廣春成建設五股芳洲段拾伍層集合住宅新建工程(104股建字第280號)	新北市五股區芳洲一路與芳洲二路交叉口	5	春城營造股份有限公司	109	1	9	1.未立即清除掉落於地上3樓外牆施工架防護網之材料。 2.於地上3樓外牆施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。	1.營22.*.5 2.營26	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上		
7	朕揚建設板橋埔墘段211-6地號新建工程(105板建字第261號)	新北市板橋區三民路2段245巷旁	6	青錫營造股份有限公司	109	1	16	1.地下1樓以捲揚機吊運物料時，因未明確標示最高負荷致未能注意吊掛重量是否超重。 2.地上9樓連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩，致勞工有感電之虞。 3.對於高度2公尺以上之開口部分(地上2樓至7樓外牆施工架)，未設置護欄或安全網等防護設備。 4.地上4樓袋裝材料(黏著劑)堆置高度超過10層，致有倒塌危害勞工之虞。 5.對於外牆施工架之使用，未就扶手、護欄等之拆卸及脫落狀況每實施週期檢查1次。	1.設155-1.*.2 2.設242.*.1 3.營19.1 4.營36.*.1 5.管43.1.4	5	1.通知改善 2.通知改善 3.部分停工；罰鍰進行處分 4.通知改善 5.通知改善	30,000	109/1/16	營19.1	109/1/31	五千萬元以上		
8	中和板南段廠辦新建工程(106中建字第016號)	新北市中和區中山路2段482巷內	7	輝達營造有限公司	109	1	16	1.地上1樓車輛系管建機械(挖土機)未設置堅固頂蓬。 2.對於堆放物料(地上1樓矽酸鈣板及外牆石材、地上2樓門型框架及踏板、地上10樓強化玻璃片)時，未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 3.屋突1層以捲揚機吊運物料時，未明確標示最高負荷，致未能注意吊掛重量是否超重。 4.屋突1層水箱散熱片堆置高度超過1.8公尺。 5.對於屋突1層捲揚裝置開始使用時，未就安裝元件確認是否結合良好及強度是否合乎需求等實施重點檢查。 6.屋突1層使用含有危害性化學品(二甲苯)，未提供勞工安全資料表。	1.設119.*.3 2.設153 3.設155-1.*.2 4.營35 5.營46.1.2 6.危12.1	6	1.通知改善 2.罰鍰進行處分 3.通知改善 4.通知改善 5.通知改善 6.通知改善	30,000	-	-	-	-	五千萬元以上	
9	中和區健康段十七層大樓新建工程(108中建字第247號)	新北市中和區建八路198號			109	1	16	對於車輛系管建機械(挖土機)之使用，未就該制動器、離合器、操作裝置及作業裝置每月實施檢查1次。	管16	1	通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上		
10	板橋區江翠段14地號等9筆新建工程(107板建字第102號)	新北市板橋區華江三路與華江五路路交叉口	8	奎泰營造股份有限公司	109	1	3	1.地上1樓模板材料拆除後，未拔除殘留其上之鐵釘，致勞工有被刺之虞。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(地上1樓施工構架)，未設置護欄或安全網等防護設備。	1.營7 2.營19.1	2	1.通知改善 2.罰鍰進行處分	40,000	-	-	-	五千萬元以上		
11	麗寶建設新北市淡水區公司田段肆層住宅新建工程(106淡建字第271號)	新北市淡水區濱海路1段111巷旁	9	中福營造股份有限公司	109	1	6	1.地上1樓牆面金屬螺桿裸露，未採取彎曲尖端或加裝護套等防護設施。 2.地上1樓儲存易燃性物料(乙炔)，未設置防止太陽直接照射之遮蔽物、禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。	1.營5 2.營12	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上		
12	鶯歌區二橋段新建工程一第二期(107鶯建字第433號)	新北市鶯歌區高職西街18號對面	10	松銘營造股份有限公司	109	1	8	1.對於高度2公尺以上之開口部分(即地下1樓至地下2樓樓梯間)，未設置護欄或安全網等防護設備。 2.對於地下1樓可調鋼管支柱堆放，未設置適當之墊襯及擋樁，致有滾動之虞而危害勞工。 3.地上2樓地面以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板，致勞工有跌倒之虞。	1.營19.1 2.營34 3.營129.*.3	3	1.部份停工 2.通知改善 3.通知改善	-	109/1/8	營19.1	109/1/31	五千萬元以下		
13	漢翔開發五股芳洲段60等十筆地號新建工程(103股建字第333號)	新北市五股區成泰路3段149號對面	11	承優營造有限公司	109	1	14	1.施工構架護欄前方2公尺內之地板堆放物料，物料緊鄰護欄，且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。 2.地下5樓散放地面之管料，未儲存於堅固而平坦之臺架上。 3.地上1樓暴露之鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護措施。	1.營20.*.7 2.營37.*.1 3.營129.*.9	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上		
14	壹德建築經理股份有限公司集合住宅新建工程(106中建字第109號)	新北市中和區連勝街與板南路口	12	偉宏營造股份有限公司	109	1	6	1.地下3樓使用移動排作業時，未採取防止滑溜或轉動之必要措施(如下端設置止滑裝置等)。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(即地上1樓至12樓西側外牆施工架)，未設置護欄或安全網等防護設備。	1.設229.*.4 2.營19.1	2	1.通知改善 2.部分停工，罰鍰進行處分	30,000	109/1/6	營19.1	停工改善中	五千萬元以上		
15	群泰開發有限公司店舖、集合住宅新建工程(106林建字第454號)	新北市林口區四維路110號旁	13	益盛營造股份有限公司	109	1	8	1.對於高度2公尺以上之開口部分(地上15樓至17樓外牆施工架)，未設置護欄或安全網等防護設備。 2.對於外牆施工架設備未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。	1.營19.1 2.營63	2	1.部分停工，罰鍰進行處分 2.通知改善	30,000	109/1/8	營19.1	109/1/10	五千萬元以上		
16	友座神廟新建工程(107店建字第081號)	新北市新店區三民路69號旁	14	嘉大營造股份有限公司	109	1	15	1.對於高度2公尺以上之地上2樓南側外牆施工架開口，未設置護欄或安全網等防護設備。 2.地上2樓地板以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板，致勞工有跌倒之虞。 3.對於外牆施工架設備未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。	1.營19.1 2.營129.*.3 3.營63	3	1.罰鍰進行處分 2.通知改善 3.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬元以上		
17	新北市政府警察局蘆洲分局辦公廳舍暨三民派出所新建統包工程(107蘆建字第328號)	新北勢蘆洲區長興路162號對面	15	威毅營造股份有限公司	109	1	7	1.地上5樓樓梯間之鋼管護欄，其杆柱相鄰間距超過2.5公尺。 2.於外牆施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。 3.構架地上4樓外牆施工架之材料(水平踏板)，有顯著之變形。 4.地上1樓獨立施工架之上下設備未與門型框架穩固連接。	1.營20.*.3 2.營26 3.營43.*.1 4.營44	4	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上		

109年度新北市營造業春安專案檢查結果公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		初查日期			違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期 (年/月/日)	停工違反法條	復工日期 (年/月/日)	工程金額	備註
					年	月	日										
18	新北市三重區仁信段新建工程（107重建字第363號）	新北市三重區仁義街79巷與元富一街口	16	寶信營造股份有限公司	109	1	15	1.對於高度2公尺以上之開口部分（A棟地上5樓至8樓東南側外牆施工架），未設置護欄或安全網等防護設備。 2.未立即清除掉落於A棟地上6樓電梯井安全網之材料及垃圾。 3.外牆施工架未標示載重限制。	1.營19.1 2.營22.*.5 3.營46.1.3	3	1.罰鍰逕行處分 2.通知改善 3.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬元以上	
19	技佳建設五股區芳洲段129地號集合住宅新建工程（103股建字第544號）	新北市五股區新五路3段與新城五路交叉	17	長觀營造股份有限公司	109	1	3	1.工地鄰近五股區疏洪北路旁出入口，未確實管制人員進出。 2.未立即清除掉落於地上19樓電梯井安全網之材料及垃圾。	1.營11.*.4 2.營22.*.5	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上	
20	古城開發集合住宅新建工程（107莊建字第336號）	新北市新莊區中華路3段與榮華路1段路口	18	太裕營造股份有限公司	109	1	14	1.屋突層以搖揚機從事物料吊運作業時，其吊索通路未有防護設施，致有碰觸之虞而危害勞工。 2.地上8樓外牆施工架之交叉拉桿有顯著損壞。 3.地上1樓室內裝修施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定（未以制式插銷固定）。	1.設155-1.*.7 2.營43.*.1 3.營59.*.4	3	1.通知改善 2.通知改善 3.罰鍰逕行處分	30,000	-	-	-	五千萬元以上	
21	鄉林建設新莊中港路住宅新建工程（107莊建字第382號）	新北市新莊區中港路711號旁			109	1	15	1.地下3樓未有適當之採光及照明。 2.於地下1樓堆置鋼管支撐時，未以繩索捆綁或設置擋擋等必要措施，致有倒塌之虞而危害勞工。 3.第1層支撐所設之水平安全母索鬆脫，致鉤鉸強度未達2300公斤，且其鉤鉸端未標示可供繫掛安全帶之條數。	1.設30 2.設153 3.營23.*.3&8	3	1.通知改善 2.罰鍰逕行處分 3.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬元以上	
22	新北市新莊區副都心一小段234—1地號等4筆（103莊建字第535號）	新北市新莊區中華路3段與榮華路1段交叉	19	京富祥營造股份有限公司	109	1	14	1.未立即清除掉落於地上6樓電梯井安全網之材料及垃圾。 2.地下1樓車道室內裝修施工架之門框有顯著變形。 3.地下1樓堆高機未設置後扶架。	1.營22.*.5 2.營43.*.1 3.機80	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上	
23	龍巖板橋大樓新建工程（107板建字第062號）	新北市板橋區中正路與新月三街交叉	20	友聯建築股份有限公司	109	1	15	1.對於有墜落危險之地下3樓電梯井，未設置警告標示。 2.地上1樓樓梯扶手萬向接頭螺桿裸露，未採取加裝護套等防護設施。 3.對於高度2公尺以上之開口部分（地下2樓3號電梯井、地下1樓至地下4樓樓板中間格拆除開口），未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	1.設232 2.營5 3.營19.1	3	1.通知改善 2.通知改善 3.罰鍰逕行處分	30,000	-	-	-	五千萬元以上	
24	新北市板橋區江翠段77地號等2筆集合住宅新建工程（107板建字第266號）	新北市板橋區華江一路與華江六路交叉	21	國耀營造股份有限公司	109	1	17	1.地下4樓樓板臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。 2.未立即清除掉落於地下2樓電梯井安全網之材料及垃圾。 3.地上1樓施工架堆置高度超過1.8公尺。	1.營21.*.2&6 2.營22.*.5 3.營35	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上	
25	慶隆開發土城明德段266，267，269等3筆地號店舖集合住宅新建工程（107土建字第160號）	新北市土城區青福街與青隆街交叉	22	北昌營造股份有限公司	109	1	15	1.對於橫隔地上1樓與景觀區間之通行路徑，未設置適當之通行設備（通行踏板未設置扶手等安全設備）。 2.對於高度2公尺以上之開口部分（A棟地上2樓樓板周邊及地上1樓至地下2樓樓梯間），未設置護欄或安全網等防護設備。	1.設35 2.營19.1	2	1.通知改善 2.部分停工，罰鍰逕行處分	30,000	109/1/15	營19.1	109/1/20	五千萬元以上	
26	東運建設土城明德段住宅新建工程（107土建字第005號）	新北市土城區學府路2段108號對面	23	嘉頓營造股份有限公司	109	1	6	1.對於高度2公尺以上之開口部分（A棟地上3樓至9樓外牆施工架），未設置護欄或安全網等防護設備。 2.對於外牆施工架設備未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。	1.營19.1 2.營63	2	1.部分停工，罰鍰逕行處分 2.通知改善	30,000	109/1/6	營19.1	109/1/14	五千萬元以上	
27	國泰上城新建工程（108土建字第199號）	新北市土城區學士路與學府路2段口	24	三井工程股份有限公司	109	1	15	1.對於橫隔第3層擋土支撐與地下3樓間之通行路徑，未設置適當之通行設備（通行踏板未設置扶手等安全設備）。 2.在設計時未預作考慮且未設置其他補強設施時，即以第3層擋土支撐承載重物（鋼筋），致該支撐有崩塌之虞而危害勞工。 3.地下3樓地面以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板，致勞工有跌倒之虞。	1.設35 2.營73.1.9 3.營129.*.3	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上	
28	大阪開發-三重區五谷王段354-0地號集合住宅新建工程（106重建字第423號）	新北市三重區重新路5段317巷1弄對面	25	建程營造工程有限公司	109	1	15	1.地上2樓樓梯間未有適當之採光及照明。 2.外牆施工架未標示載重限制。 3.地上4樓地面以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板，致勞工有跌倒之虞。	1.設30 2.營46.1.3 3.營129.*.3	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上	
29	三松開發建設三重區三重段417地號等5筆（107重建字第059號）	新北市三重區成功路50巷與竹圍仔街口	26	台灣松下營造股份有限公司	109	1	15	1.對於高度2公尺以上之開口部分（地上4樓電梯井及管道間），未設置護欄或安全網等防護設備。 2.未立即清除掉落於地上1樓電梯井安全網之材料及垃圾。 3.地上4樓施工架與模板支撐角材連接，致施工架有發生振動之虞而影響施工安全。	1.營19.1 2.營22.*.5 3.營45.*.1	3	1.罰鍰逕行處分 2.通知改善 3.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬元以上	
30	源峰建設林口力行段997地號集合住宅新建工程（107林建字第526號）	新北市林口區民族路206號旁	27	宜揚營造有限公司	109	1	15	1.對於地下1樓與發電機設置區之通行路徑，未設置適當之通行設備（通行踏板未設置扶手等安全設備）。 2.未立即清除掉落於地下3樓電梯井安全網之材料及垃圾。	1.設35 2.營22.*.5	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	五千萬元以上	
註： 1.違反法條說明： 職：職業安全衛生法 營：營造安全衛生設施標準 設：職業安全衛生設施規則 管：職業安全衛生管理辦法 危：危害性化學品標示及通識規則 機：機械設備器具安全標準 2.罰鍰金額單位：新臺幣（元）									合計	83	1.通知改善：66項次 2.罰鍰逕行處分：17項次 3.部分停工：6項次	52萬	-	-	-	-	