

109年火災爆炸危害預防暨專家學者陪檢專案檢查公開資訊

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	檢查日期	違反法條	違反法條數量	火災爆炸違規	化學管理違規	其他違規	行政處分	複查檢查日期	違反法條	違反法條數量	火災爆炸違規	化學管理違規	其他違規	行政處分	罰鍰金額	備註
1	麗正國際科技股份有限公司	林怡岑	新北市土城區中山路71號	109/04/09	1. 設224.1.1樓有機溶劑庫房旁之高度2公尺以上開口有墜落危險之虞，未設有護欄。 2. 設228:對於高差超過1.5公尺之大門有機庫房旁，未設安全上下設備。 3. 設239:使用之電氣器材(接線盒插座)未符合規定。 4. 教16.3:對勞工實施一般安全衛生教育訓練課程及時數不符規定。 5. 鍋30.1.3:未於壓力容器(空壓機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力位置。 6. 特化36:對於使用丁類物質(即硫酸)之作業場所，未設置緊急沖淋設備。 7. 危標17.1.1及17.1.3:未訂定危害通識計畫及未將鹽酸、氫氧化鈉之安全資料表置於工作場所易取得之處。	7	0	2	5	通知改善	109/11/4	無缺失	0	-	-	-	無	0	
2	信綺絲織廠股份有限公司	黃榮三	新北市土城區大暖路65號	109/04/16	1. 設16.1:傳動帶未設置護罩。 2. 設95:升降機升降路各樓出入口門裝置之連鎖裝置失效，致搬器地板與樓板相差7.5公分以上時，出入口門仍可開啟。 3. 設116.14:4. 機安5.4:未使自動衝床具有防止勞工身體一部分介入滑塊動作範圍的構造。 4. 設191:酸鹼液體傾倒區未單獨儲放，致酸鹼接觸時有引起爆炸、火災危險之虞。 5. 設275.5:電箱保護蓋損壞有使勞工感電之虞，未即修補。 6. 環9:鍋爐房及第一種壓力容器(即染色機)等有顯著發生噪音之作業場所、使用正己烷從事清潔作業之場所，未實施作業環境監測。 7. 危標17.1.1&2&4:未訂定危害通識計畫、未製作危害性化學品清單及未使勞工接受製造、處置或使用危害性化學品之教育訓練。 8. 健16.1:對從事有機溶劑作業(使用正己烷從事清潔作業)的在職勞工，未實施特殊健康檢查。	8	1	2	5	通知改善	109/11/04	1. 環9:鍋爐房及第一種壓力容器(即染色機)等有顯著發生噪音之作業場所、使用正己烷從事清潔作業之場所，未實施作業環境監測。 2. 健16.1:對從事有機溶劑作業(使用正己烷從事清潔作業)的在職勞工，未實施特殊健康檢查。	2	-	1	1	通知改善及罰鍰	30,000	
3	今美化工企業有限公司	林易麟	新北市林口區工六路11號	109/04/21	1. 設106.1.4:使用高壓氣體鋼瓶(瓦斯)未加固定。 2. 設275.1.5:配電盤內開關帶電端子外露，未設置中隔板。 3. 危標12.1:未提供勞工危害性化學品(表面活性劑、清潔液(含丁酮)、香料等)之安全資料表。 4. 危標17.1.2:使用表面活性劑、清潔液(含丁酮)、香料等，未製作危害性化學品清單。	4	1	2	1	通知改善	109/12/15	1. 設275.1.5:配電盤內開關帶電端子外露，未設置中隔板。 2. 設324之3.1-6:為預防勞工於執行職務，因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，未採取下列暴力預防措施，作成執行紀錄並留存3年：辨識及評估危害、適當配置作業場所、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練、建立事件之處理程序。 3. 危標17.1.2:使用表面活性劑、清潔液(含丁酮)、香料等，未製作危害性化學品清單。	3	1	1	1	通知改善	-	
4	中華彩色印刷股份有限公司	張中一	新北市新店區寶橋路229號	109/04/22	1. 危標17.1.2:危害性化學品清單未確實填寫。	1	0	1	0	通知改善	109/11/21	無缺失	0	-	-	-	無	0	

5	品元企業股份有限公司	張青屏	新北市新莊區五工五路23號	109/04/23	1. 設43.1:水洗機、鉚釘機傳動輪有危害勞工之虞，未設護罩。 2. 設224.1:高度2公尺以上的製程區平臺開口有墜落危險之虞，未設圍欄。 3. 教16.3:對勞工實施一般安全衛生教育訓練課程及時數不符規定。 4. 特化36:位於使用硫酸的作業場所設置緊急沖淋設備。 5. 特化50:使用特定化學物質(即硫酸)之作業場所，未依規定置備與同一工作時間作業勞工人數相同數量以上之適當必要防護具，並使勞工確實使用。 6. 危標5.1:未於裝有危害性化學品(硫酸槽)之容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。 7. 健保9.3:未每6個月定期檢查急救藥品及器材。	3	0	3	0	通知改善	109/09/21	無缺失	0	-	-	-	無	0
6	伍聯電子廠股份有限公司樹林廠	鄭清潭	新北市樹林區三龍街45巷10號	109/04/28	1. 設196.1.3:廢水處理區之輸送硫酸、氫氧化鈉、氫水溶液管線未標示該物質之名稱、輸送對象及方向。 2. 設283:未使地上2樓作業區之作業勞工確實配戴耳罩。 3. 教11.1.5:使勞工從事特定化學物質(即硫酸、氫水)作業，未使擔任該作業主管之勞工接受有害作業主管之安全衛生教育訓練。 4. 教17-1.1.1:未使乙種職業安全衛生業務主管鄭新川接受安全衛生在職教育訓練。 5. 特化21.1:廢水處理區之輸送特定化學物質(即硫酸、氫水)配管之控制閥，未標示開關方向。 6. 環8.1.4:未每6個月監測特定化學物質(即硫酸、氫水)作業場所的特定化學物質濃度1次以上。 7. 危標5.1:廢水處理區裝有危害性化學品(即硫酸、氫水、氫氧化鈉)之容器儲槽，未標示危害圖式。 8. 固構40:未於固定式起重機吊鉤設置防止所吊物體脫落的裝置(即防滑舌片)	8	0	3	5	通知改善	108/10/23	無缺失	0	-	-	-	無	0
7	順天堂藥廠股份有限公司新店廠	盧道隆	新北市新店區安泰路82號	109/04/29	1. 設159.1.3:物料堆放妨礙沖淋設備之緊急使用。 2. 設175.1.1:對於灌注、卸收柴油的儲槽，未採取接地除電或其他去除靜電之裝置。 3. 設191:酸鹼液體傾料區未單獨儲放，致酸鹼接觸時有引起爆炸、火災危險之虞。	3	2	0	1	通知改善	108/10/13	無缺失	0	-	-	-	無	0
8	光達化工有限公司	康秀雄	新北市林口區工八路2號	109/04/30	1. 設43:未於成型機馬達傳動帶設置護罩。 2. 設153:未採取防止原料倒崩塌的必要設施，亦未禁止與作業無關人員進入該等場所。 3. 設171.1.2:未於易引起火災及爆炸危險的場所(柴油存放區)標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。 4. 設224:高度2公尺以上的平臺開口有墜落危險之虞，未設圍欄。 5. 設229.1.1:移動梯不具有堅固之構造。 6. 設275.1.1&5:電氣室堆放與電路無關的物件。無熔絲開關保護盒外蓋缺損，有引起感電危險之虞，未即修補。 7. 危標5.1:未於裝有危害性化學品(大豆油、柴油及DEHP可塑劑儲存槽等)的容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。 8. 危標17.1.2:未製作危害性化學品(大豆油、柴油及DEHP可塑劑儲存槽等)清單。 9. 固構40:未於固定式起重機吊鉤設置防止所吊物體脫落的裝置(即防滑舌片)	2	0	1	1	通知改善	109/10/08	無缺失	0	-	-	-	無	0
9	世享勝業有限公司	余鳳女	新北市泰山區泰林路3段301巷21號	109/05/04	1. 設22.2:染缸高溫熱表面有引起勞工灼燙傷之虞，未設置警示標誌。 2. 設43.1:脫水機傳動帶、傳動輪有危害勞工之虞，未設護罩、護圍。 3. 設243.1.2:於含水濕潤之潮濕場所，未設置能確實動作之防止感電用漏電斷路器。 4. 鍋30.1.3:未於壓力容器(染缸)壓力表刻度板標示最高使用壓力。 5. 危標5.1:未於裝有危害性化學品(即含精煉劑)的容器標示危害圖式及內容。 6. 危標12.1:未提供勞工危害性化學品(鹽基染料、保險粉等)安全資料表。 7. 危標15.1:未每3年依實際狀況檢討氫氧化鈉之安全資料表內容，並適時更新。	8	0	4	4	通知改善	109/11/06	1. 設324.1.1-6:使勞工執行職務，有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞，未採取下列暴力危害預防措施，作成執行紀錄並留存3年：(1)辨識及評估危害；(2)適當配置作業場所；(3)依工作適性適當調整人力；(4)建構行為規範；(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練；(6)建立事件之處理程序。 2. 危標17.1.2:未製作危害性化學品(精煉劑)清單。	2	-	1	1	通知改善	0
10	先鋒導電工業股份有限公司	陳勝彬	新北市林口區工五路3號	109/05/05	1. 設43.1:車床傳動帶有危害勞工之虞，未設護罩、護圍。	1	0	0	1	通知改善	109/09/17	無缺失	0	-	-	-	無	0

11	宏耀實業有限公司	陳佑嘉	新北市新莊區新樹路293巷6號	109/05/06	1. 設43.1:傳動帶未設置護罩。 2. 設95:升降機升降路各樓出入口門裝置之連鎖裝置失效,致搬器地板與樓板相差7.5公分以上時,出入口門仍可開啟。 3. 設159.1.6:物料堆放已妨礙消防栓之緊急使用。 4. 設196.1.2:頂樓輸送硫酸、鹽酸管線未標示該物質之名稱、輸送方向。 5. 設224.1.:對於高度2公尺以上之頂樓屋突部分,未設有護欄。 6. 設228:對於高差1.5公尺以上之頂樓屋突,未設置安全上下設備。 7. 教16:未使所僱勞工接受適於工作必要之安全衛生教育訓練。 8. 教17-1.1.1:未使甲種職業安全衛生業務主管賴秋崧接受每2年至少6小時之安全衛生在職教育訓練。 9. 特化23:處置丁類物質(硫酸)100公升以上,未置洩洩時能迅速告知有關人員之警報用器具。 10. 特化36:使勞工使用特定化學物質(硫酸)之作業場所設置之緊急沖淋設備損壞,未即修復。 11. 特化50:未於使用特定化學物質(硫酸)之作業場所,置備與同一工作時間作業勞工人數相同數量以上之適當必要防護具。 12. 危標5:未於裝有危害性化學品(即鹽酸、硫酸)之容器標示危害圖式及內容。 13. 危標12.1:未提供勞工危害性化學品(硫酸)安全資料表(即部分內容破損)	13	1	5	7	通知改善	109/10/15	無缺失	0	-	-	-	無	0	
12	華泰窯業股份有限公司	林良男	新北市鶯歌區東湖路14之1號	109/05/12	1. 設43.1:成型機轉軸、傳動帶有危害勞工之虞,未設護罩。 2. 設109.1.5:高壓氣體容器(氮氣鋼瓶)貯存時未裝妥護蓋及固定。 3. 設275.1.5:電氣開關設備外殼損毀,有引起感電危險之虞,未即修補。	3	1	0	2	通知改善	108/10/27	無缺失	0	-	-	-	無	0	
13	臺灣華培企業有限公司樹林廠	簡肇基	新北市樹林區樹潭街10之15號	109/05/13	1. 設43.1:切布機傳動帶有危害勞工之虞,未設護罩。 2. 設153:對於堆置物料(即筒料),未採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施。 3. 設224:對於高度在2公尺以上的2樓階梯平臺開口,未設護欄等防護設備,有使勞工遭受墜落危險之虞。 4. 危標15.1:未每3年依實際狀況檢討(即丁酮、二甲基甲酰胺)之安全資料表內容,並適時更新。 5. 危標17.1.1&2&3&4:未訂定危害通識計畫。未製作危害性化學品清單。未將甲苯、聚胺基甲酸酯之安全資料表置於工作場所易取得之處。未使從事使用危害性化學品之勞工接受危害性化學品之教育訓練。 6. 固40:吊鉤設置之防滑舌片失效。	6	0	2	4	通知改善	109/11/13	1. 設規324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力危害預防措施,作成執行紀錄並留存3年:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。	1	-	-	1	通知改善	0	
14	秋棠企業股份有限公司	孫美玲	新北市三重區大勇街82巷26弄32號1樓	109/05/14	1. 設43.1:馬達傳動齒輪有危害勞工之虞,未設護罩。 2. 設159.1.6:物料堆放妨礙消防器具緊急使用。 3. 設275.5:無熔絲開關帶電端子裸露,有引起感電危險之虞,未即修補。 4. 教14.1.1:未使小型鍋爐操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。 5. 教17.1.6:未使特定化學物質作業主管張俊生接受有害作業主管安全衛生在職教育訓練。 6. 特化21.1:電鍍作業區之輸送特定化學物質(即硫酸)配管之控制閥,未標示開關方向。 7. 特化36:對於使用硫酸從事電鍍作業場所,未設置洗眼、沐浴、漱口、更衣、洗衣設備及緊急沖淋設備。 8. 特化40:未於丁類特定化學物質(即硫酸)作業場所顯而易見處所公告禁止勞工吸煙或飲食。 9. 危標5.1:未於裝有危害性化學品(柴油)之容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。 10. 危標17.1.3:未將危害性化學品(硫酸、硝酸)的安全資料表置於工作場所易取得之處。	10	1	5	4	通知改善	109/08/06	無缺失	0	-	-	-	無	0	
15	毅宜工業股份有限公司	吳建亨	新北市泰山區美寧街37號	109/05/15	1. 健3.1:事業單位勞工人數現況134人,尚未建立勞工健康服務之醫師及僱用從事勞工健康服務之護理人員,辦理臨場健康服務。	1	0	0	1	通知改善	108/11/03	無缺失	0	-	-	-	無	0	
16	英屬安奎拉商宜析亞洲股份有限公司台灣分公司	李鴻毅	新北市土城區中山路60號	109/05/19	1. 環8.1.3:未每6個月監測有機溶劑(二氯甲烷、二氯乙烷、四氯乙烷)作業場所的特定化學物質濃度。 2. 勞保16.1:使勞工從事特別危害健康作業(使用四氯乙烷作業),未每年對其實施特殊健康檢查。	2	0	1	1	通知改善	109/12/25	無缺失	0	0	0	0	0	無	-

17	欽友股份有限公司	李秋欽	新北市三峽區成福路105巷25號	109/05/20	1. 設106.1.4:未固定使用中的高壓氣體(氬氣)鋼瓶。 2. 設275.1.5:無熔絲開關帶電端子外露,使勞工有感電之虞,未設置護罩。 3. 教16.3:未使勞工接受從事工作必要的一般安全衛生教育訓練。	3	0	0	3	通知改善	109/11/21	無缺失	0	-	-	-	無	0
18	天鋼事業股份有限公司	魏秀雲	新北市三重區光華路1號	109/05/21	1. 設43.1:攻牙機傳動帶、傳動輪有危害勞工之虞,未設護罩、護圍。 2. 設224.1:對於高度2公尺以上2樓作業區開口,未設置護欄等防護設備。 3. 教14.1.3:未使吊升荷重0.5公噸以上未滿3公噸之固定式起重機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。 4. 教17-1.1.1:未使三種職業安全衛生業務主管林永財接受每2年至少6小時之安全衛生在職教育訓練。 5. 機安97.1:未於手持式研磨輪設置覆蓋。 6. 機安104.1:桌上用研磨機使用之護罩,未設置舌板。 7. 機安107:桌上用研磨機之工作物支架損壞,未即修復。 8. 危標5.1:未於裝有危害性化學品(即瓦斯鋼瓶區)的容器標示危害圖式及內容。 9. 危標12.1:未提供勞工危害性化學品(熱固化粉末)安全資料表。	10	0	2	8	通知改善	109/11/04	1. 危標:未每3年依實際狀況檢討甲苯之安全資料表內容,並適時更新。	1	-	1	-	通知改善	0
19	權立企業股份有限公司	劉正芳	新北市土城區水豐路195巷7弄9號	109/05/22	1. 設29.1:打膠槽上下設備未有雙邊適當之扶手。 2. 設177-1:打膠區使用之馬達未有適合於其設置場所危險區域劃分使用之防爆性能構造。 3. 教17-1.1.1:地下樓層變電室內堆放任何與電路無關之物件(紙箱)。 4. 環8.1.3:未每6個月監測特定化學物質作業(使用甲苯)之特定化學物質濃	4	1	1	2	通知改善	109/11/04	1. 設177.1.3:對於有甲苯蒸氣滯留之打膠區作業場所,因有發生爆炸、火災之虞,卻未於該場所設置具有防爆性能構造之電氣設備(如馬達)。 2. 設275.1.1:地下1樓變電室內堆放任何與電路無關之物件(木板)。	2	1	0	1	通知改善及罰鍰	30,000
20	晶功印刷電路有限公司	羅能強	新北市五股區成泰路3段17之1號	109/05/26	1. 危標9.1:危害物質(硫酸等)配管未掛使用牌、或漆有規定識別顏色及記號。	1	0	1	0	通知改善	109/10/23	無缺失	0	-	-	-	無	0
21	晶欣股份有限公司	林靜蕙	新北市三重區中興北街240巷8號	109/05/27	1. 設95:未於升降機之升降路1樓出入口門裝置連鎖裝置,致搬器地板與樓板相差7.5公分以上時,出入口門仍可開啟。 2. 設159.1.6:物品堆放妨礙消防器具(1樓消防栓)之緊急使用。 3. 設275.1.5:2樓B3機台旁無熔絲開關保護盒外蓋破損,有引起感電危險之虞,未即修補。 4. 教16.1:未使勞工接受必要之安全衛生教育訓練。 5. 教17-1.1.1:未使職業安全衛生業務主管邵昌祿接受每2年至少6小時之安全衛生在職教育訓練。 6. 危標12.1:2樓未提供勞工危害性化學品(即快乾塗料)安全資料表。 7. 危標15.1:未每3年依實際狀況檢討快乾塗料之安全資料表內容,並適時更新。 8. 危標17.1.1:未依實際狀況訂定危害通識計畫,適時檢討更新,並依計畫確	8	1	3	4	通知改善	108/10/13	無缺失	0	-	-	-	無	0
22	久裕印刷事業股份有限公司五股廠	楊漢熙	新北市五股區五權路69號	109/05/28	1. 設159.1.6:物品堆放妨礙消防器具(2樓和3樓室內消防栓)之緊急使用。 2. 設177-3:溶劑房放置含正庚烷、正辛烷的通用溶劑及異丙醇,有滯留發生爆炸、火災之虞,未採取通風措施,亦未使用具有防爆性能構造之燈具、馬達及開關等電氣設備。 3. 設275.1.5:無熔絲開關保護盒外蓋破損,有引起感電危險之虞,未即修補。 4. 危標5.1:未於裝有危害性化學品(異丙醇、阿拉伯膠)的容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。 5. 危標17.1.2:未製作危害性化學品(異丙醇、阿拉伯膠)清單。	5	2	2	1	通知改善	109/10/13	無缺失	0	-	-	-	無	0
23	鼎祐電子工業股份有限公司	施秋澄	新北市新莊區新樹路315巷13號	109/06/02	1. 設43.1:馬達傳動輪及傳動帶有發生捲夾危害之虞,未設護罩。 2. 設159.1.6:物料堆放已妨礙消防栓之緊急使用。	2	1	0	1	通知改善	109/10/15	無缺失	0	-	-	-	無	0

24	光滄股份有限公司	吳光一	新北市林口區粉寮路1段104號	109/06/03	1. 設106.1.4:對於使用儲存高壓氣體之容器(即氬氣鋼瓶)使用時未加固定。 2. 設116.1.14:現場配銜型堆高機未有駕駛座安全帶。 3. 設230.1.3:對於使用之木合梯,其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢,且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 4. 管3.1:該事業單位勞工人數26員,未置職業安全衛生三種業務主管。 5. 機安95:未於研磨機之研磨輪設置護罩。 6. 危標5.1:未於裝有危害性化學品(即切削油)之容器標示危害圖式及內容(含名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。 7. 危標12.1:未提供勞工危害性化學品(即電鍍藥水、研磨拋光劑)之安全資料表。 8. 危標15.1:現場確服安全資料表未每三年檢討一次。	9	1	3	5	通知改善	109/11/06	1. 危標5.1:未於裝有危害性化學品(即鋼珠研磨亮光劑)之容器標示危害圖式及內容(含名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。	1	-	1	-	通知改善	0
25	厚騰實業股份有限公司	廖村益	新北市土城區中山路87號	109/06/9	1. 設43.1:2樓PU發泡機旁馬達傳動機構轉動未設置護罩。 2. 設95:升降機出入口門之連鎖裝置失效,致搬器地板與樓板相差7.5公分以上時,出入口門仍可開啟。 3. 設109.1.5:對於高壓氣體(即氬氣、二氧化碳)鋼瓶之貯存,未予固定及裝妥護蓋。 4. 設153:1樓庫存區堆放4桶化學品(聚醚多元醇與環戊烷混合物C58)於第二層棧板上,有倒塌、崩塌或掉落之虞,未採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施。 5. 設159.1.6:物料堆放妨礙消防器具(室內消防箱)緊急使用。 6. 設224.1:3樓搬運使用之活動式護欄未確實定位,致勞工有遭受墜落危險之虞。 7. 設246:2樓地上延長線之連接電線破損裸露、緊急照明燈插頭插座未設接線盒,致勞工作業或通行時,有引起感電危害之虞。 8. 環8.1.3:未每6個月監測有機溶劑作業(使用使用二氯甲烷進行發泡作業、使用含正己烷的去漬油及丙酮從事擦拭作業)場所之有機溶劑濃度。 9. 危標17.1.1&3&4:未訂定危害通識計畫。環戊烷、丙酮及去漬油之安全資料表未置於工作場所易取得之處。未使勞工接受製造、處置或使用危害性化學品	9	2	2	5	通知改善	109/10/27	無缺失	0	-	-	-	無	0
26	長豐紡織科技股份有限公司	陳進丁	新北市土城區德安街2號	109/06/10	1. 設73.1:對於1樓作業區之離心脫水機,未裝置覆蓋及連鎖裝置。 2. 設230.1.3:合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢,且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 3. 設287:染缸作業之員工暴露於高溫作業場所,應置備安全面罩、防護衣之防護具。 4. 勞保16.1:未對從事高溫作業(染缸取料員)的勞工定期實施特殊健康檢查。	4	0	0	4	通知改善	109/11/04	1. 勞保16.1:未對從事高溫作業(染缸取料員)的勞工定期實施特殊健康檢查。	1	-	-	1	通知改善	0
27	華磁票券印刷股份有限公司	邱創華	新北市土城區中央路1段365巷7號2樓	109/06/11	1. 設43.1:凹版印刷機滾輪具捲入點,未設護圍。 2. 設58.1:高速切表機之裁切點未設置護圍。 3. 機6.1.2:於室內作業場所使用第二種有機溶劑或其混存物(異丙醇、含二甲苯之墨艱洗淨劑)從事印刷作業,未於該作業場所設置密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置。	3	1	0	2	通知改善	109/12/25	無缺失	0	-	-	0	無	-
28	永晉電瓷股份有限公司	薛清龍	新北市樹林區豐林街40號	109/06/16	1. 設43.1:對於1樓混合區馬達傳動帶及1樓攪拌機有危害勞工之虞,未設護罩。 2. 設250:交流電焊機未有自動電擊防止裝置。 3. 設287:氬氣酸作業之人員,未配戴護目鏡、面罩及手套之防護具。 4. 特化36:使用氬氣酸從事作業,未設置緊急沖淋設備。 5. 機安95:研磨機之研磨輪,未設置護罩。	5	0	2	3	通知改善	109/11/13	1. 設43.1:攪拌機有危害勞工之虞,未設護罩。 2. 設324-3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力危害預防措施,作成執行紀錄並留存3年:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 3. 機安104.1:桌上用研磨機使用之護罩,未設置舌板。 4. 機安107:桌上用研磨機之工作物支架損壞,未即修復。	4	-	-	4	通知改善	-
29	和榮實業股份有限公司	李文隆	新北市中和區錦和路41號	109/06/17	1. 設22.2:1樓拉線機之機殼高溫熱表面有燙傷之虞,未設置警示標誌。 2. 設43.1:1樓捲線機桌上離合器之傳動機構未設置護罩。 3. 設275.1.5:無熔絲斷路器、開刀開關帶電端子裸露,有使勞工感電之虞,未設置圍柵、屏障等設備。 4. 教17-1.1.5:未使一般勞工接受每3年至少3小時之安全衛生在職教育訓練。 5. 危標5.1:對於裝有危害性化學品(即丙酮)之容器,未標示危害圖式與內容。 6. 危標17.1.1&2&3&4:危害通識計畫未適時檢討更新。未製作危害性化學品清單。丙酮之安全資料表未置於工作場所易取得之處。未使勞工接受製造、處置或使用危害性化學品之教育訓練。 7. 健14.1:僱用勞工時,未實施一般體格檢查。	7	0	2	5	通知改善	109/10/28	無缺失	0	-	-	-	無	0

30	慶利金屬有限公司	溫瑞河	新北市土城區亞洲路109巷9、11號1樓	109/06/22	<p>1. 設178.1.9:未於輸送硫酸鎳之管線標示該物質之名稱、輸送方向及閘之開閉狀態。</p> <p>2. 設275.1.5:無熔絲開關係護盒外蓋破損,有引起感電危險之虞,未即修補。</p> <p>3. 教17-1.1.1:未使丙種職業安全衛生業務主管王鳳球接受安全衛生在職教育訓練。</p> <p>4. 教27.1:未保存勞工一般安全衛生教育訓練資料3年(包含訓練教材、課程表等之訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程內容等實施資料)。</p> <p>5. 危標5.1:未於裝有危害性化學品(即含鎳、鉻及硝酸的電鍍槽)的容器標示危害圖式及內容。</p> <p>6. 危標15.1:未依實際狀況檢討硫酸鎳等安全資料表內容之正確性。</p> <p>7. 危標17.1.2:製作之危害性化學品清單內容未參照附表五規定。</p> <p>8. 健15.1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。</p>	9	1	3	5	通知改善	109/11/05	<p>1. 設324之3.1.1-6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力危害預防措施,作成執行紀錄並留存3年:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。</p> <p>2. 教27.1:未保存勞工一般安全衛生教育訓練資料3年(包含訓練教材、課程表等之訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程內容等實施資料)。</p> <p>3. 危標5.1:未於裝有危害性化學品(即含鎳、鉻及硝酸的電鍍槽)的容器標示危害圖式及內容。</p> <p>4. 危標17.1.2:製作之危害性化學品清單內容未參照附表五規定。</p>	4	0	2	2	通知改善	0
統計					159	17	52	90			21	2	7	12		60000		

註：違反法條說明
職安：職業安全衛生法
危標：危害性化學品標示及通識規
機安：機械器具安全防護標準
危評：危害性化學品評估及分及管理辦法
設：職業安全衛生設施規則則
教：職業安全衛生教育訓練規則
環：勞工作業環境監測實施辦法
缺：缺氧症預防規則
機：有機溶劑中毒預防規則
健：勞工健康保護規則
管：職業安全衛生管理辦法
鍋：鍋爐及壓力容器安全規則